

# ENERGÍA SIERREZUELA, S.L.

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de la instalación           | FV Sierrezuela                  |
| Provincia                          | Zaragoza                        |
| Nombre del titular                 | Energía Sierrezuela, S.L.       |
| CIF del titular                    | B- 85699130                     |
| Nombre de la empresa de vigilancia | Luz de Gestión y Medio Ambiente |
| Tipo de EIA                        | Ordinaria                       |
| Informe en FASE de                 | Explotación                     |
| Periodicidad del informe según DIA | Cuatrimestral                   |
| Año de seguimiento nº              | Año 6                           |
| Nº de informe y año de seguimiento | Informe nº 1 del Año 6          |
| Periodo que recoge el informe      | Marzo 2025 - junio 2025         |

## SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN INFORME CUATRIMESTRAL 16

### “PLANTA FOTOVOLTAICA SIERREZUELA Y SUS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN” CHIPRANA (ZARAGOZA)



Número de expediente:

INAGA 500201/01A/2017/11702  
INAGA 500201/01A/ 2017/11704

## ÍNDICE

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUCCIÓN .....                                                   | 2  |
| 1.1.   | DATOS GENERALES .....                                                | 2  |
| 1.2.   | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .....                                    | 2  |
| 1.3.   | OBJETO DEL INFORME .....                                             | 3  |
| 2.     | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .....                                      | 4  |
| 3.     | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO .....                          | 6  |
| 4.     | CONTROL DE PARÁMETROS.....                                           | 7  |
| 4.1.   | VEGETACIÓN .....                                                     | 7  |
| 4.2.   | FAUNA y medidas compensatorias .....                                 | 11 |
| 4.2.1. | CENSOS DE FAUNA CINEGÉTICA: .....                                    | 14 |
| 4.2.2. | SALADAS DE CHIPRANA:.....                                            | 14 |
| 4.2.3. | USO EL ESPACIO POR PARTE DE AVES DE GRAN ENVERGADURA Y RAPACES:..... | 20 |
| 4.2.4. | COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS AISLANTES .....             | 22 |
| 4.2.5. | IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS .....                         | 22 |
| 4.3.   | GESTIÓN DE RESIDUOS .....                                            | 35 |
| 4.4.   | PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES .....                             | 37 |
| 5.     | RESUMEN .....                                                        | 38 |
| 6.     | EQUIPO REDACTOR .....                                                | 39 |

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. DATOS GENERALES

ENERGÍA SIERREZUELA, S.L., con NIF B- 85699130, con domicilio a efectos de notificaciones en Francisca Delgado 11, 5 planta de Alcobendas, Madrid, gestiona la Planta Fotovoltaica “Sierrezuela”, en el municipio de Chiprana, provincia de Zaragoza, así como las instalaciones de evacuación, comunes de esta PFV y otras cuatro plantas fotovoltaicas de la zona de Chiprana.

*LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L. con domicilio en Paseo Independencia 24-26, 3ª planta, de Zaragoza y teléfono 976226410 ha sido contratada, para la redacción del presente informe.*

### 1.2. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Energía Sierrezuela, S.L. (Número Expte. INAGA 500201/01A/2017/11702)

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Sierrezuela" (PFV10), en el término municipal de Chiprana (Zaragoza)

Instalaciones Comunes (Número de expediente INAGA 500201/01A/ 2017/11704).

RESOLUCIÓN de fecha 28 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalaciones comunes para interconexión eléctrica de cuatro plantas fotovoltaicas, en los términos municipales de Chiprana y Escatrón (Zaragoza), promovido por Valdelagua Wind Power, S.L, Energía Sierrezuela, S.L., El Robledo Eólica, S.L. y Ribagrande Energía, S.L.

### **1.3. OBJETO DEL INFORME**

El objeto del presente informe es comunicar las actividades desarrolladas en el Seguimiento Ambiental de MARZO a JUNIO de 2025 en la planta fotovoltaica.

Las actividades realizadas en este seguimiento consisten en la revisión del estado y desarrollo de la vegetación tanto interior como exterior y de las revegetaciones realizadas, así como del estado de los suelos, seguimiento de avifauna, búsqueda de rastros y huellas de fauna terrestre, revisión del vallado perimetral y de las posibles colisiones de fauna con este, así como otras incidencias, revisión del estado las zonas de almacenaje de residuos y de la presencia de estos en el interior e inmediaciones de la PFV, seguimiento documental y reuniones con el personal en planta.

## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Planta FV promovida por ENERGÍA SIERREZUELA, se encuentra ubicada íntegramente en el TM de Chiprana.

Chiprana es una pequeña localidad de la Comarca de Bajo Aragón en la provincia de Zaragoza, a 178 m sobre el nivel del mar, situada a orillas del Ebro en su margen derecha, a 102 Km de la capital aragonesa y a 8 Km de la ciudad de Caspe, capital de la comarca.

La totalidad de la instalación FV se encuentra incluida en la hoja escala 1:50.000 nº 442 “Caspe” del Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército, y en las cuadrículas UTM 10 x10 km 30TYL36 y 30TYL37.

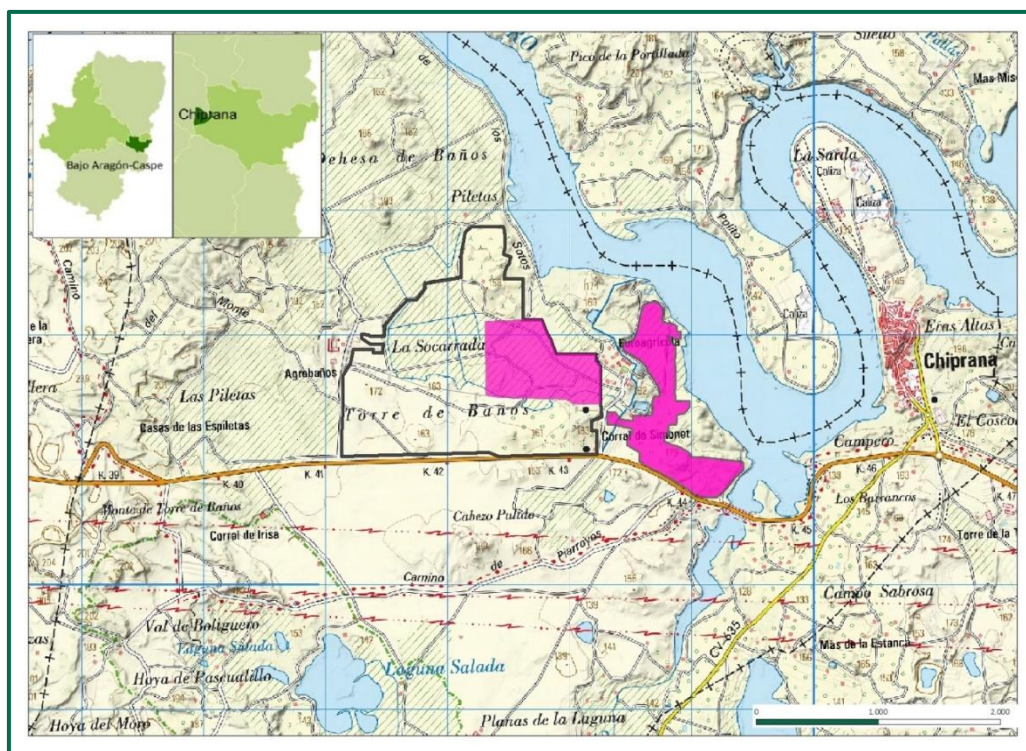
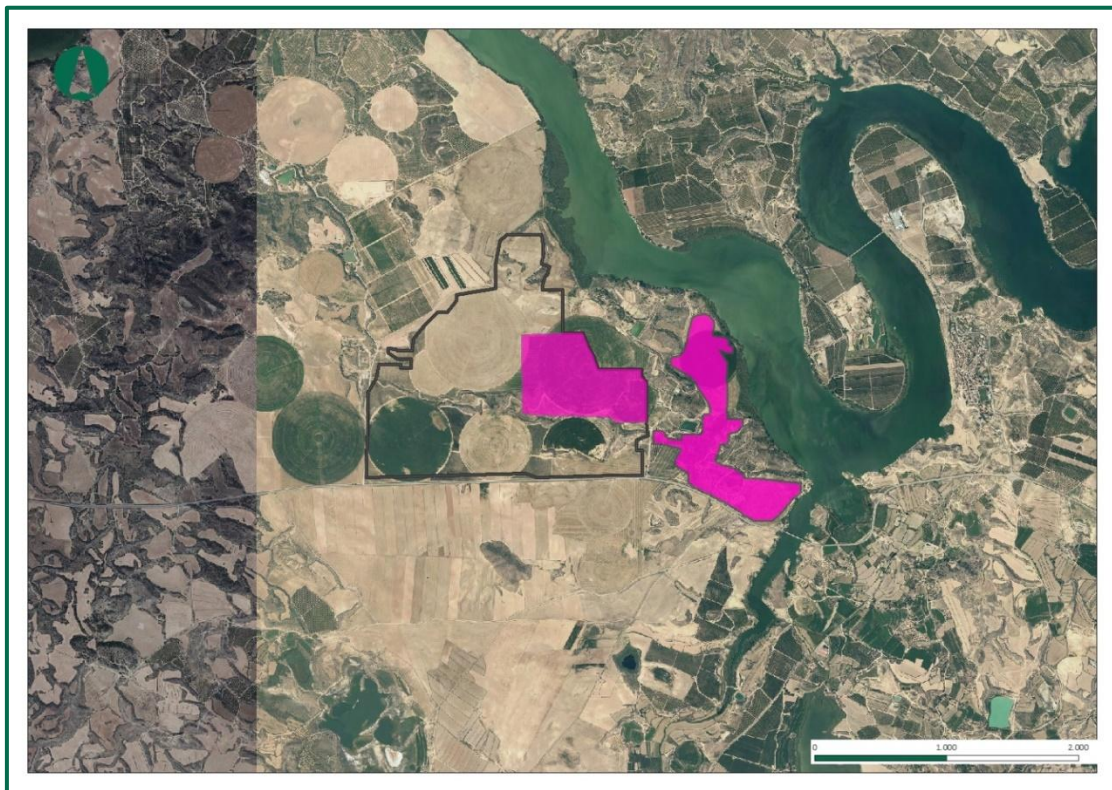


Figura 1. Ámbito de estudio.

Aproximadamente a 4 km de los terrenos ocupados por el Proyecto, se encuentra la CCC Peaker Escatrón y la SE PEAKER y la LAT de 400 kV que da servicio a esta planta, ambas propiedad de IGNIS GENERACIÓN, que recogerán la energía generada por la Planta FV.

El acceso a la PFV se realiza desde la carretera A-221 que une Escatrón y Caspe.



**Figura 2.** Localización de la zona de estudio.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La Planta FV SIERREZUELA se extiende por un conjunto de parcelas, todas ellas pertenecientes al municipio de Chiprana, contiguas unas con otras y que suman una superficie total aproximada de 90 Ha, cuyo uso y calificación previo era agrícola

Dicha instalación se ejecutó en suelo y tiene una potencia nominal de aproximadamente 46,89 MW y una potencia instalada pico de 49,88 MWp. Se ha considerado para el diseño la utilización de seguidores a un eje, por ser esta la tecnología que actualmente permite alcanzar un mayor grado de competitividad en los precios de la energía generada, además de considerarse suficientemente madura y fiable.

La instalación está conectada a la red de transporte nacional de Red Eléctrica de España (en adelante “REE”). Para ello esta planta evacuará a través de la Subestación (en adelante “SET”) PEAKER y de la línea eléctrica de alta tensión (en adelante “LAT”) de 400 kV (ambas propiedad de IGNIS GENERACION). Esta LAT se conecta a la SET ARAGON de 400 kV propiedad de REE situada en el vecino término municipal de Castelnou (Teruel).

## 4. CONTROL DE PARÁMETROS

### 4.1. VEGETACIÓN

Se ha comprobado que en el interior de la PFV se mantiene una cobertura vegetal para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo que puede albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de las zonas esteparias existentes en el entorno.

El control del crecimiento de la vegetación que pudiera afectar a los paneles solares se realiza tan solo en las superficies bajo los propios paneles, sin afectar a otras zonas con vegetación natural, y mediante medios manuales y/o mecánicos sin utilización de herbicidas u otras sustancias que puedan suponer la contaminación de los suelos y las aguas.

En el periodo que abarca este informe no se han realizado podas mecánicas, se ha introducido ganado ovino en todas las plantas solares con objeto de recortar esta vegetación, a la vez que aportan nutrientes al suelo. No se han utilizado herbicidas.



Fotografía 1. Vegetación entre placas actualmente.



**Fotografía 2.** Vegetación entre placas actualmente.

Se ha realizado un seguimiento de la evolución de las revegetaciones realizadas durante 2020. Estas plantas se desarrollaron hasta finales de 2021, cuando tuvo lugar el arado de gran parte del perímetro de las PFVs y zonas adyacentes por parte de un agricultor de la localidad, por cuenta propia y sin relación alguna con las Plantas solares ni las empresas que en ellas trabajan, esta situación se ha denunciado por parte de la empresa gestora y está en tramitación.

Se ha continuado con la reposición de estas plantaciones, se siguen reponiendo marras y realizando riegos.

Actualmente, sobre la tierra que fue arada ha vuelto a crecer vegetación de forma espontánea, esta vegetación, si bien es efectiva para prevenir la erosión no ejercerá funciones de pantalla vegetal ya que se trata de especies de poco porte y de carácter anual o bianual. En algunas zonas ha vuelto a ser arada este año. Se está diseñando un método para reponer las plantas afectadas, sin riesgo de que vuelvan a ser eliminadas.

En el interior de Sierrezuela se está comenzando un proyecto de reforestación, que ocupará una superficie de 7,2 ha con plantaciones, este proyecto se está gestionando con el MITECO. En próximos informes se explicará la implantación y evolución de esta medida.



Fotografía 3. Reforestación.

Se ha comenzado un proyecto agrosolar, que por el momento se ha implantado en la cercana PFV Valdelagua, y que en función de los resultados se extenderá a otras PFVs del grupo, que consiste en plantaciones en el interior del vallado la PFV, en febrero de 2023 se llevó a cabo la primera plantación, tanto en una zona sin instalación de placas, como en varias calles entre filas de seguidores, las especies plantadas han sido aromáticas y herbáceas, en concreto santolina, artemisia, tomillo y lavandín, procedentes del vivero de Gobierno de Aragón y realizadas por personal del mismo vivero. También se ha colocado un hotel para insectos con objeto de favorecer la polinización de estas plantas.



**Fotografía 4.** Hotel para insectos.

Se ha observado que la especie que está teniendo un mejor desarrollo y supervivencia es la artemisa. Los tomillos desaparecieron casi por completo y han sido sustituidos por lavanda.



Fotografía 5. Agrosolar.

#### **4.2. FAUNA Y MEDIDAS COMPENSATORIAS**

El objetivo de este control es garantizar la mínima incidencia de las instalaciones sobre la fauna presente en la zona de las instalaciones.

Se comprueba que, en la línea eléctrica, común a todas las PFVs de la zona de Chiprana (Valdelagua, Sierrezuela, Ribagrande, El Robledo y Logro) que se ha instalado entre la Subestación de Chiprana y la Subestación Peaker se han colocado balizas salvapájaros y estas se encuentran en buen estado.



**Fotografía 6.** Línea eléctrica con balizas salvapájaros

Respecto al vallado perimetral, se ha utilizado malla cinegética que permite el paso de fauna de pequeño tamaño. Este vallado mide 2 metros de altura total y está formado por una serie de alambres verticales y horizontales, con una separación entre los verticales de 30cm, y entre los horizontales de mínimo 15cm en la línea inferior. En la planta fotovoltaica, esta malla está colocada dejando 15 cm libres desde el suelo al primer alambre. Se trata de un vallado con permeabilidad para la fauna, no presenta elementos cortantes ni punzantes.



**Fotografía 7. Vallado perimetral.**



**Fotografía 8. Vallado perimetral.**

Con objeto de realizar un seguimiento de fauna en explotación se han realizado las siguientes acciones:

- Visitas periódicas a las saladas de Chiprana para realizar seguimiento de avifauna y comprobar cualquier afección.
- Puntos de observación y transectos para conocer la distribución y las áreas de campeo de las aves.
- Censos de fauna cinegética en el interior de las plantas fotovoltaicas.
- Comprobación de los elementos aislantes.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### **4.2.1. CENSOS DE FAUNA CINEGÉTICA:**

Se han realizado recorridos en vehículo por el interior y exterior de la planta, así como búsqueda de excrementos, madrigueras y rastros.

Se ha observado presencia de conejos, en el interior se han localizado excrementos de estos y en pocas ocasiones se ha visto algún ejemplar corriendo por la PFV. Su abundancia es escasa.

Para la fauna de mayor tamaño es más complicado acceder al interior debido al vallado, aunque en ocasiones acceden, levantándolo.

Respecto a presencia de carnívoros se han localizado huellas y excrementos de zorro, y en el exterior huellas tanto de zorro como de tejón.

#### **4.2.2. SALADAS DE CHIPRANA:**

Se han realizado visitas periódicas para comprobar la evolución y posible afección de las instalaciones sobre la avifauna que visita este espacio natural, se ha comprobado presencia continuada de aves acuáticas y limícolas en la masa de agua y de rapaces y aves de pequeño tamaño en las zonas colindantes.

Cabe destacar la observación de tarros blancos, con cría confirmada, y varias especies de ardeidas, limícolas y anátidas, así como la abundancia de gaviotas.

Las especies que se han observadas en este espacio y su entorno durante el presente cuatrimestre son las siguientes:

| NOMBRE CIENTÍFICO             | NOMBRE COMÚN                  |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Actitis hypoleucos</i>     | Andarrios chico               |
| <i>Anas platyrhynchos</i>     | Ánade azulón                  |
| <i>Ardea alba</i>             | Garceta grande                |
| <i>Ardea cinerea</i>          | Garza real                    |
| <i>Bubulcus ibis</i>          | Garcilla bueyera              |
| <i>Ciconia ciconia</i>        | Cigüeña blanca                |
| <i>Carduelis cannabina</i>    | Pardillo                      |
| <i>Carduelis carduelis</i>    | Jilguero                      |
| <i>Circus aeruginosus</i>     | Aguilucho lagunero occidental |
| <i>Coracias garrulus</i>      | Carraca europea               |
| <i>Falco tinnunculus</i>      | Cernícalo vulgar              |
| <i>Fulica atra</i>            | Focha común                   |
| <i>Galerida cristata</i>      | Cogujada común                |
| <i>Galerida theklae</i>       | Cogujada montesina            |
| <i>Larus michahellis</i>      | Gaviota patiamarilla          |
| <i>Miliaria calandra</i>      | Escribano triguero            |
| <i>Milvus migrans</i>         | Milano negro                  |
| <i>Passer domesticus</i>      | Gorrión común                 |
| <i>Petronia petronia</i>      | Gorrión chillón               |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>    | Cormorán grande               |
| <i>Phoenicopterus roseus</i>  | Flamenco rosa                 |
| <i>Streptopelia turtur</i>    | Tórtola europea               |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Zampullín común               |
| <i>Tadorna tadorna</i>        | Tarro blanco                  |
| <i>Tringa ochropus</i>        | Andarrios grande              |
| <i>Upupa epops</i>            | Abubilla                      |




Fotografía 9. Aguilucho lagunero en vuelo.



Fotografía 10. Grupo de tarro blanco saliendo de balsa de riego.



Fotografía 11. Curruca capirotada posada.

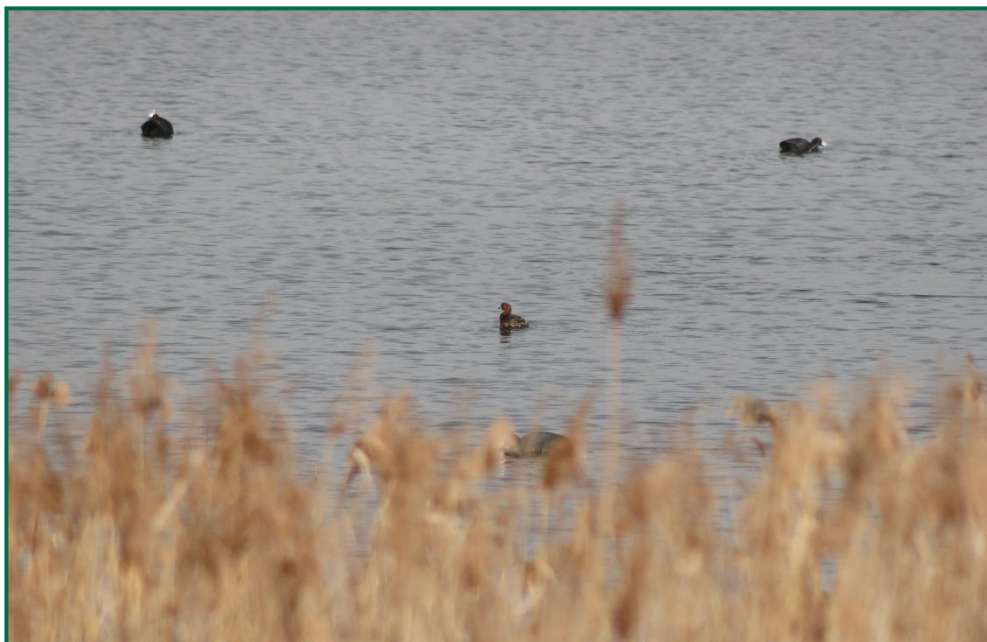

Fotografía 12. Focha común y zampullín.



**Fotografía 13.** Garzas reales.



**Fotografía 14.** Lavandera boyera.



Fotografía 15. Tarro blanco en balsa.



Fotografía 16. Gaviotas patiamarillas.



Fotografía 17. Grupo de cuchara común en vuelo

#### 4.2.3. USO EL ESPACIO POR PARTE DE AVES DE GRAN ENVERGADURA Y RAPACES:

Se han seleccionado dos puntos de observación en puntos elevados para cubrir todo el campo visual del espacio, en estos puntos se ha permanecido 30 minutos cada vez, anotando las líneas y direcciones de vuelo de las aves observadas con objeto de definir cual es el uso de espacio que realizan en la zona. Adicionalmente se han realizado transectos en vehículo a baja velocidad durante los cuales también se han anotado las líneas de vuelo. Gracias al procesamiento posterior de estos datos mediante técnicas SIG, es posible determinar las zonas más frecuentadas durante el seguimiento.

Los resultados se pueden ver en la siguiente figura, donde se representa el uso del espacio de todas aves de gran envergadura, incluyendo aves acuáticas, muy abundantes en la zona debido a la gran cantidad de láminas de agua presentes, sin embargo, son las aves rapaces y córvidos las que realizan mayor cantidad de desplazamientos y vuelos de prospección. Estas rapaces también suelen sobrevolar las láminas de agua, donde tienen mayor disponibilidad de presas potenciales.

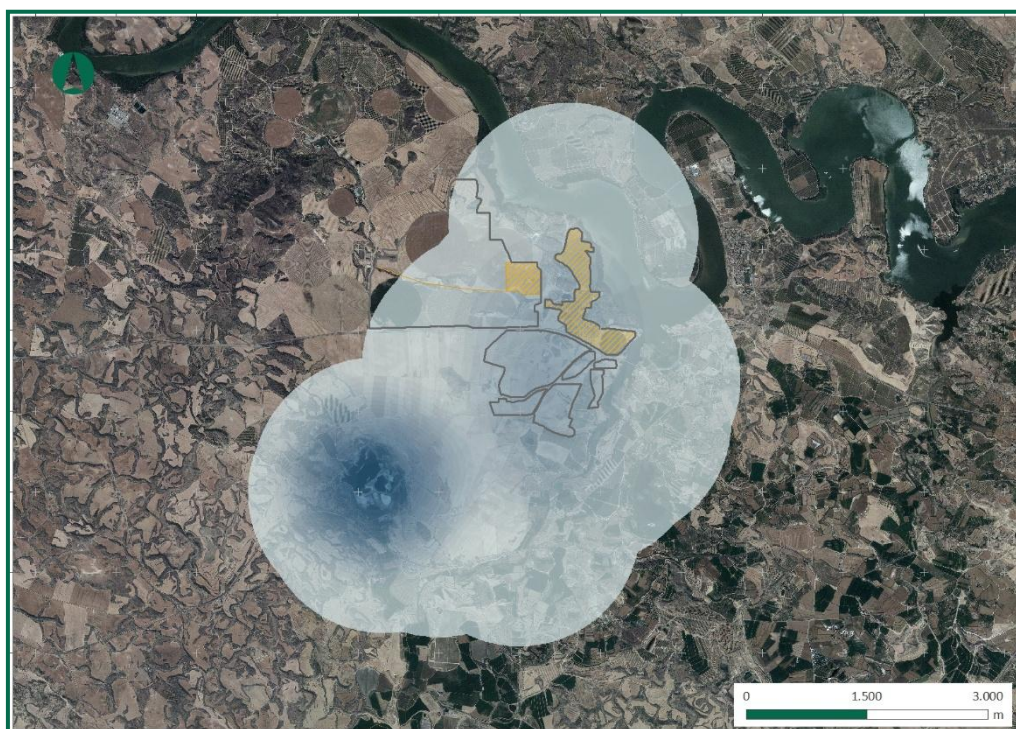


Figura 1. Uso del espacio por aves de mayor envergadura.

Es abundante la presencia de aguiluchos laguneros sobre la Hoya de san Blas, pequeña laguna perteneciente al complejo “Saladas de Chiprana”. En esta misma laguna se han observado repetidamente aves acuáticas como, focha común, zampullín chico, ánade azulón y garza real, siendo uno de los puntos de mayor concentración de aves del entorno inmediato de la PFV.

Cabe destacar en la zona de las saladas la gran cantidad de gaviotas de diversas especies en especial reidora y patiamarilla, así como aguiluchos laguneros en búsqueda de alimento. También es frecuente la presencia de anátidas como tarro blanco, que se reproduce aquí, y ánade azulón, y de forma más ocasional patos cuchara, cerceta común, somormujo lavanco, especialmente en primavera.

En la zona del Regallo, aparecen con gran frecuencia garzas reales y garceta grande, así como ánades y limícolas cuando el nivel de agua es bajo.

Respecto a las aves de pequeño tamaño, destacan los alaúddidos. En zonas próximas a granjas y parideras son muy abundantes los gorriones, y en las riberas del río Ebro la diversidad es mayor, encontrando también mosquiteros, páridos y ruiseñores entre otros. También son abundantes los escribanos trigueros, tarabilla común, lavandera blanca, jilguero, pardillo, y colirrojo tizón en la zona

de la planta propiamente dicha, durante el verano se pueden observar de manera habitual abejarucos.

Se presta especial atención a la presencia de especies esteparias, como sisonos, gangas o alacaravanes, no habiendo localizado ninguna de estas especies en la planta solar ni su entorno en este cuatrimestre.

#### **4.2.4. COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS AISLANTES**

Conforme al Plan de Vigilancia Ambiental, durante los cinco años de seguimiento se comprobará el correcto estado de los elementos aislantes instalados en las Subestaciones construidas. El técnico ambiental responsable de las labores de seguimiento comunicará al titular de la instalación las incidencias observadas inmediatamente para que puedan ser subsanadas en el menor plazo de tiempo posible, evitando así que aumenten los riesgos sobre la avifauna.

En estos meses de seguimiento no se han detectado incidencias.

#### **4.2.5. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS**

En 2019 tuvieron lugar diversas reuniones con el departamento de Biodiversidad del Gobierno de Aragón en la que se pusieron en común alternativas para la aplicación de las medidas correctoras, estas incluyen la restauración o construcción de edificaciones agrícolas tradicionales con tejas adecuadas para la implantación de primillares, la colocación de cajas nido y de postes que cumplan la función de posaderos elevados para aves rapaces.

Estas medidas se han implantado repartidas entre las 16 plantas pertenecientes al conjunto de plantas solares Chiprana – Escatrón - Samper, de manera que en cada zona se apliquen las más adecuadas en función de sus tipos de hábitats y especies que los habitan, evitando que se concentren excesivos elementos en el interior de cada una, ya que debido a su proximidad no resultarían eficaces.

Se ha construido un primillar en colaboración con la ONG DEMA (Defensa y estudio del medio ambiente), con experiencia en proyectos de introducción/reintroducción o reforzamiento de cernícalo primilla, así como su cría en cautividad.

Miembros de esta organización visitaron la zona en el mes de octubre, junto con personal del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, con objeto de buscar el emplazamiento más adecuado para

la construcción del primillar, seleccionando finalmente una zona interior del vallado de la PFV Talento solar. Su construcción se realizó en el mes de marzo de 2023, consta de un edificio prefabricado con cajas nidos en la parte superior. Tiene habilitado un sistema de hacking, para la liberación de pollos criados en cautividad. En la zona exterior se han colocado varios postes con un cable posadero entre ellos, y en cada uno los dos postes de los extremos otra caja nido.

Por el momento no ha sido ocupado por parejas de cernícalo primilla. En futuras fases se contempla la posibilidad de introducción de ejemplares criados en cautividad en caso de no ser ocupado de forma espontánea.



**Fotografía 18.** Exterior del primillar de nueva construcción.



**Fotografía 19.** Interior del primillar, cajas nido.

El pasado año se pintó el exterior de este primillar, para mejorar su integración paisajística en el entorno.



**Fotografía 20.** Exterior del primillar, pintado.



Fotografía 21. Exterior del primillar, pintado.



Fotografía 22. Caja para cernícalo primilla, sobre poste.

También se ha contado con la colaboración de la Fundación Internacional para la restauración de ecosistemas (FIRE) para la colocación de cajas nido y la renaturalización de diferentes zonas en el interior de las fotovoltaicas, las especies objetivo son lechuza, cernícalo, carraca y quirópteros. En el mes de abril se colocaron estas cajas nido repartidas por los hábitats considerados más adecuados para cada una de ellas, instalando en total de 21 cajas de madera para rapaces, la mayor parte de ellas colocadas en construcciones ya existentes en el interior de las plantas solares, y 5 de ellas sobre postes de nueva colocación. Estas cajas para rapaces pueden ser utilizadas especialmente por lechuza y por cernícalo vulgar. También se han instalado 9 cajas para quirópteros, adecuadas para albergar colonias y agrupadas en tres zonas con presencia de pinos y 4 cajas para carraca europea, una de ellas sobre árbol y 3 sobre poste.



Fotografía 23. Caja para rapaces, sobre poste.



**Fotografía 24.** Caja para rapaz sobre construcción.



**Fotografía 25.** Caja para rapaz sobre construcción.



Fotografía 26. Caja para lechuza/rapaz nocturna en el interior de construcción.



**Fotografía 27.** Caja para carraca sobre árbol.



**Fotografía 28.** Caja para carraca junto a Hoya de Blase.



**Fotografía 29.** Cajas para quirópteros.



**Fotografía 30.** Caja para colonia de quirópteros.



**Fotografía 31.** Caja para rapaces, sobre muro.



**Fotografía 32.** Caja para rapaces, sobre muro.



Fotografía 33. Caja para carraca, sobre árbol.

La empresa que en la actualidad es propietaria y gestora de las Plantas fotovoltaicas está diseñando, adicionalmente a las medidas ya implantadas, y en colaboración con el área de Ecología de la Universidad de Zaragoza, un plan que desarrolle la forma más apropiada de implementar nuevas medidas.

En la primera revisión de las cajas nido, realizada por FIRE en otoño de 2023, no se detectó ocupación en las cajas de cernícalo vulgar y de lechuza. Una de las cajas-nido para carraca ha sido muy probablemente ocupada por la especie, mientras que las otras tres han sido ocupadas por diferentes especies de gorriones. Uno de los refugios para murciélagos ha presentado indicios (excrementos) de haber sido utilizado ocasionalmente. Respecto al Primillar, no se detectaron indicios de nidificación en ningún nidal, aunque sí muchas egagrópillas y excrementos que parecen ser de la especie, lo cual indica que ha podido ser utilizada ocasionalmente como refugio o dormitorio.

Se ha realizado una segunda revisión en 2024, también por FIRE, entre los resultados obtenidos cabe destacar que ninguna caja nido para cernícalo vulgar ha sido ocupada, pero al menos dos de ellas está siendo utilizada como posadero o refugio ocasionalmente por un ejemplar de la especie; ninguna caja nido para lechuza ha sido ocupada ni se ha registrado ningún tipo de actividad de la especie en ellas ni en su entorno inmediato; una de las cajas nido para carraca, localizada sobre poste, ha sido ocupada por la especie, mientras que otras dos han sido ocupadas por diferentes especies de gorriones; ninguno de los 12 refugios instalados para murciélago ha presentado indicios de haber sido utilizado ocasionalmente por murciélagos, y cinco de ellos contenían salamanquesas en su interior; y no se detectaron indicios evidentes de nidificación en ningún nidal del primillar, aunque sí muchas egagrópillas y excrementos que parecen ser de cernícalo primilla o cernícalo vulgar, lo cual indica que podría haber sido utilizada ocasionalmente como refugio o dormitorio por alguna de estas especies.

En otoño de 2025 se realizará una nueva revisión.

#### 4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

Los trabajos de mantenimiento generan principalmente residuos no peligrosos, que se acopian en planta y posteriormente son retirados. Las placas solares deterioradas son retiradas y trasladadas a un almacén habilitado para tal fin, donde son retiradas de forma periódica por gestor autorizado para su tratamiento. Actualmente se ha llegado a un acuerdo con FCC Ámbito para la retirada y reciclaje de los módulos fotovoltaicos dañados.

Se han habilitado puntos de acopio selectivo para su uso durante la explotación con contenedores específicos para la separación de residuos en los centros de control y la subestación. Estos almacenes son comunes para las PFVs Valdelagua, Logro, Sierrezuela, El Robledo y Ribagrande.

Los residuos peligrosos consisten en su mayoría en trapos y envases contaminados por restos de aceites y productos químicos utilizados durante el mantenimiento, estos residuos se acopian en puntos habilitados.

Las Plantas solares se han inscrito en el registro de Pequeños productores de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, asignándole el número de inscripción AR/PP – 14500.

Los residuos incluidos en este registro y las cantidades previstas son los siguientes.

| RESIDUO                                                                                                                                                                                   | LER      | t/año | código HP(1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas                                                                                            | 080111   | 0,100 | HP14         |
| Ceras y grasas usadas                                                                                                                                                                     | 120112   | 0,200 | HP14         |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes                                                                                                             | 130205   | 0,200 | HP14         |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas                                                                                                                      | 130507   | 0,300 | HP14         |
| Otros combustibles (incluidas mezclas)                                                                                                                                                    | 130703   | 0,100 | HP14         |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas                                                                                                      | 150110   | 0,200 | HP14         |
| Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)                                                  | 150111   | 0,100 | HP14         |
| Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | 150202   | 0,350 | HP14         |
| Filtros de aceite                                                                                                                                                                         | 160107   | 0,050 | HP14         |
| Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas                                                                                                                                       | 160114   | 0,100 | HP14         |
| Baterías de plomo                                                                                                                                                                         | 160601   | 0,100 | HP14         |
| Acumuladores de Ni-Cd                                                                                                                                                                     | 160602   | 0,200 | HP14         |
| Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas                                                                                                                                      | 170503   | 0,200 | HP14         |
| Grandes electrodomésticos con aceite en circuitos o condensadores. Profesional                                                                                                            | 16021313 | 0,100 | HP14         |
| Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm.) con componentes peligrosos (distinto de amianto o PCB). Profesional                                                       | 16021341 | 0,150 | HP14         |
| Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm.) con componentes peligrosos (distinto de amianto o PCB) y pilas incorporadas. Profesional                             | 16021351 | 0,150 | -            |
| Lámparas de descarga, no LED. Lámparas Fluorescentes. Doméstico y/o Profesional                                                                                                           | 20012131 | 0,150 | HP14         |



Fotografía 34. Contenedores de residuos no peligrosos en exterior de la subestación.

#### 4.4. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

En las visitas se ha comprobado la disposición de equipos extintores de incendios en las instalaciones. Los extintores se encuentran ubicados en los edificios y en la Subestación.

## 5. RESUMEN

Los trabajos se llevan a cabo conforme a los parámetros establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental así como en las resoluciones y autorizaciones de los organismos competentes en la materia y en el plan de vigilancia ambiental.

Se han tomado las medidas oportunas para la protección de la vegetación, el suelo, la calidad de aire y el paisaje. También se ha realizado un seguimiento de fauna para comprobar las afecciones que las obras puedan ocasionar, y adecuar las medidas preventivas y compensatorias a implementar

Con todo lo expuesto en el presente informe, se concluye que, la afección sobre el medio natural durante la explotación de las Plantas Fotovoltaicas y sus instalaciones comunes ha sido leve, no detectándose ningún impacto no considerado previamente.

## 6. EQUIPO REDACTOR

El presente informe cuatrimestral ha sido elaborado en el mes de julio de 2025, por los técnicos que lo suscriben:

| NOMBRE                  | TITULACIÓN   | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eva Vallespín Gracia    | Ambientóloga |    |
| Marc Carcelero Gonzalez | Ambientólogo |  |

Zaragoza, a 1 de julio de 2025.

*El presente documento puede incluir información sometida a derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L. LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L no permite que sea duplicada, transmitida, copiada, arreglada, adaptada, distribuida, mostrada o divulgada total o parcialmente, a terceros distintos de la organización promotora de este proyecto, ni utilizada para cualquier uso distinto del de su evaluación de impacto ambiental para el que se ha preparada, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L.*