

# INFORME CUATRIMESTRAL FASE EXPLOTACIÓN 1º INFORME - 5º AÑO

## VIGILANCIA AMBIENTAL PE MONLORA V

Nombre de la instalación:	PE Monlora V
Provincia/s ubicación de la instalación:	Zaragoza
Nombre del titular:	Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XVII, S.L.
CIF del titular:	B-87822656
Nombre de la empresa de vigilancia:	Athmos Sostenibilidad SL
Tipo de EIA:	Ordinaria
Informe de FASE de:	EXPLOTACIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	Cuatrimestral
Año de seguimiento nº:	AÑO 5
Nº de informe y año de seguimiento:	INFORME nº1 del AÑO 5
Periodo que recoge el informe:	ABRIL 2024 – JULIO 2024



## ÍNDICE

1.	HOJA DE FIRMAS.....	4
2.	JUSTIFICACIÓN.....	5
3.	ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO .....	5
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS .....	5
5.	METODOLOGÍA APLICADA .....	6
5.1.	SINIESTRALIDADES.....	6
5.2.	TASAS DE VUELO.....	8
5.3.	CENSOS ESPECÍFICOS .....	10
6.	DATOS OBTENIDOS.....	13
6.1.	LISTADO DE COMPROBACIÓN .....	13
6.2.	SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL .....	14
6.2.1.	VISITAS REALIZADAS.....	14
6.2.2.	RESUMEN SINIESTRALIDAD .....	14
6.2.3.	SINIESTRALIDAD DETALLADA .....	14
6.2.4.	SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS .....	15
6.3.	SINIESTRALIDAD ACUMULADA .....	15
6.3.1.	VISITAS REALIZADAS.....	15
6.3.2.	RESUMEN SINIESTRALIDAD .....	16
6.3.3.	SINIESTRALIDAD DETALLADA .....	16
6.3.4.	SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS .....	17
6.4.	TASAS DE VUELO.....	17
6.4.1.	VISITAS REALIZADAS.....	17
6.4.2.	RESUMEN DE OBSERVACIONES.....	18
6.5.	CENSOS ESPECÍFICOS .....	19
6.5.1.	AVES DE ESPECIAL CONSERVACIÓN .....	19
6.5.2.	CENSOS DE AVIFAUNA .....	20
6.5.3.	POBLACIONES DE QUIRÓPTEROS .....	21
6.6.	OTROS CONTROLES .....	21
6.6.1.	PROCESOS EROSIVOS Y DRENAJE NATURAL.....	21
6.6.2.	CONTROL DE RUIDO .....	23
7.	INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES .....	23

8. CONCLUSIONES .....	23
ANEXO I. Planos generales .....	24
ANEXO 2. Fichas de Control - Siniestralidad .....	25
ANEXO 3. Fichas de Control – Tasas de vuelo.....	26
ANEXO 4. Mapas - Aves Especial Conservación .....	27

## 1. HOJA DE FIRMAS

Zaragoza, a 31 de julio de 2024



Acher Pina Laborda

Técnico de Medio Ambiente

Grado en Ciencias Ambientales

## 2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde con el **primer** informe cuatrimestral del **quinto** año de explotación en el parque eólico Monlora V, incluyendo los períodos de **abril de 2024 a julio de 2024**. Redactado para dar cumplimiento al condicionado número 15 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que indica lo siguiente:

*"Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas y al INAGA-Área II, informes cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato digital (textos y planos en archivos con formato .pdf que no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato shp, huso 30, datum ETRS89)."*

Este informe es elaborado por la empresa Athmos Sostenibilidad SL y recoge las acciones descritas en el Plan de vigilancia Ambiental (PVA) detallado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, complementado con el condicionado de la DIA. Hasta el momento se han presentado los informes cuatrimestrales a nivel clúster (agrupación de proyectos), pero en relación al requerimiento de la Dirección General de Energía y Minas, a fecha 23 de marzo de 2022, todos deberán ser elaborados y registrados individualmente para cada instalación.

## 3. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Los apartados en los que se divide el informe cuatrimestral son los siguientes:

- 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS. Descripción y características técnicas de la instalación, prestando especial atención a los puntos más relevantes en la fase de explotación.
- 5. METODOLOGÍA APLICADA. Metodología aplicada en los controles asociados de avifauna y quirópteros, en especial para el seguimiento de mortandad, tasas de vuelo y censos específicos.
- 6. DATOS OBTENIDOS. Resultados obtenidos, mostrados de manera gráfica, de las tareas derivadas del condicionados de la DIA, incluyendo análisis para los controles de avifauna e información de otra tipología de controles.
- 7. INCIDENCIAS AMBIENTALES. Incidencias ambientales detectadas en fase de explotación.
- 8. CONCLUSIONES. Resumen y conclusiones de los datos obtenidos.
  - Anexo 1. PLANOS GENERALES
  - Anexo 2. FICHAS DE CONTROL - SINIESTRALIDAD
  - Anexo 3. FICHAS DE CONTROL - TASAS DE VUELO
  - Anexo 4. MAPAS – AVES DE ESPECIAL CONSERVACIÓN

## 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El parque eólico Monlora V, situado en el término municipal de Las Pedrosas, consta de un total de 8 aerogeneradores de 3,8 MW de potencia, acumulando un total de 30 MW. La energía eléctrica se evacúa mediante una línea subterránea hasta la SET Monlora IV, situada en el término municipal de Las Pedrosas.

Las coordenadas de los aerogeneradores, en sistema de referencia UTM ETRS89 Huso 30, son las siguientes:

Aerogenerador	UTM X	UTM Y
ML5-01	675161	4654066
ML5-03	675942	4654679
ML5-04	676141	4655030
ML5-05	676950	4655070
ML5-06	676207	4653656
ML5-07	676607	4654141
ML5-08	677064	4654455
ML5-09	677443	4654707

El punto 9.a del condicionado de la DIA, que establecía la necesidad de “*instalación de medidas de innovación e investigación en relación a la prevención y vigilancia de la colisión de aves que incluirán el seguimiento de aerogeneradores mediante sistemas de cámara web, la instalación de sensores de disuasión y/o parada que permitan evitar la colisión de aves en vuelo con los aerogeneradores y la señalización de las palas de los aerogeneradores para mejorar su visibilidad para las aves*”.

En base al informe propuesta y la resolución emitida por el INAGA, se instalaron dispositivos detección-disuasión en los aerogeneradores ML5-06, ML5-07 y ML5-08. Las tipologías de estas medidas de innovación se pueden clasificar en: sistemas de detección y disuasión (DD) y pintado de palas (PP). En el mapa anterior se muestran los aerogeneradores con estas medidas aplicadas.



## 5. METODOLOGÍA APLICADA

### 5.1. SINIESTRALIDADES

El “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, analizado con la Dirección General de Biodiversidad, y adaptado a las indicaciones propuestas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) indica la realización de búsquedas circulares concéntricas cada 25 metros, en un radio de 100 m para cada


aerogenerador. De tal forma se describen cuatro círculos de búsqueda para los 25, 50, 75 y 100 m. La distancia lineal recorrida por aerogenerador ascienda a 1,57 km lineales.


Desde el mes de marzo de 2024 se ha incorporado una nueva metodología al seguimiento de la siniestralidad, dicha modalidad es la prospección a través de perros detectores, los cuales han sido adiestrados para la búsqueda de ejemplares. El método consiste en búsquedas circulares en franjas, comenzando de fuera hacia adentro tomando como eje la línea que limita la franja de 50 – 75 / 75 - 100 en una dirección para posteriormente continuar en el límite de la franja 25 - 50 / 50 - 75 en el sentido contrario para garantizar que el perro recibe el viento a favor y poder detectar así individuos que se puedan encontrar a gran distancia para por último finalizar en una búsqueda exhaustiva en la zona de la base del aerogenerador y alrededores (0 - 50 m). En aquellas zonas en las que hay vegetación natural densa se orienta a los animales para que incrementen el esfuerzo de detección en esas zonas que suponen una mayor dificultad por acceso y visibilidad, cuando uno de estos encuentra un individuo de ave o quiróptero, se sienta al lado y el adiestrador identifica y recoge el ejemplar. Se dispone de dos perros los cuales se alternan para poder garantizar el descanso de los animales.

Para una mayor trazabilidad y control de los resultados, las rutas realizadas se graban a través de dispositivos GPS portados por los perros. Estos tracks se envían a la Administración en un único archivo, que en este caso recibe la nomenclatura:

#### "PE Monlora V\_TRANSECTOS\_Año5\_IC1\_Expl\_abr24-jul24.kml"

Dentro de este archivo, se agrupan todos los tracks específicos de cada visita de mortalidad realizada al parque eólico, con la misma nomenclatura: "TRACK\_ML5\_W43\_20231025", donde ML5 es la codificación del proyecto, W43 la semana del año correspondiente y fecha de realización de la visita.

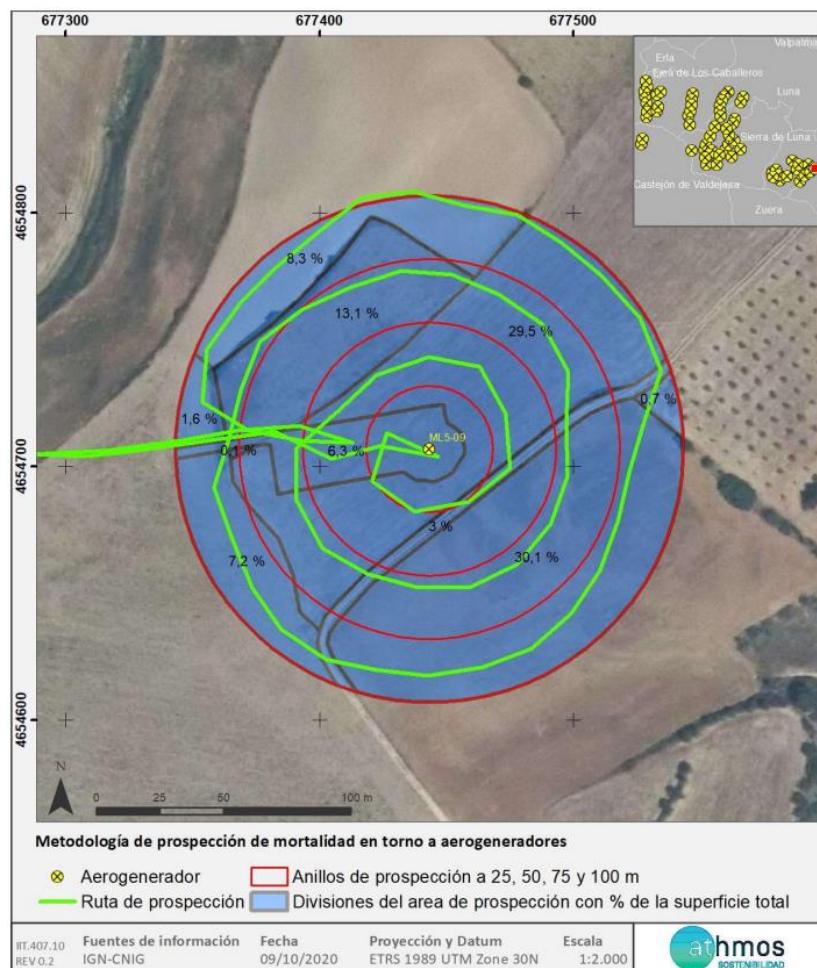

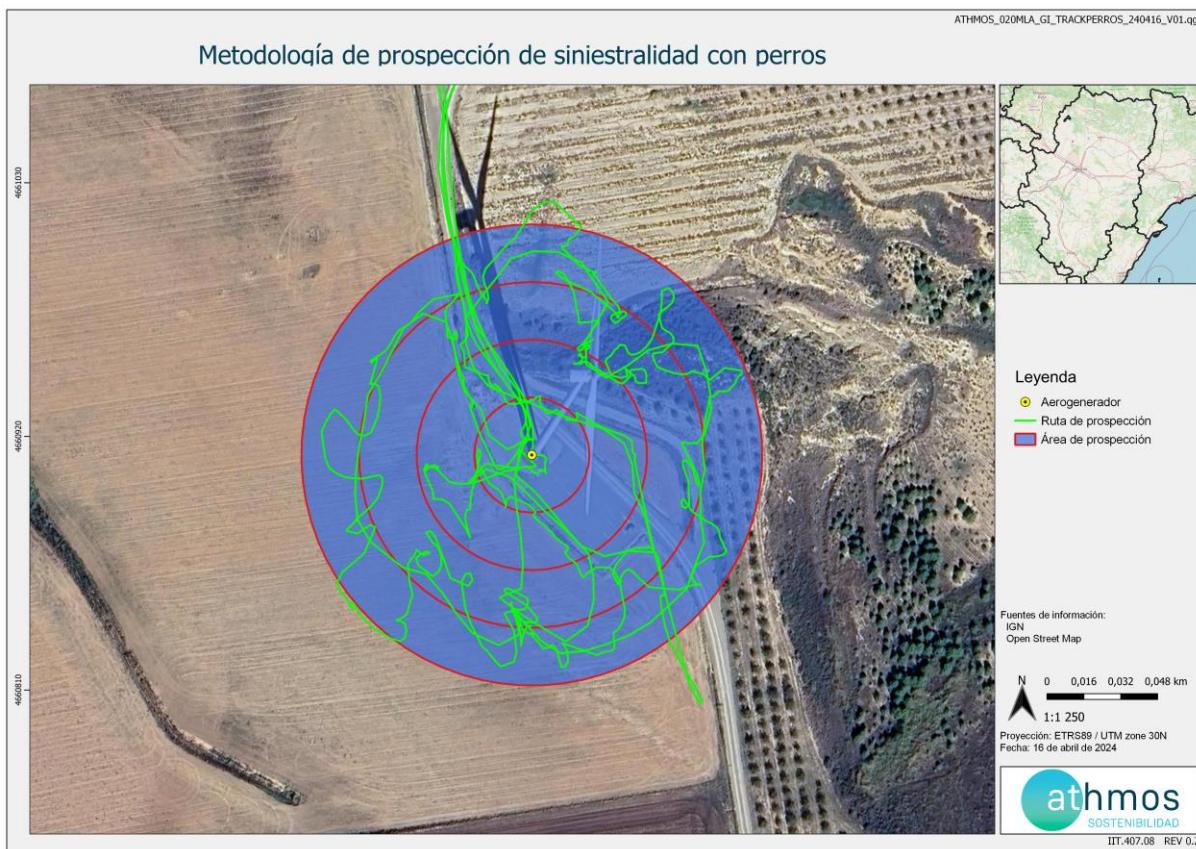

En la toma de datos de mortalidad en aerogeneradores se utiliza la aplicación ZAMIADROID, que recopila todos los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, nombre científico, edad, sexo, estado, restos, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presenta con este informe y la siguiente nomenclatura:

#### **“PE Monlora V\_siniestralidad\_Año5\_IC1\_Expl\_abr24-jul24.xls”**

Según lo indicado en el punto 14.2 de la DIA del proyecto, la periodicidad de seguimiento es: “los recorridos de búsqueda de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y su periodicidad debería ser al menos quincenal durante un mínimo de cinco años desde la puesta en funcionamiento del parque, y semanal en los períodos de migraciones”. Los períodos de migraciones incluyen marzo y abril en la migración pre-nupcial y del 15 de agosto al 15 de octubre en la migración post-nupcial.

Para dar cumplimiento con el “Protocolo sobre recogida de cadáveres en parques eólico”, todos los casos de mortalidad a excepción de especies catalogadas, se recogen y depositan en el arcón congelador situado en la SET Monlora IV. Allí permanecen temporalmente todos los cadáveres recogidos en el complejo Monlora hasta su traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca a través de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs).

## 5.2. TASAS DE VUELO

Inicialmente, una vez analizada la zona de estudio mediante un análisis de visibilidad, se definió una red de puntos de observación conjunta para todos los parques del complejo Monlora. En el presente informe, se presentan únicamente los puntos que observan directamente aerogeneradores del parque Monlora V, de acuerdo a la premisa de que los puntos no distan a más de 1 km del aerogenerador visto. Se han definido una red de **3 puntos de observación** para los 8 aerogeneradores que componen el parque. En acuerdo con la Dirección General de Biodiversidad, se establecen un total de 38 visitas anuales a los puntos de observación con periodicidad semanal y de una duración mínima de 30 min.

En la siguiente tabla se muestra los aerogeneradores observados desde cada punto de observación.

Punto de observación	Aerogeneradores vistos
18	ML5-01, ML5-03, ML5-04
19	ML5-04, ML5-05, ML5-08, ML5-09
20	ML5-03, ML5-04, ML5-06, ML5-07, ML5-08

Se utiliza la aplicación ZAMIADROID para la obtención de datos de tasas de vuelo, según los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presenta con este informe y la siguiente nomenclatura:

#### **“PE Monlora V\_observaciones\_Año5\_IC1\_Expl\_abr24-jul24.xls”**

Los datos obtenidos, se representan de manera gráfica según visitas realizadas por punto de observación y mes del periodo cuatrimestral, ejemplares que han interaccionado con cada aerogenerador y especies observadas, y tipo de vuelo, dirección de vuelo y altura, según los criterios ya establecidos.

Además, durante la realización de tasas de vuelo, en los primeros diez minutos de cada punto de observación, se anotan las especies de aves pequeñas que no aparecen representadas en el apartado de tasas de vuelo, con el objetivo de tener una información más completa sobre la avifauna presente en la poligonal del parque eólico. Se anota si la especie está dentro de un radio de 0-25 m desde el punto de observación o si está a más de 25 m, para el cálculo de densidades.

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los diferentes puntos de observación.



### 5.3. CENSOS ESPECÍFICOS

Los censos específicos tienen por objetivo la obtención de una mayor cantidad de datos e información de las especies de mayor valor para la conservación establecidas en el punto 14.4 del condicionado de la DIA, que indica la realización de un “seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de *buitre leonado*, *águila perdicera*, *alimoche*, *chova piquirroja*, *milano real*, *grulla común* y *ganga ortega*”. En este apartado se incluyen también los seguimientos de población de quirópteros en el entorno del parque.

Las metodologías básicas que se siguen en estos censos específicos son las monografías de la SEO/BirdLife para avifauna y directrices de SECEMU para los quirópteros, tal y como se acordó con el INAGA y Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón.

#### Aves de especial conservación

Todas las observaciones dentro de la poligonal del parque eólico de las especies indicadas en el condicionado específico de la DIA se recogen, ya sea en formato tasas de vuelo o censos específicos, y se representan en gráficas separadas por especie, que indican la regularidad de presencia de cada una.


Los datos obtenidos, al igual que las tasas de vuelo, se toman con la aplicación ZAMIADROID y se exportan en formato Excel (.xls), según los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje.

#### Censos específicos avifauna

Dentro de la poligonal del parque se ha descrito un transecto de avifauna, denominado Transecto 3 (TA03), que transcurre por el hábitat más representativo del parque eólico, con el objetivo de representar la comunidad de aves del entorno de una manera más detallada que con las tasas de vuelo.

El transecto de esteparias, realizado durante toda la fase de explotación del parque, consta de un recorrido a pie de 1,5 km, realizado tres veces de manera anual (invierno, primavera y verano), anotando tanto las aves más


cercaas al observador (0-25 m) para el cálculo de densidades como las más alejadas (> 25 m) para el cálculo de los Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs).

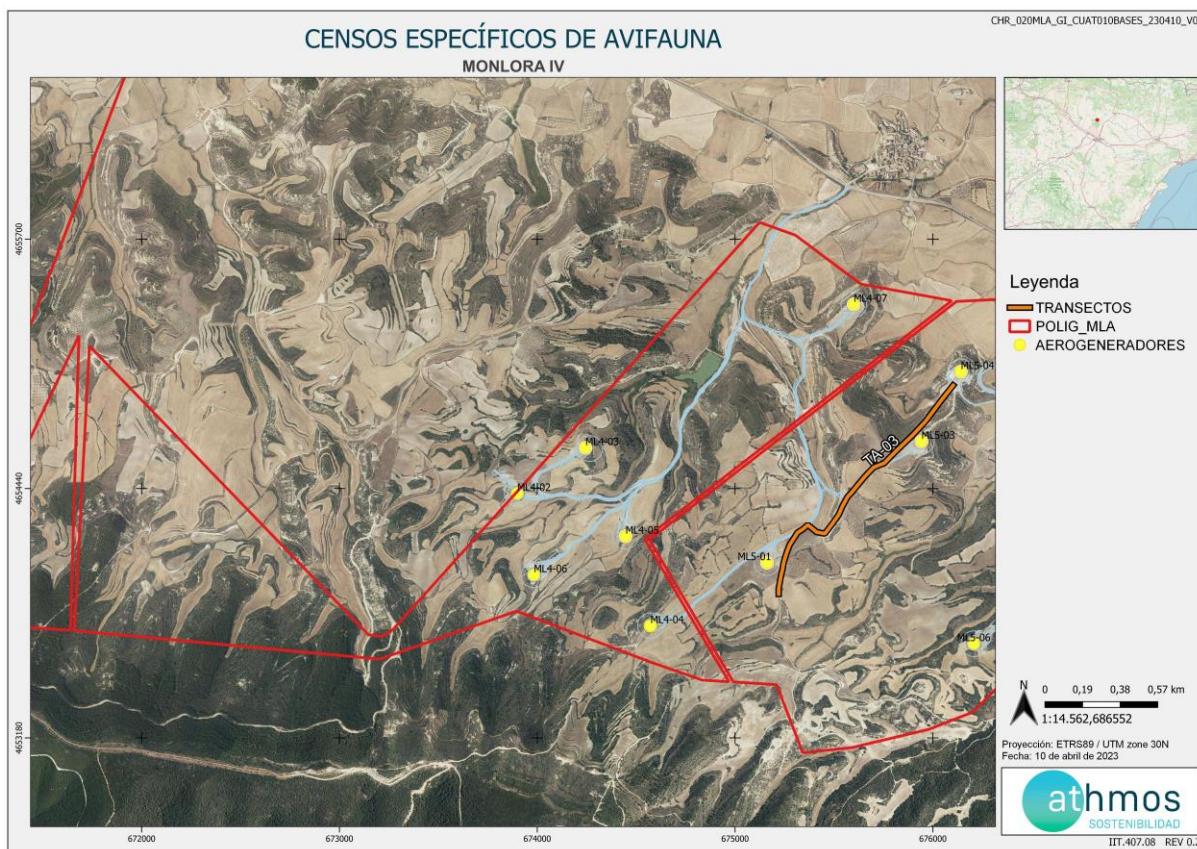

### Poblaciones de quirópteros

Las poblaciones de quirópteros del parque eólico se estudian, mensualmente durante los meses de agosto y septiembre, con la colocación de una grabadora de ultrasonidos del modelo *Pasiva Song Meter Mini Bat Wildlife acoustics* en un punto ya definido cercano al parque eólico, durante al menos, dos noches consecutivas con meteorología favorable.

Los resultados obtenidos se analizan con el programa KALEIDOSCOPE PRO que asigna de forma automática el sonido a una especie o grupo fónico. El grupo fónico hace referencia a un conjunto de especies agrupadas que no pueden ser identificadas de manera específica por las señales acústicas que emiten. Por ejemplo, las especies del grupo fónico correspondiente al género *Myotis* sp. incluyen un total de nueve especies. Los resultados se presentan en pases/noche de cada especie o grupo fónico, registrados por cada mes del periodo cuatrimestral que corresponde.

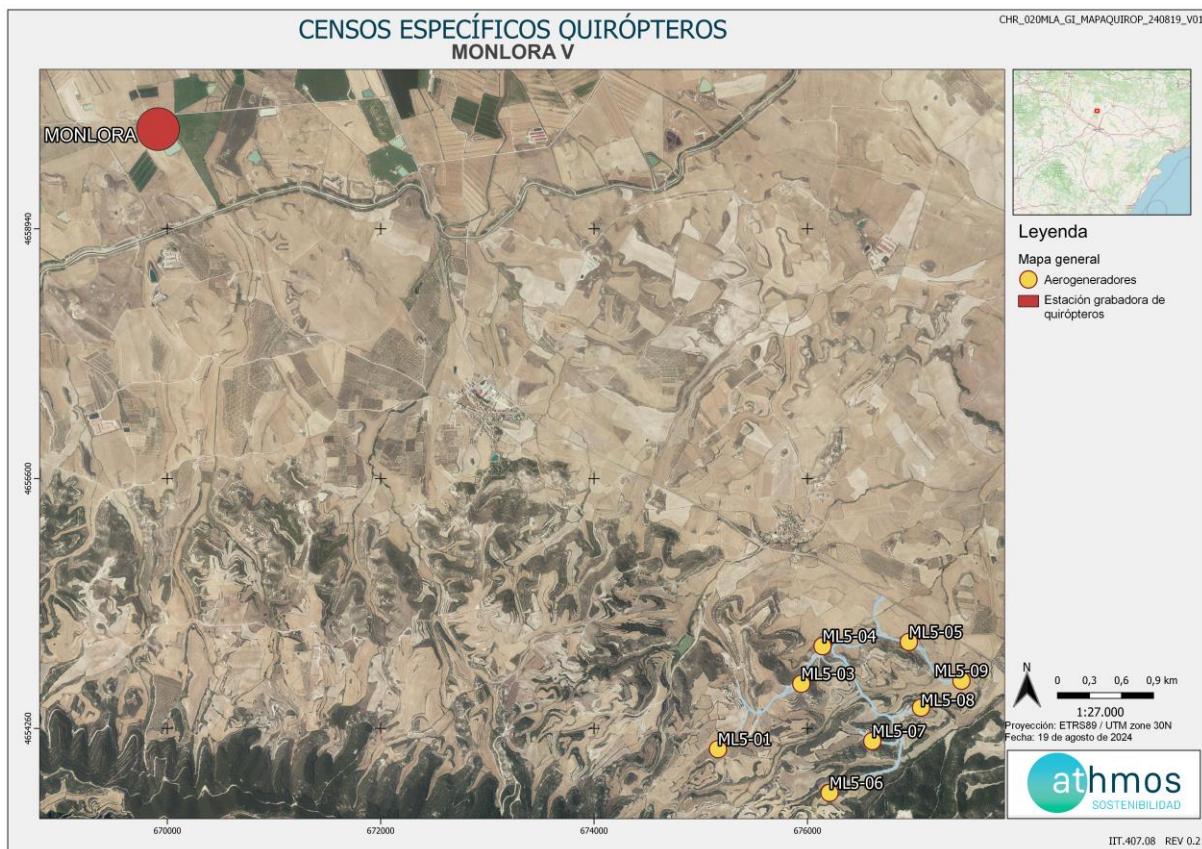

## 6. DATOS OBTENIDOS

### 6.1. LISTADO DE COMPROBACIÓN


En la siguiente tabla, a modo de listado de comprobación, se muestran las tareas realizadas durante este periodo cuatrimestral en el parque eólico. Cada tarea tiene asignado un origen, tipología y condicionado de la DIA.

TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	14.6
- SOST - Garantizar integración paisajística y restauración vegetal y fisiográfica	EIA, DIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL	14.7
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 18)	DIA	FAUNA	14.4
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 19)	DIA	FAUNA	14.4
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 20)	DIA	FAUNA	14.4
- SOST – Realización de transecto TA-03	DIA	FAUNA	14.4
- SOST - Realizar informes cuatrimestrales	DIA	TRABAJO DE GABINETE	15
- SOST – Realizar informes específicos	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Realizar informes mensuales	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Recogida de arcón congelador de la SET Monlora IV y envío de información al CRFS La Alfranca	DIA	GOBERNANZA	14.1
- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	EIA, DIA	CALIDAD DE AGUAS	14.6
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-01	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-03	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-04	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-05	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-06	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-07	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-08	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Seguimiento mortalidad ML5-09	DIA	FAUNA	14.1, 14.2
- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	14.4

## 6.2. SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL

### 6.2.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 64 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante este periodo cuatrimestral.

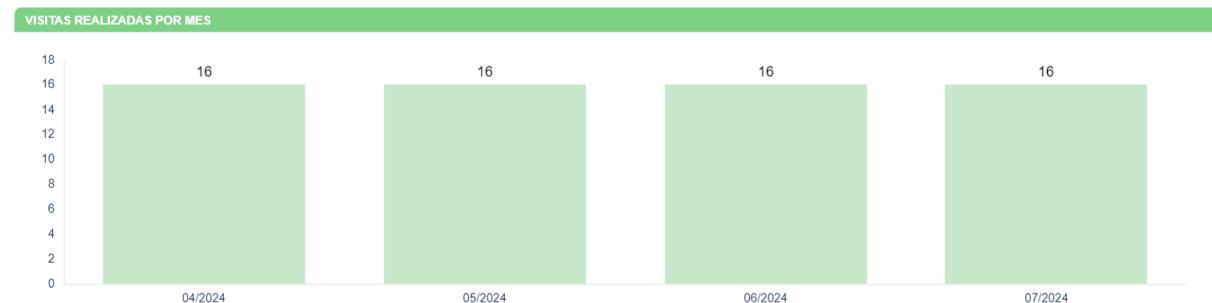

### 6.2.2. RESUMEN SINIESTRALIDAD

Los datos cuatrimestrales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla.

SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	12
Quirópteros	6
Avifauna	6
Avifauna grande	1
Avifauna pequeña	5
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	0

### 6.2.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA


Se muestra la siniestralidad del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Los datos de siniestralidad para cada una de las instalaciones que aparecen reflejados en la tabla de referencia deberán ser refrendados por los resultados de las necropsias efectuadas por el Gobierno de Aragón. Es por ello que estos datos deben tratarse con la consideración de provisionales, mientras tanto no se disponga del resultado de los análisis realizados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca.



Se detallan también los porcentajes de mortalidad respecto al orden taxonómico y radio de hallazgo.

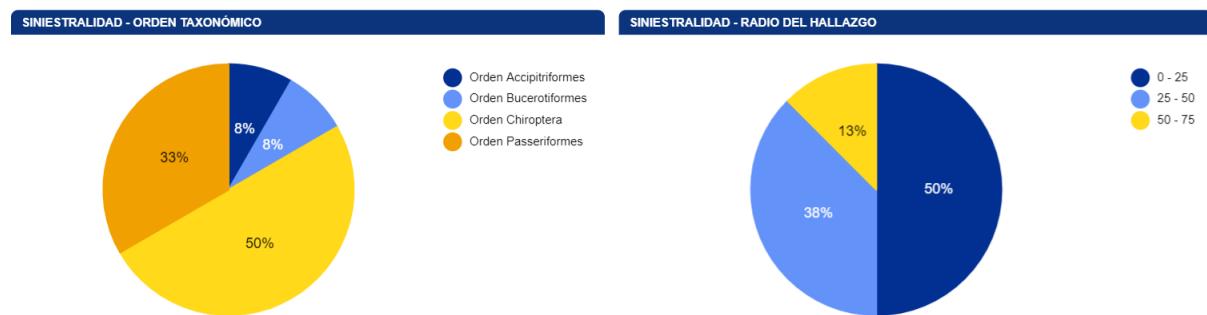

#### 6.2.4. SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS


Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): sin registros.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazas de Aragón (CEAA): sin registros.

### 6.3. SINIESTRALIDAD ACUMULADA

#### 6.3.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 905 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante toda la fase de explotación.

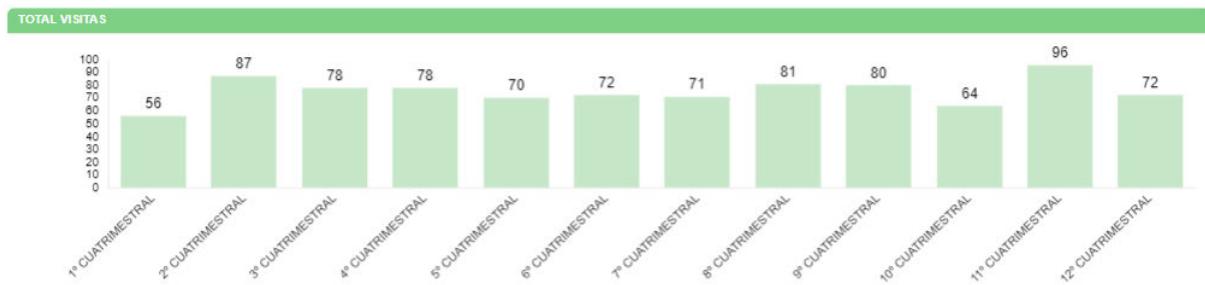

### 6.3.2. RESUMEN SINIESTRALIDAD

Los datos generales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla.


SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	126
Quirópteros	70
Avifauna	56
Avifauna grande	29
Avifauna pequeña	27
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	0



Además, esta mortalidad de avifauna acumulada, en aerogeneradores con sistemas de innovación, se resume en la siguiente tabla. El KPI es resultado del cociente entre la mortalidad registrada y el número de aerogeneradores, expresada en mortalidad de aves por aerogenerador.

MEDIDAS DE INNOVACIÓN	Nº AEROS	SINIESTRALIDAD	KPI
Aerogeneradores sin medida	4	31	0,15
Pintado de palas	1	17	0,19
Sistema detección-disuasión	3	17	0,10


### 6.3.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA

Se muestra la siniestralidad acumulada del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies.

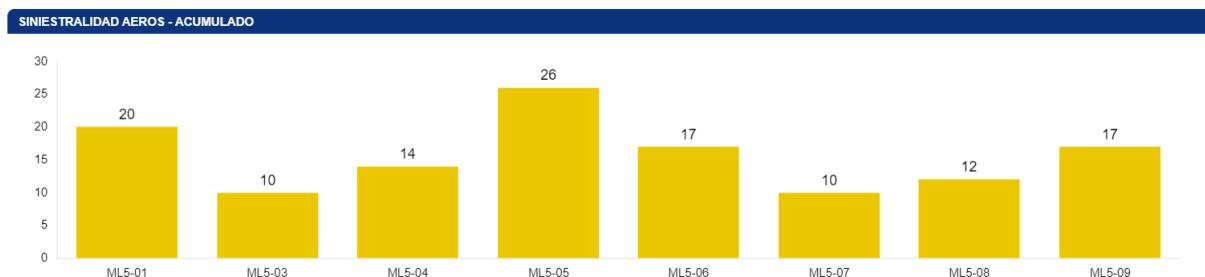

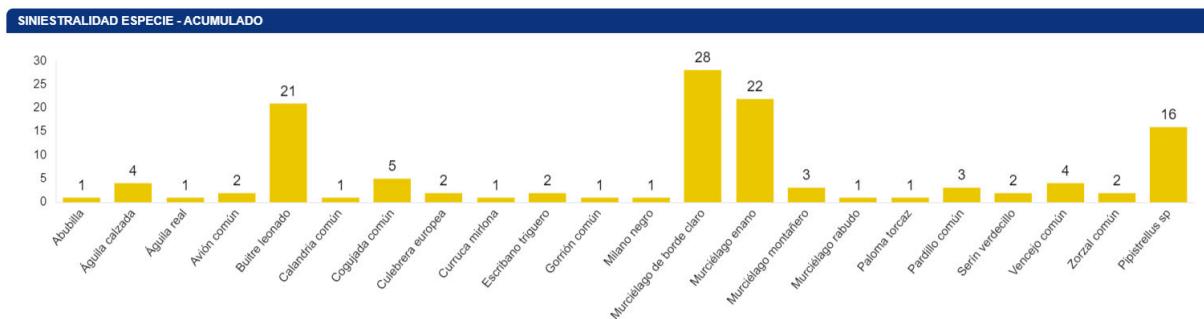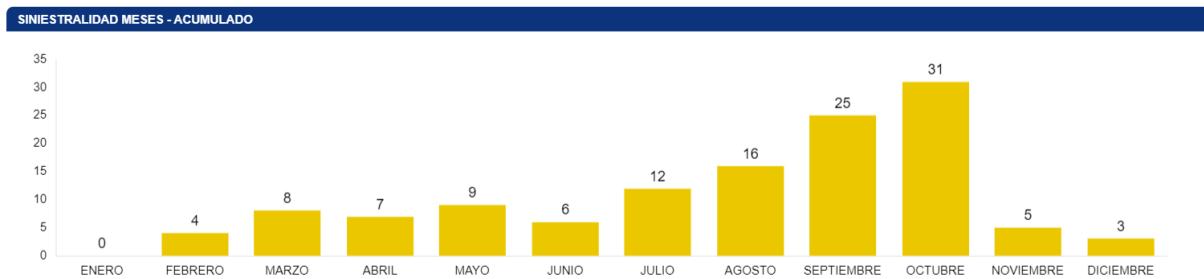

Se detallan también los porcentajes de mortalidad respecto al orden taxonómico y radio de hallazgo.

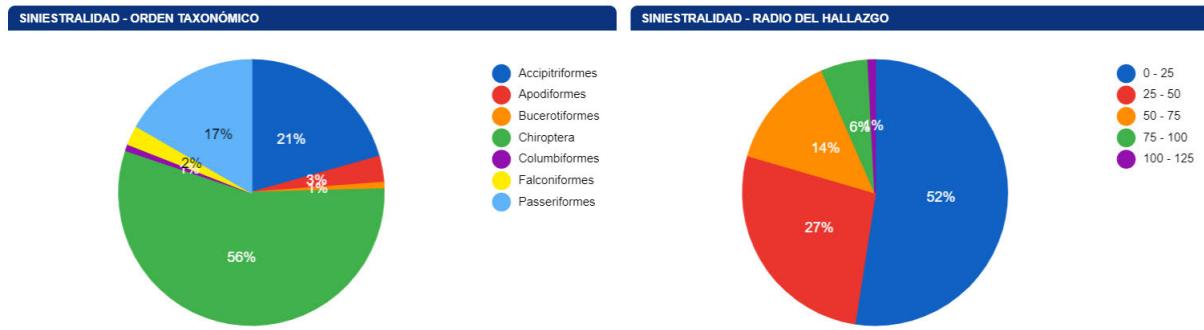

#### 6.3.4. SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS


Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): sin registros.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA): sin registros.

### 6.4. TASAS DE VUELO


#### 6.4.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 21 visitas a puntos de tasas de vuelo. El número de visitas por meses se detalla a continuación:

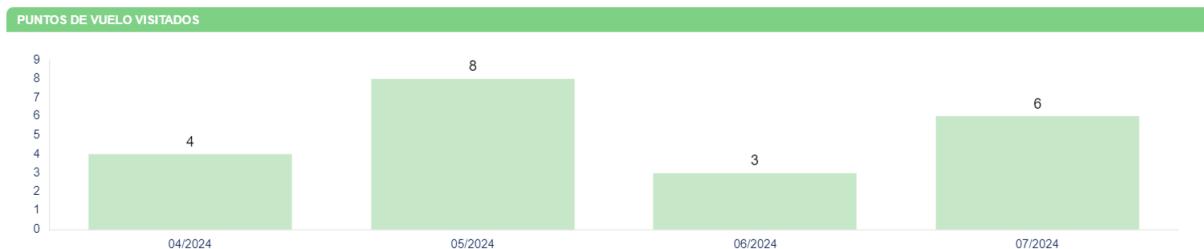


#### 6.4.2. RESUMEN DE OBSERVACIONES


Se han registrado un total de **44 ejemplares** de **8 especies** diferentes en el parque eólico, y en el siguiente gráfico se muestra el número de individuos que han interactuado con cada aerogenerador.

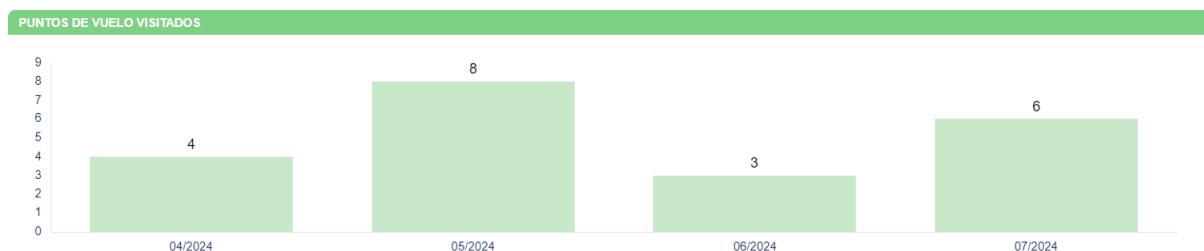

Datos de vuelos de riesgo y altura de vuelo de las aves observadas. La altura de vuelo se define según la posición del ave respecto al área de barrido de las palas de los aerogeneradores, en: 0 (posado), 1 (inferior), 2 (en el área de barrido de palas) y 3 (superior).

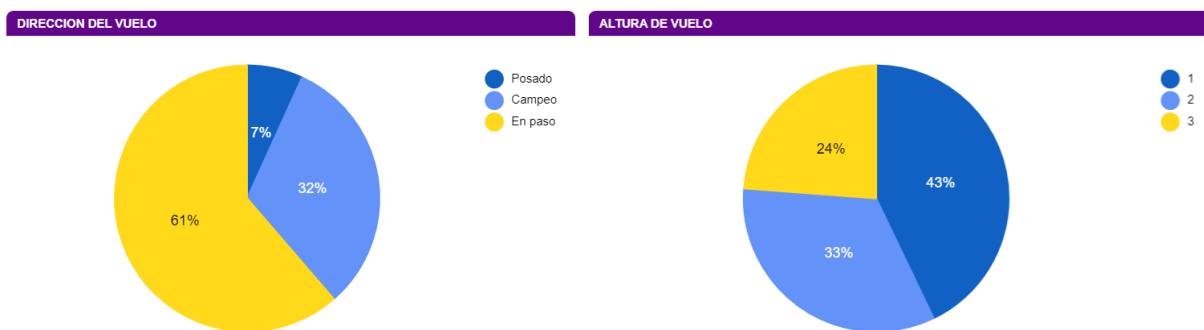


Especies observadas:



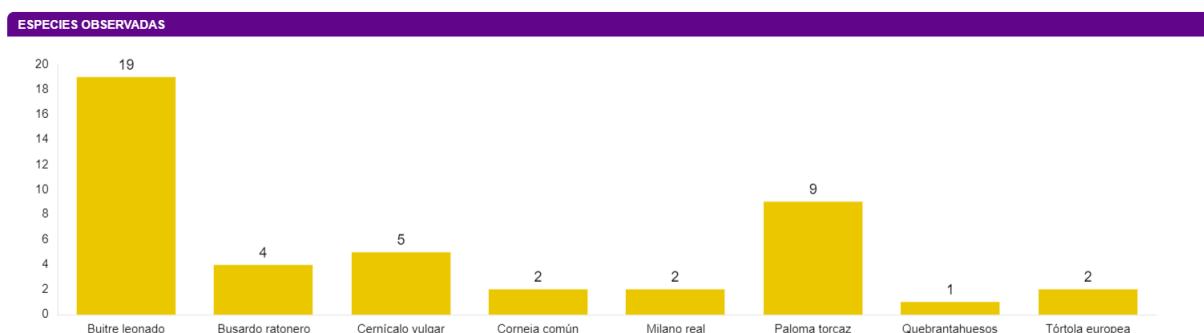


Las fichas de tasas de vuelo se muestran en el Anexo 3.

La comunidad de aves pequeñas registradas es:

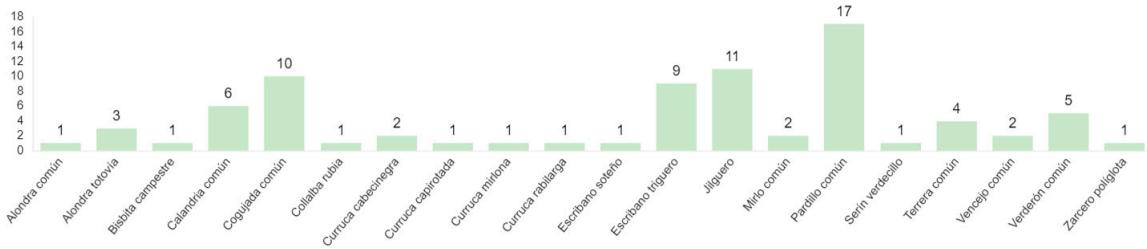**ESPECIES AVIFAUNA PEQUEÑA**

**DATOS ACUMULADOS**

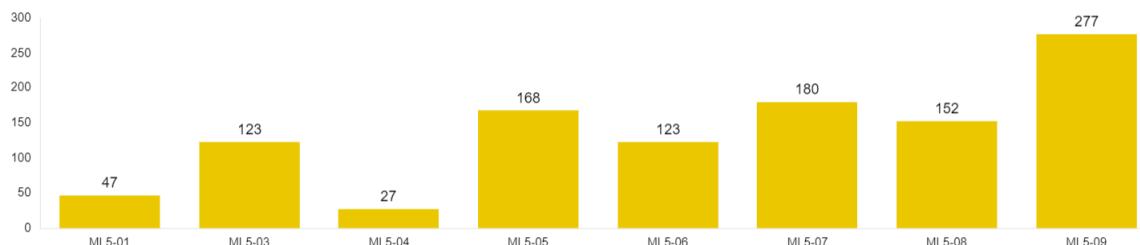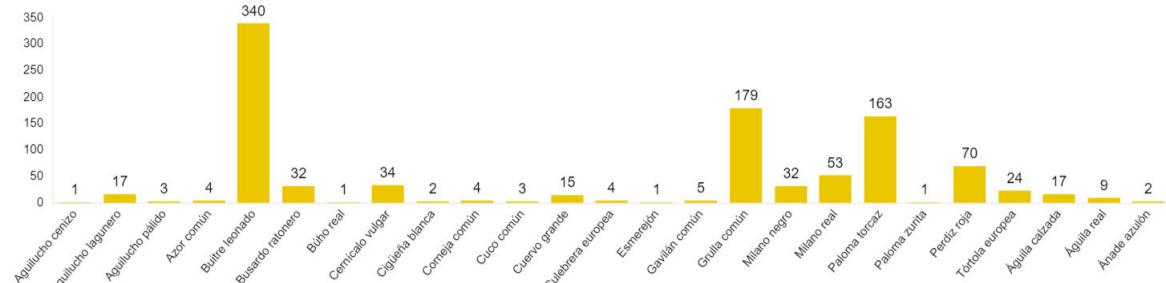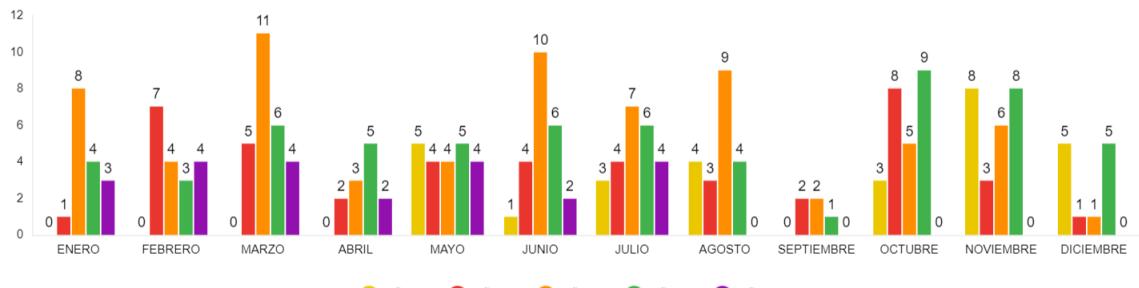Las observaciones acumuladas desde el inicio de fase de explotación, ascienden a un total de **1016 ejemplares** de **25 especies** diferentes. A continuación, se muestran gráficos acumulados de las observaciones por aerogenerador, especie y el número de especies observadas por mes.

**EJEMPLARES POR AERO - ACUMULADO PPEE**

**EJEMPLARES POR ESPECIE - ACUMULADO PPEE**

**ESPECIES DISTINTAS - EVOLUCIÓN ANUAL**


● AÑO 2020 ● AÑO 2021 ● AÑO 2022 ● AÑO 2023 ● AÑO 2024

## 6.5. CENSOS ESPECÍFICOS

### 6.5.1. AVES DE ESPECIAL CONSERVACIÓN


En relación con el condicionado 14.4 de la DIA del proyecto, se establece que se deberá realizar un “seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de

mayor valor de conservación de la zona, prestando especial atención y seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de buitre leonado, grulla común, milano real, águila perdicera, chova piquirroja y alimoche".

Los mapas de observaciones de estas especies se muestran en el Anexo 4.

El siguiente gráfico muestra el número de ejemplares detectado, por tipología de tarea, acumulado para este periodo cuatrimestral de las especies de especial conservación.

El detalle de las observaciones por meses del presente cuatrimestre:

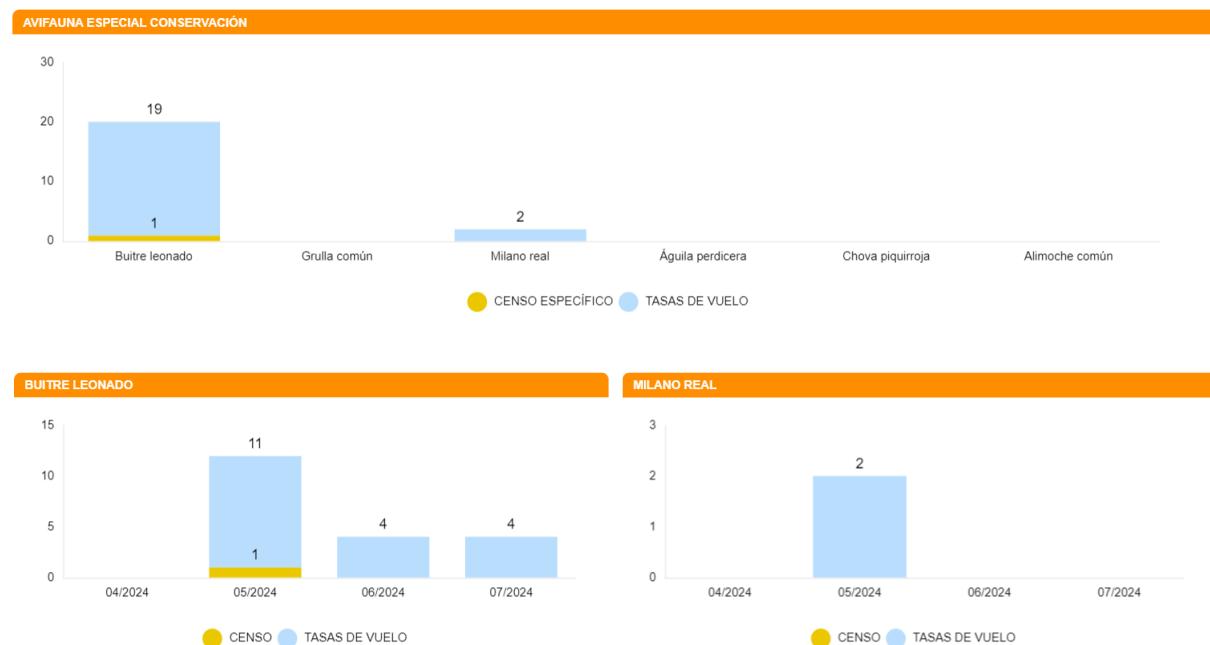

### 6.5.2. CENSOS DE AVIFAUNA

Los resultados del transecto de avifauna, en valores IKAs y densidades, aparecen en la siguiente tabla:

ESPECIE	C.N.E.A	C.A.E.A	INDIVIDUOS	I.K.A.	DENSIDAD
Alcaudón común	LESRPE		2	1,29	0
Alondra común		LAESRPE	2	1,29	0
Alondra totovía	LESRPE		2	1,29	0
Bisbita campestre	LESRPE		2	1,29	0,13
Codorniz común			1	0,65	0
Cogujada común	LESRPE		2	1,29	0
Curruca mirlona	LESRPE		1	0,65	0
Escribano soteño	LESRPE		1	0,65	0
Escribano triguero		LAESRPE	2	1,29	0,26
Estornino negro			5	3,23	0
Golondrina común	LESRPE		1	0,65	0
Gorrión común			2	1,29	0
Jilguero		LAESRPE	12	7,74	0,13
Mirlo común			1	0,65	0

<b>Paloma torcaz</b>			<b>2</b>	1,29	0
<b>Pardillo común</b>		<b>LAESRPE</b>	<b>5</b>	3,23	0,52
<b>Pinzón vulgar</b>			<b>1</b>	0,65	0
<b>Terrera común</b>	<b>LESRPE</b>		<b>1</b>	0,65	0
<b>Tórtola europea</b>			<b>1</b>	0,65	0
<b>Zarcero políglota</b>	<b>LESRPE</b>		<b>2</b>	1,29	0
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>	<b>34,29</b>	<b>1,14</b>

### 6.5.3. POBLACIONES DE QUIRÓPTEROS

El seguimiento de la población de murciélagos se realiza entre los meses de abril a octubre, por lo que para este periodo cuatrimestral no se muestran resultados.

## 6.6. OTROS CONTROLES

### 6.6.1. PROCESOS EROSIVOS Y DRENAJE NATURAL

En respuesta a lo establecido en el PVA y el condicionado 14.6 de la DIA, que establece la realización de un “seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno”.

La metodología seguida para detectar la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad ha sido a escala de Debelle (1971). Esta escala, aplicada en Geología y Geomorfología, se divide en cinco clases dependiendo de la profundidad del proceso erosivo en el sedimento:

- Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes.
- Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad.
- Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad
- Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad.
- Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad.

En el parque eólico Monlora 5, se han observado bastantes puntos afectados por procesos erosivos, de los cuales nueve se encuentran en un estado muy avanzado (acceso al parque, ML5.04, ML5.05 y ML5.07), en cuyos taludes había cárcavas de gran profundidad, e incluso, zonas colapsadas por derrumbe del sedimento. Esto es debido a los materiales sobre los que se asienta el parque, de naturaleza margosa, y que las infraestructuras están construidas con un alta pendiente, por lo que es más fácil que el material se disgregue por acción del agua. Debido a esto, se insta a su reparación y mantenimiento lo antes posible.

A continuación, se muestran imágenes de algunos de los puntos más afectados:



Erosión hídrica en materiales margosos del talud de desmonte de la plataforma del aero ML5.07



Erosión hídrica en materiales margo-lutílicos del talud de desmonte del vial de acceso al aero ML5.05

Además, durante el mes de mayo se han revisado el estado actual de las diferentes infraestructuras del parque eólico Monlora 5 con el objetivo de detectar zonas de la red de drenaje deterioradas o con problemas de drenaje. En el parque eólico Monlora 5, las infraestructuras afectadas corresponden a dos ODTs obstruidas por vegetación y sedimentos.

A continuación, se muestran imágenes de algunos de los puntos más afectados:



Tubo de drenaje semitaponado por sedimentos en vial de acceso al aero ML5.09.

## 6.6.2. CONTROL DE RUIDO

Durante el periodo que abarca el presente informe cuatrimestral no se han llevado a cabo controles de ruido.

## 6.7. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Durante el año 2023 y 2024 se han llevado a cabo las siguientes medidas:

- Seguimiento milano real (*Milvus milvus*).
- Seguimiento alimoche común (*Neophron percnopterus*) y buitre leonado (*Gyps fulvus*).
- Marcaje GPS de ejemplares de buitre leonado.
- Marcaje GPS de ejemplares de milano real.
- Marcaje GPS de ejemplares de alimoche común.
- Instalación de refugios de quirópteros.
- Paradas de aerogeneradores programadas para quirópteros.
- Instalación de dispositivo Bioseco en aerogenerador ML3-15
- Instalación de "ojos" disuasorios en los aerogeneradores ML5-09, LSA-01, LSA-04, ML3-10 Y ML3-13.
- Colocación de altavoces en nacelle de aerogenerador ML2-04.
- Prueba de sonidos en dispositivos de disuasión de aerogeneradores ML2-01, ML2-03, ML2-10.
- Activación del nuevo software de DT-BIRD en el aerogenerador ML1-01.

En el tercer informe del año 5 se adjuntará una memoria de seguimiento y evaluación de todos los datos obtenidos a raíz de la implantación de las citadas medidas.

## 7. INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES

No se ha realizado la apertura de incidencias o no conformidades durante la fase de explotación.

## 8. CONCLUSIONES

El presente documento corresponde al primer informe cuatrimestral del quinto año de explotación del parque eólico Monlora V. Se han realizado un total de 64 visitas completas o parciales de los 8 aerogeneradores del parque eólico. En total, ya hay acumuladas 905 visitas de mortalidad en toda la fase de explotación.

De acuerdo al cumplimiento y exigencias relativas al control y seguimiento de los proyectos en fase de explotación, se ha reportado el hallazgo de los restos 6 ejemplares de aves y 6 murciélagos. Las especies de avifauna encontradas fueron un buitre leonado y el resto pertenecen a especies de alaudídos y fringílidos. La siniestralidad se mantiene constante durante los meses de abril y mayo para posteriormente aumentar en junio y julio. Las necropsias realizadas por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, confirmarán la correcta identificación de los restos, así como las posibles causas que conllevaron a la muerte del ejemplar.

Respecto al uso del espacio de aves grandes dentro de la poligonal del parque, se han observado 44 ejemplares correspondientes a 8 especies, con mayores interacciones en los aerogeneradores ML5-03, ML5-07 y ML5-05. Las especies más registradas son aves típicas del entorno como el buitre leonado, paloma torcaz y busardo ratonero, el cernícalo vulgar con observaciones de aves de interés como el milano real.

La comunidad de paseriformes presente depende mucho del hábitat, representado por un mosaico de vegetación natural mediterránea con pequeñas parcelas de cultivos cerealistas de secano y frutales, donde destacan varias especies de fringílidos, alaudídos, escribanos y curruca.


Otros controles adicionales, se están realizando controles de erosión y drenajes rutinarios sin novedades importantes.

# ANEXO 1

## Planos generales

# Dispositivos anticolisión de aves en aerogeneradores

MONLORA V

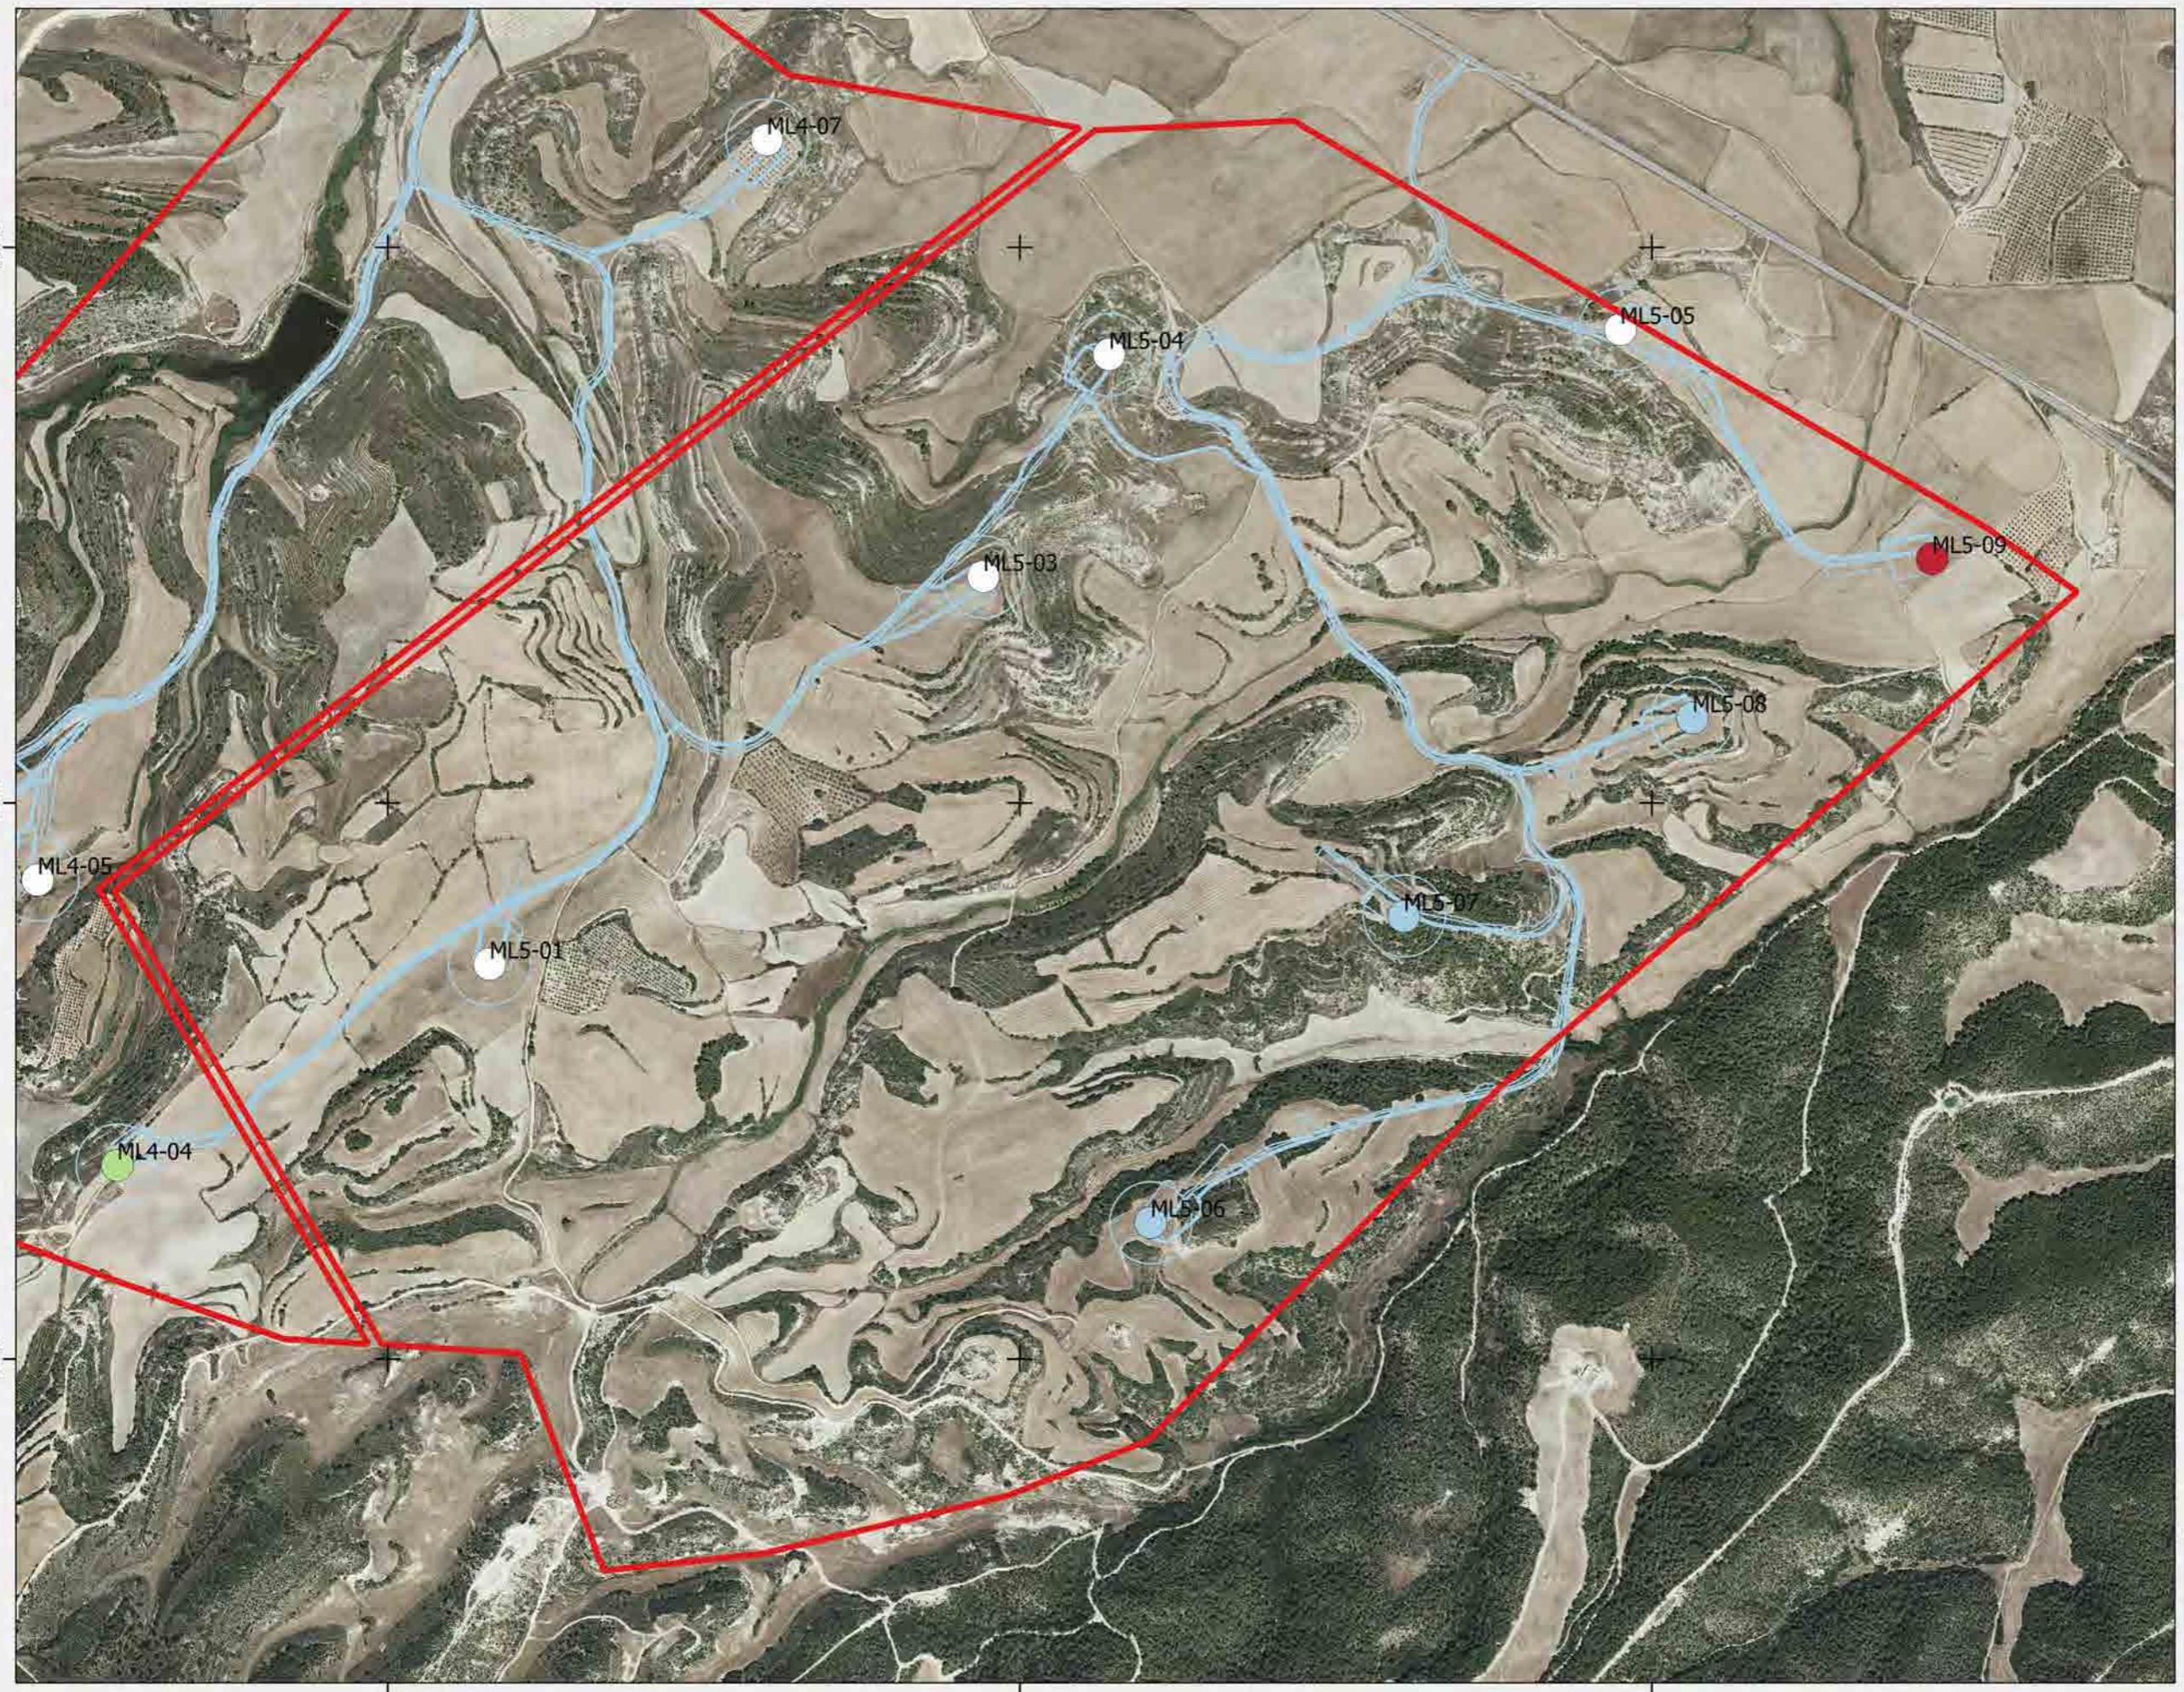


## Leyenda

- SIN MEDIDAS
- PINTADO
- DETECCION
- PINT + DETEC
- PARADA

Fuentes de información:  
IGN  
Open Street Map

N 0 0.13 0.26 0.39 km  
1:10197

Proyección:  
Fecha: 8 de abril de 2022

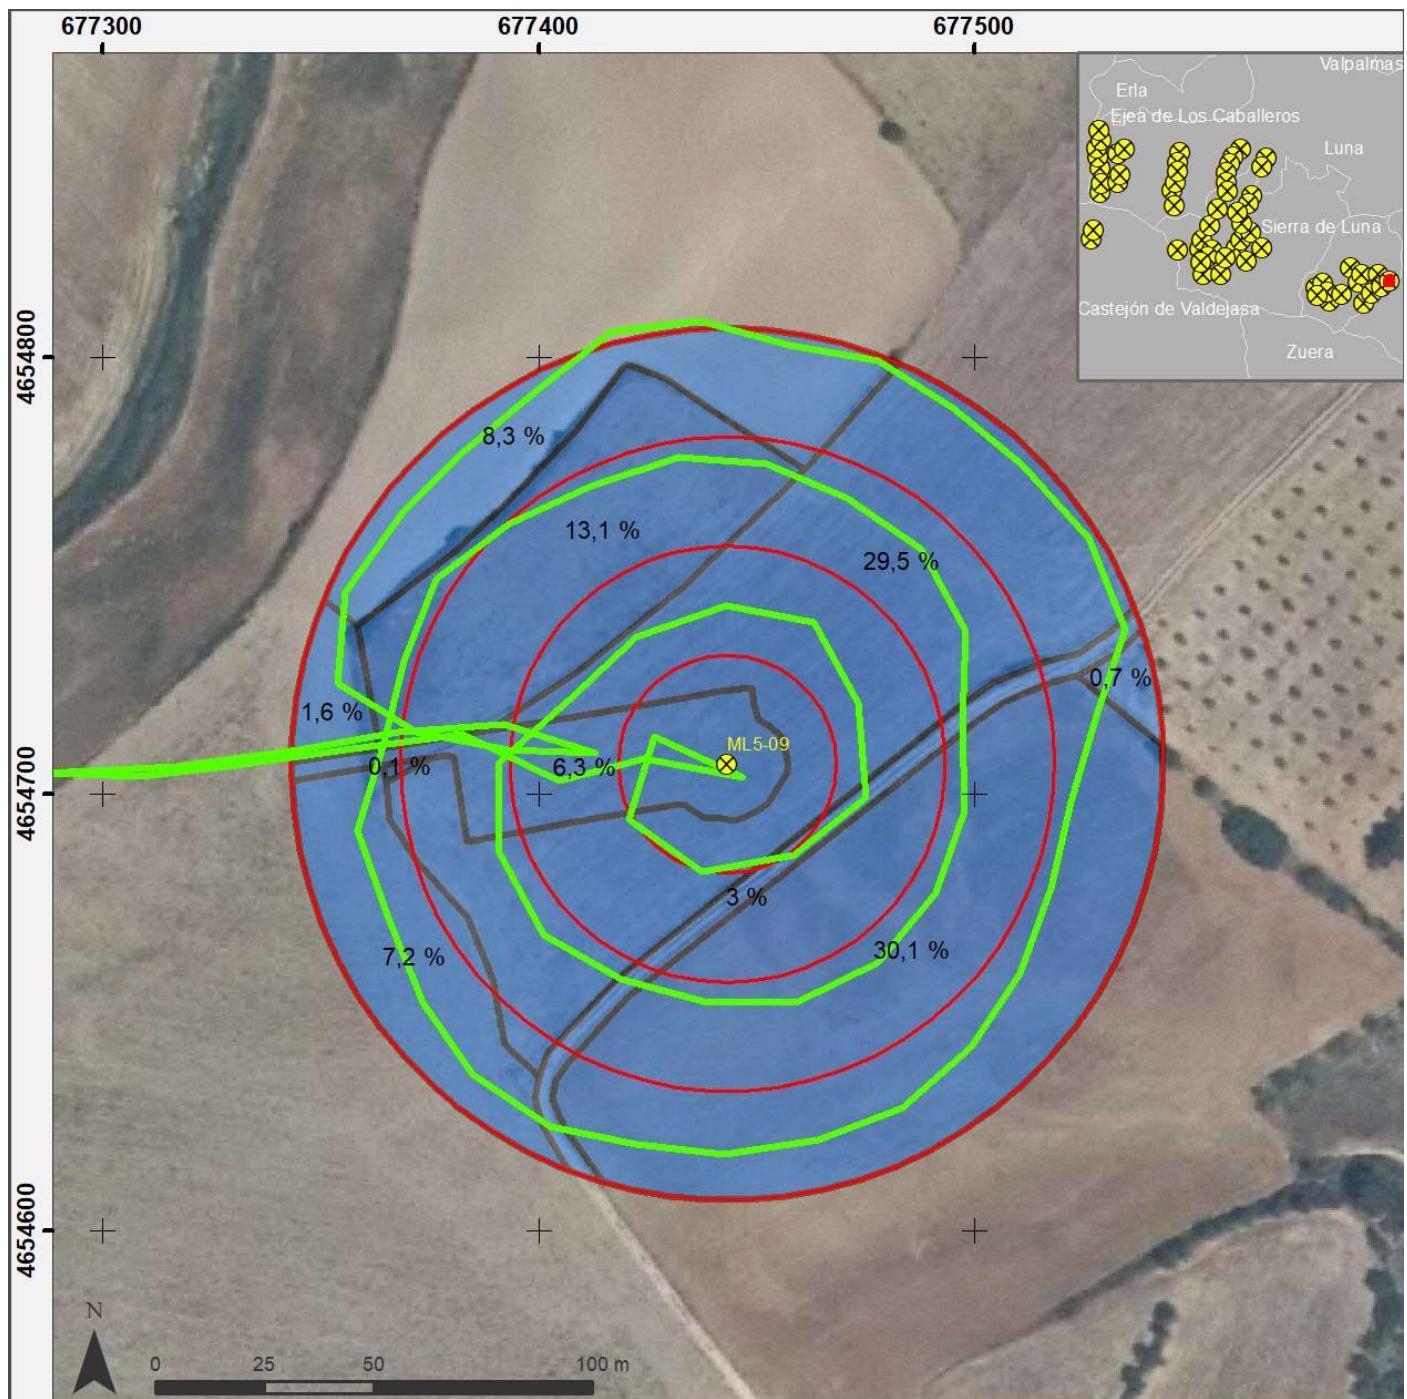


#### Metodología de prospección de mortalidad en torno a aerogeneradores

- ✖ Aerogenerador      ■ Anillos de prospección a 25, 50, 75 y 100 m
- Ruta de prospección      Divisiones del área de prospección con % de la superficie total

# Puntos de observación de vuelo de riesgo de aves

MONLORA V

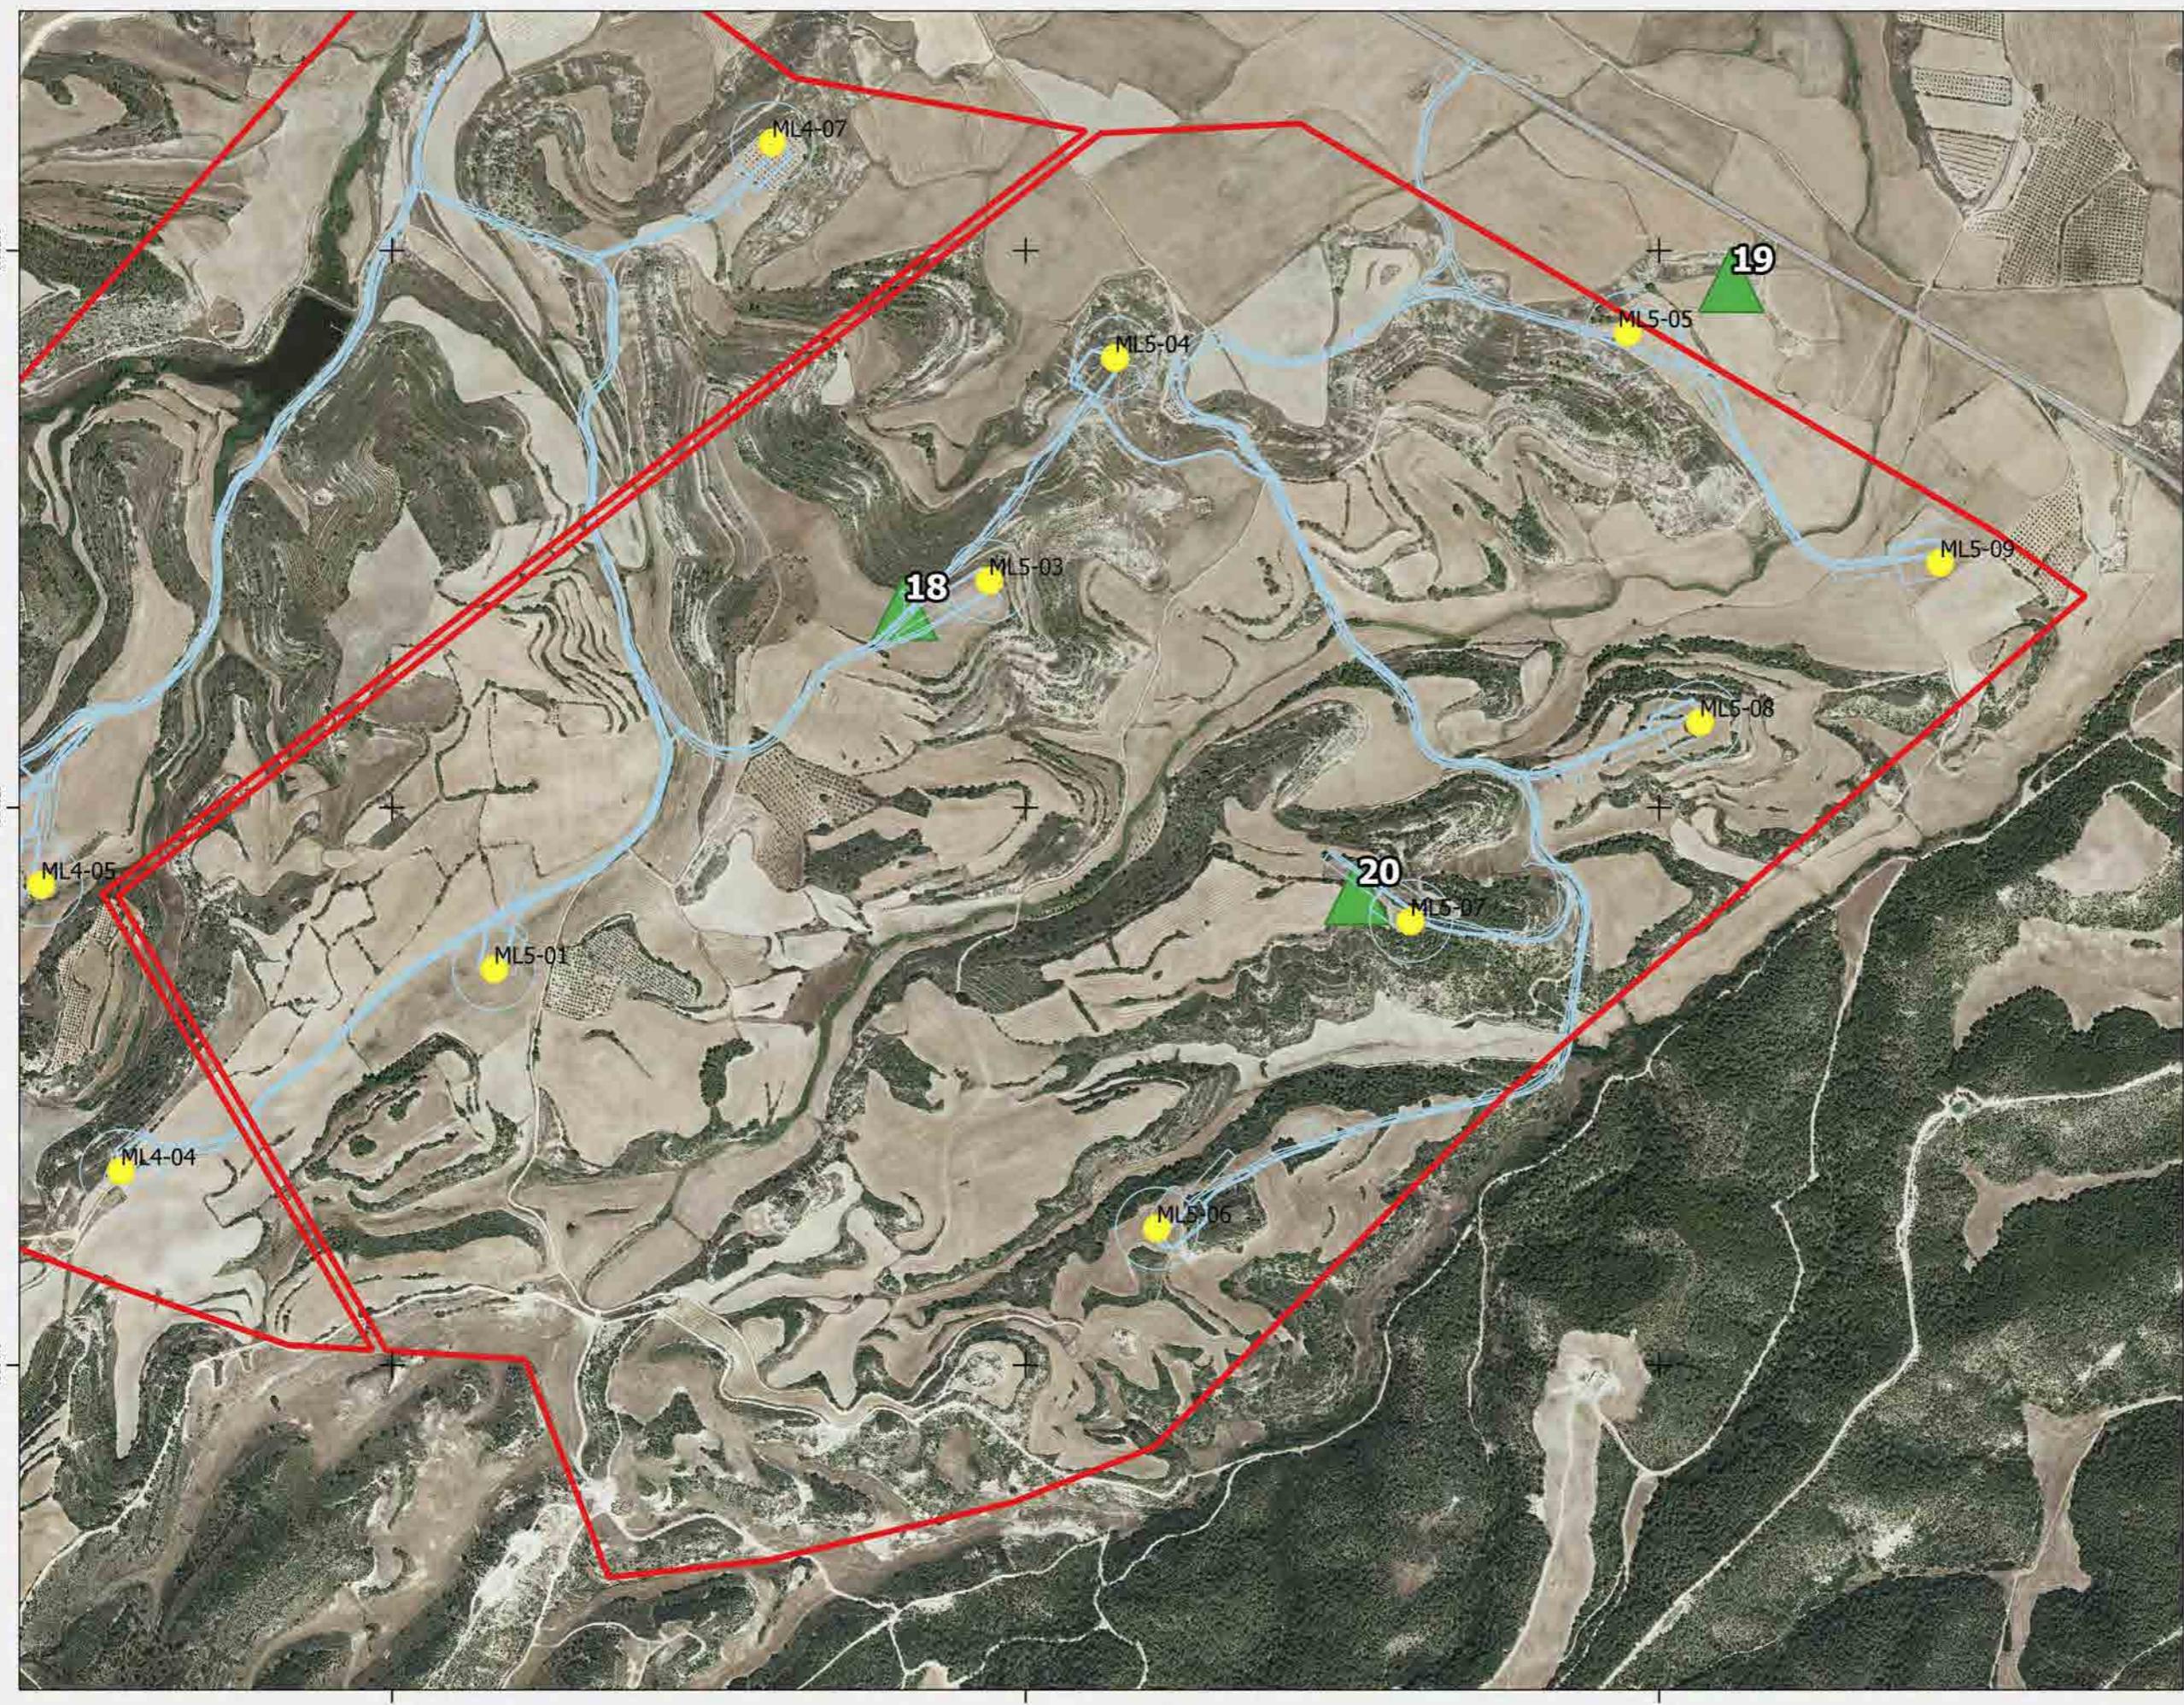

## Leyenda

AEROGENERADORES



PUNTO DE OBSERVACION

Fuentes de información:  
IGN  
Open Street Map


N 0 0.13 0.26 0.39 km  
1:10197

Proyección:  
Fecha: 8 de abril de 2022



# CENSOS ESPECÍFICOS DE AVIFAUNA



MONLORA V

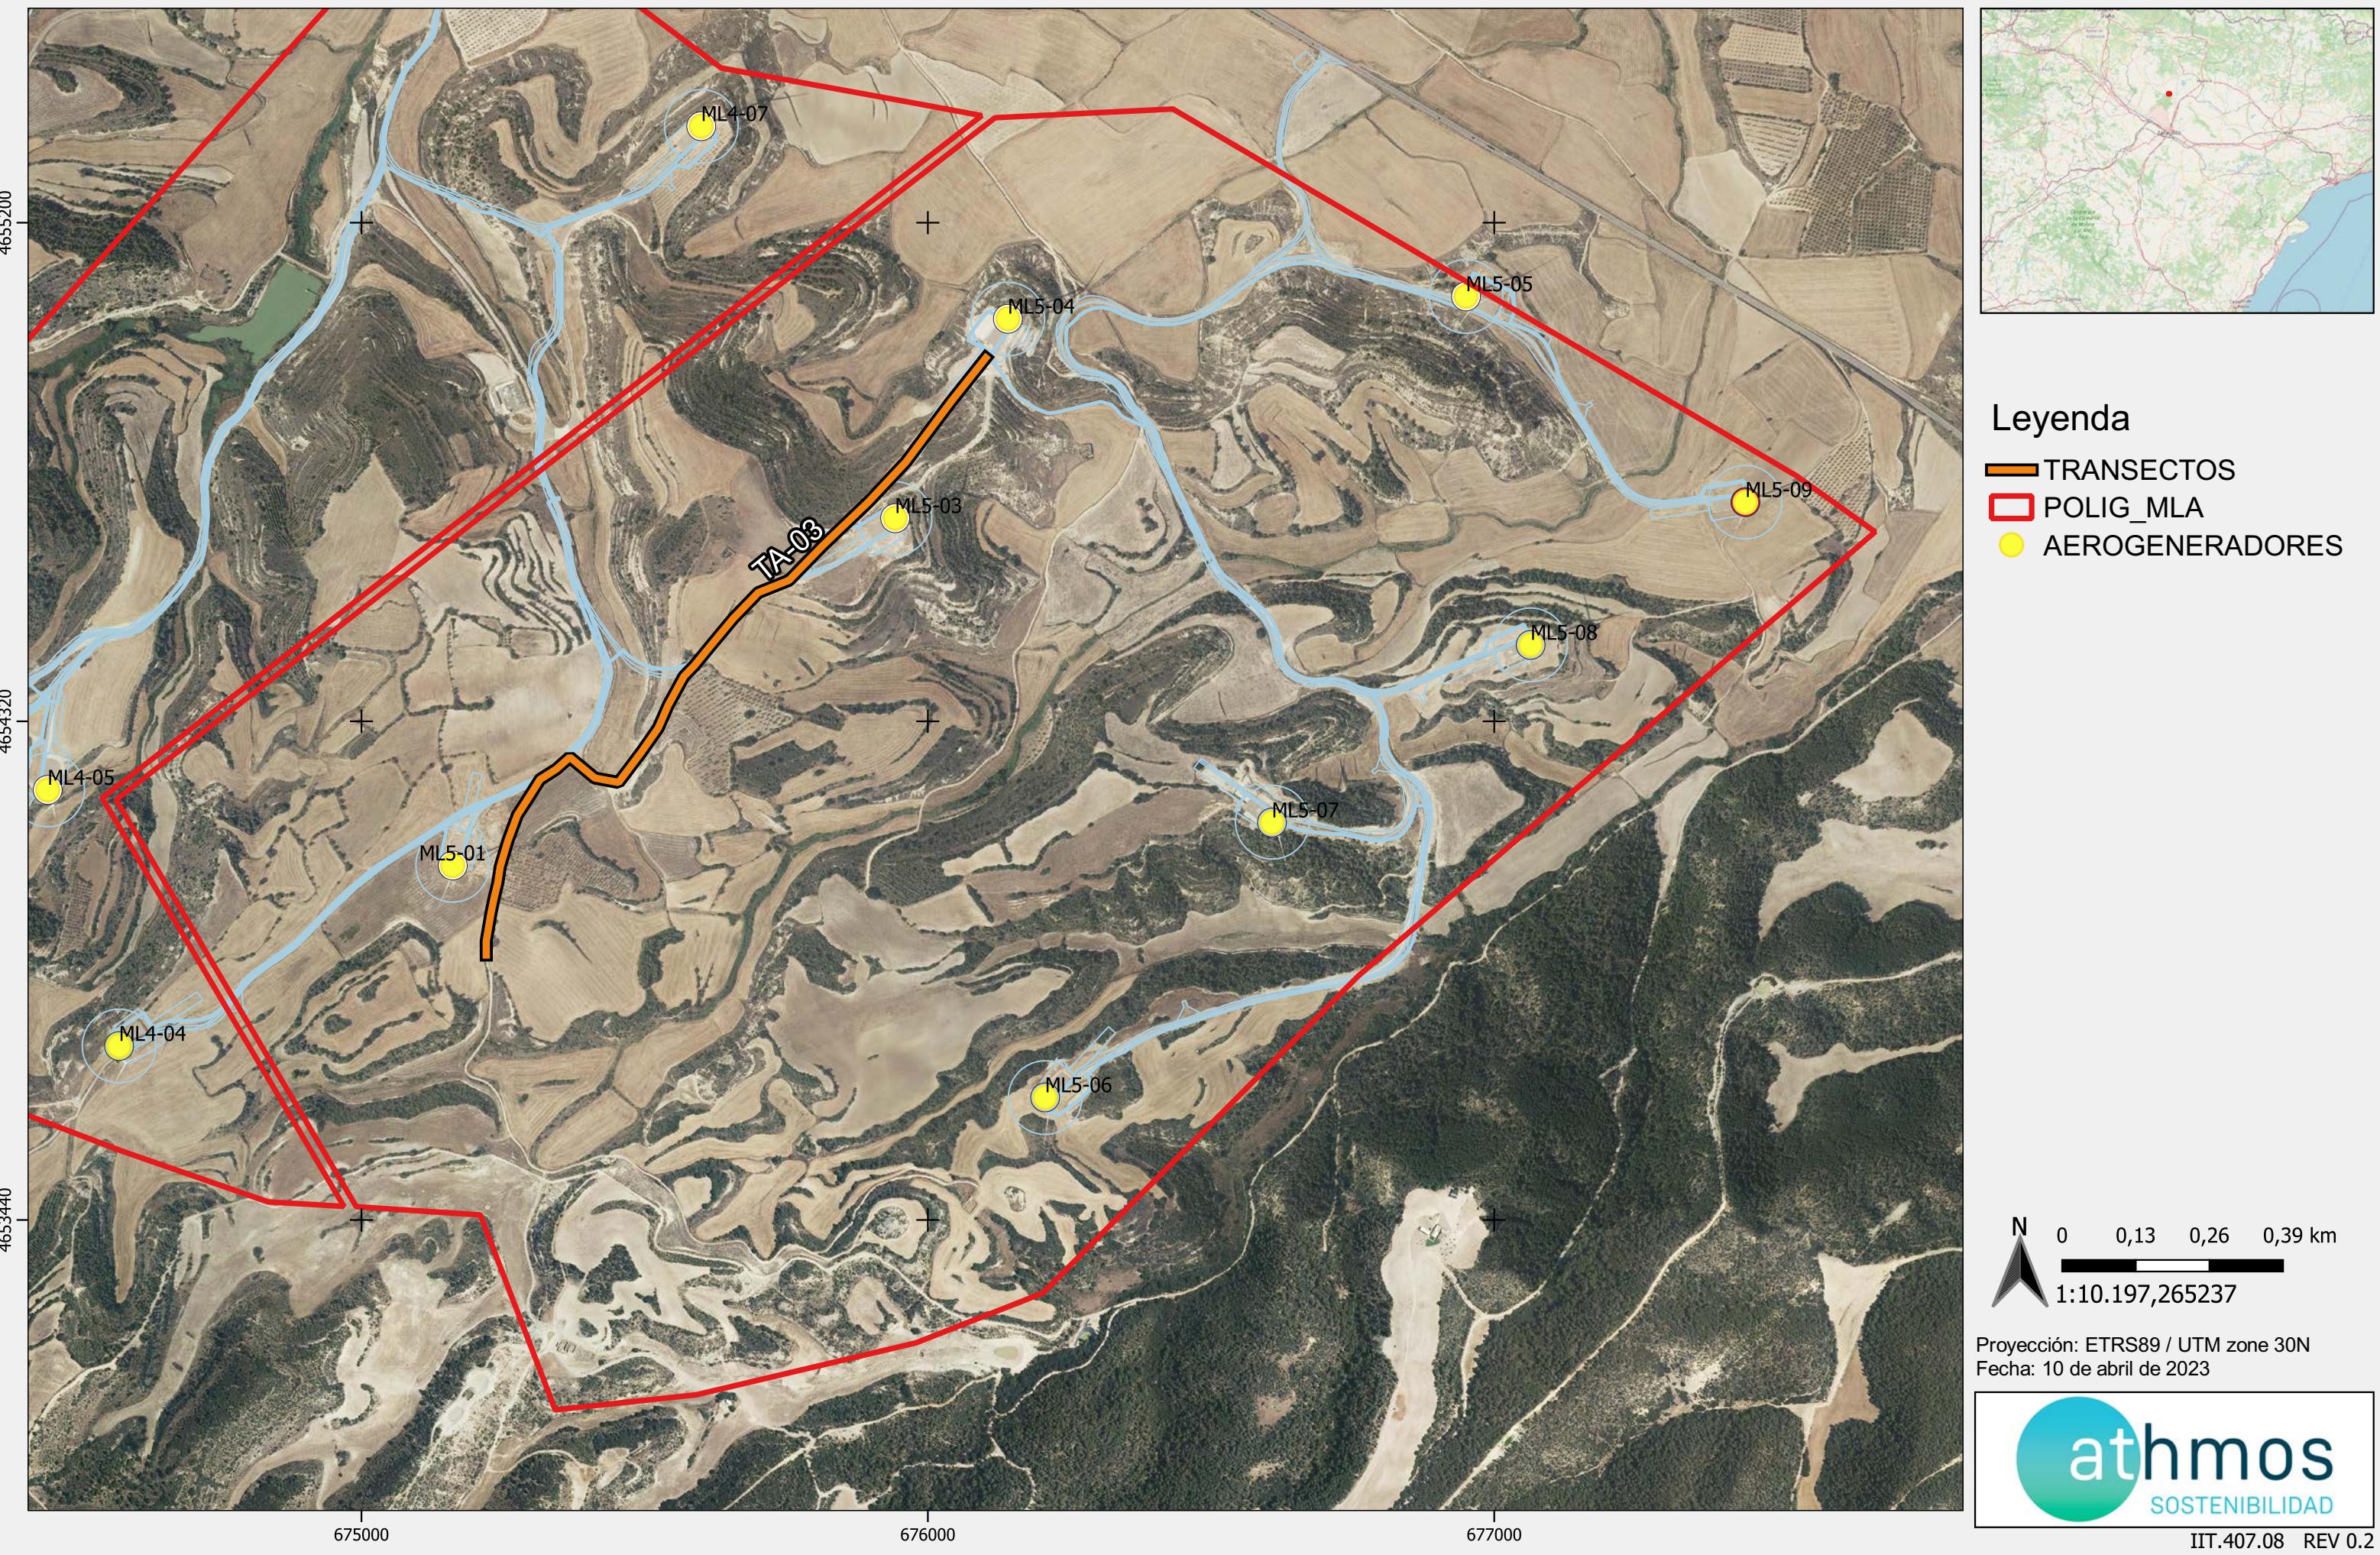

# CENSOS ESPECÍFICOS QUIRÓPTEROS


## MONLORA V

CHR\_020MLA\_GI\_MAPAQUIROP\_240819\_V01

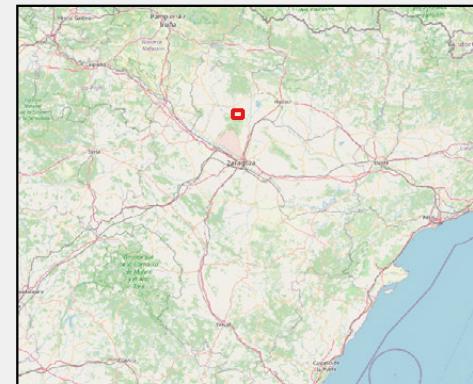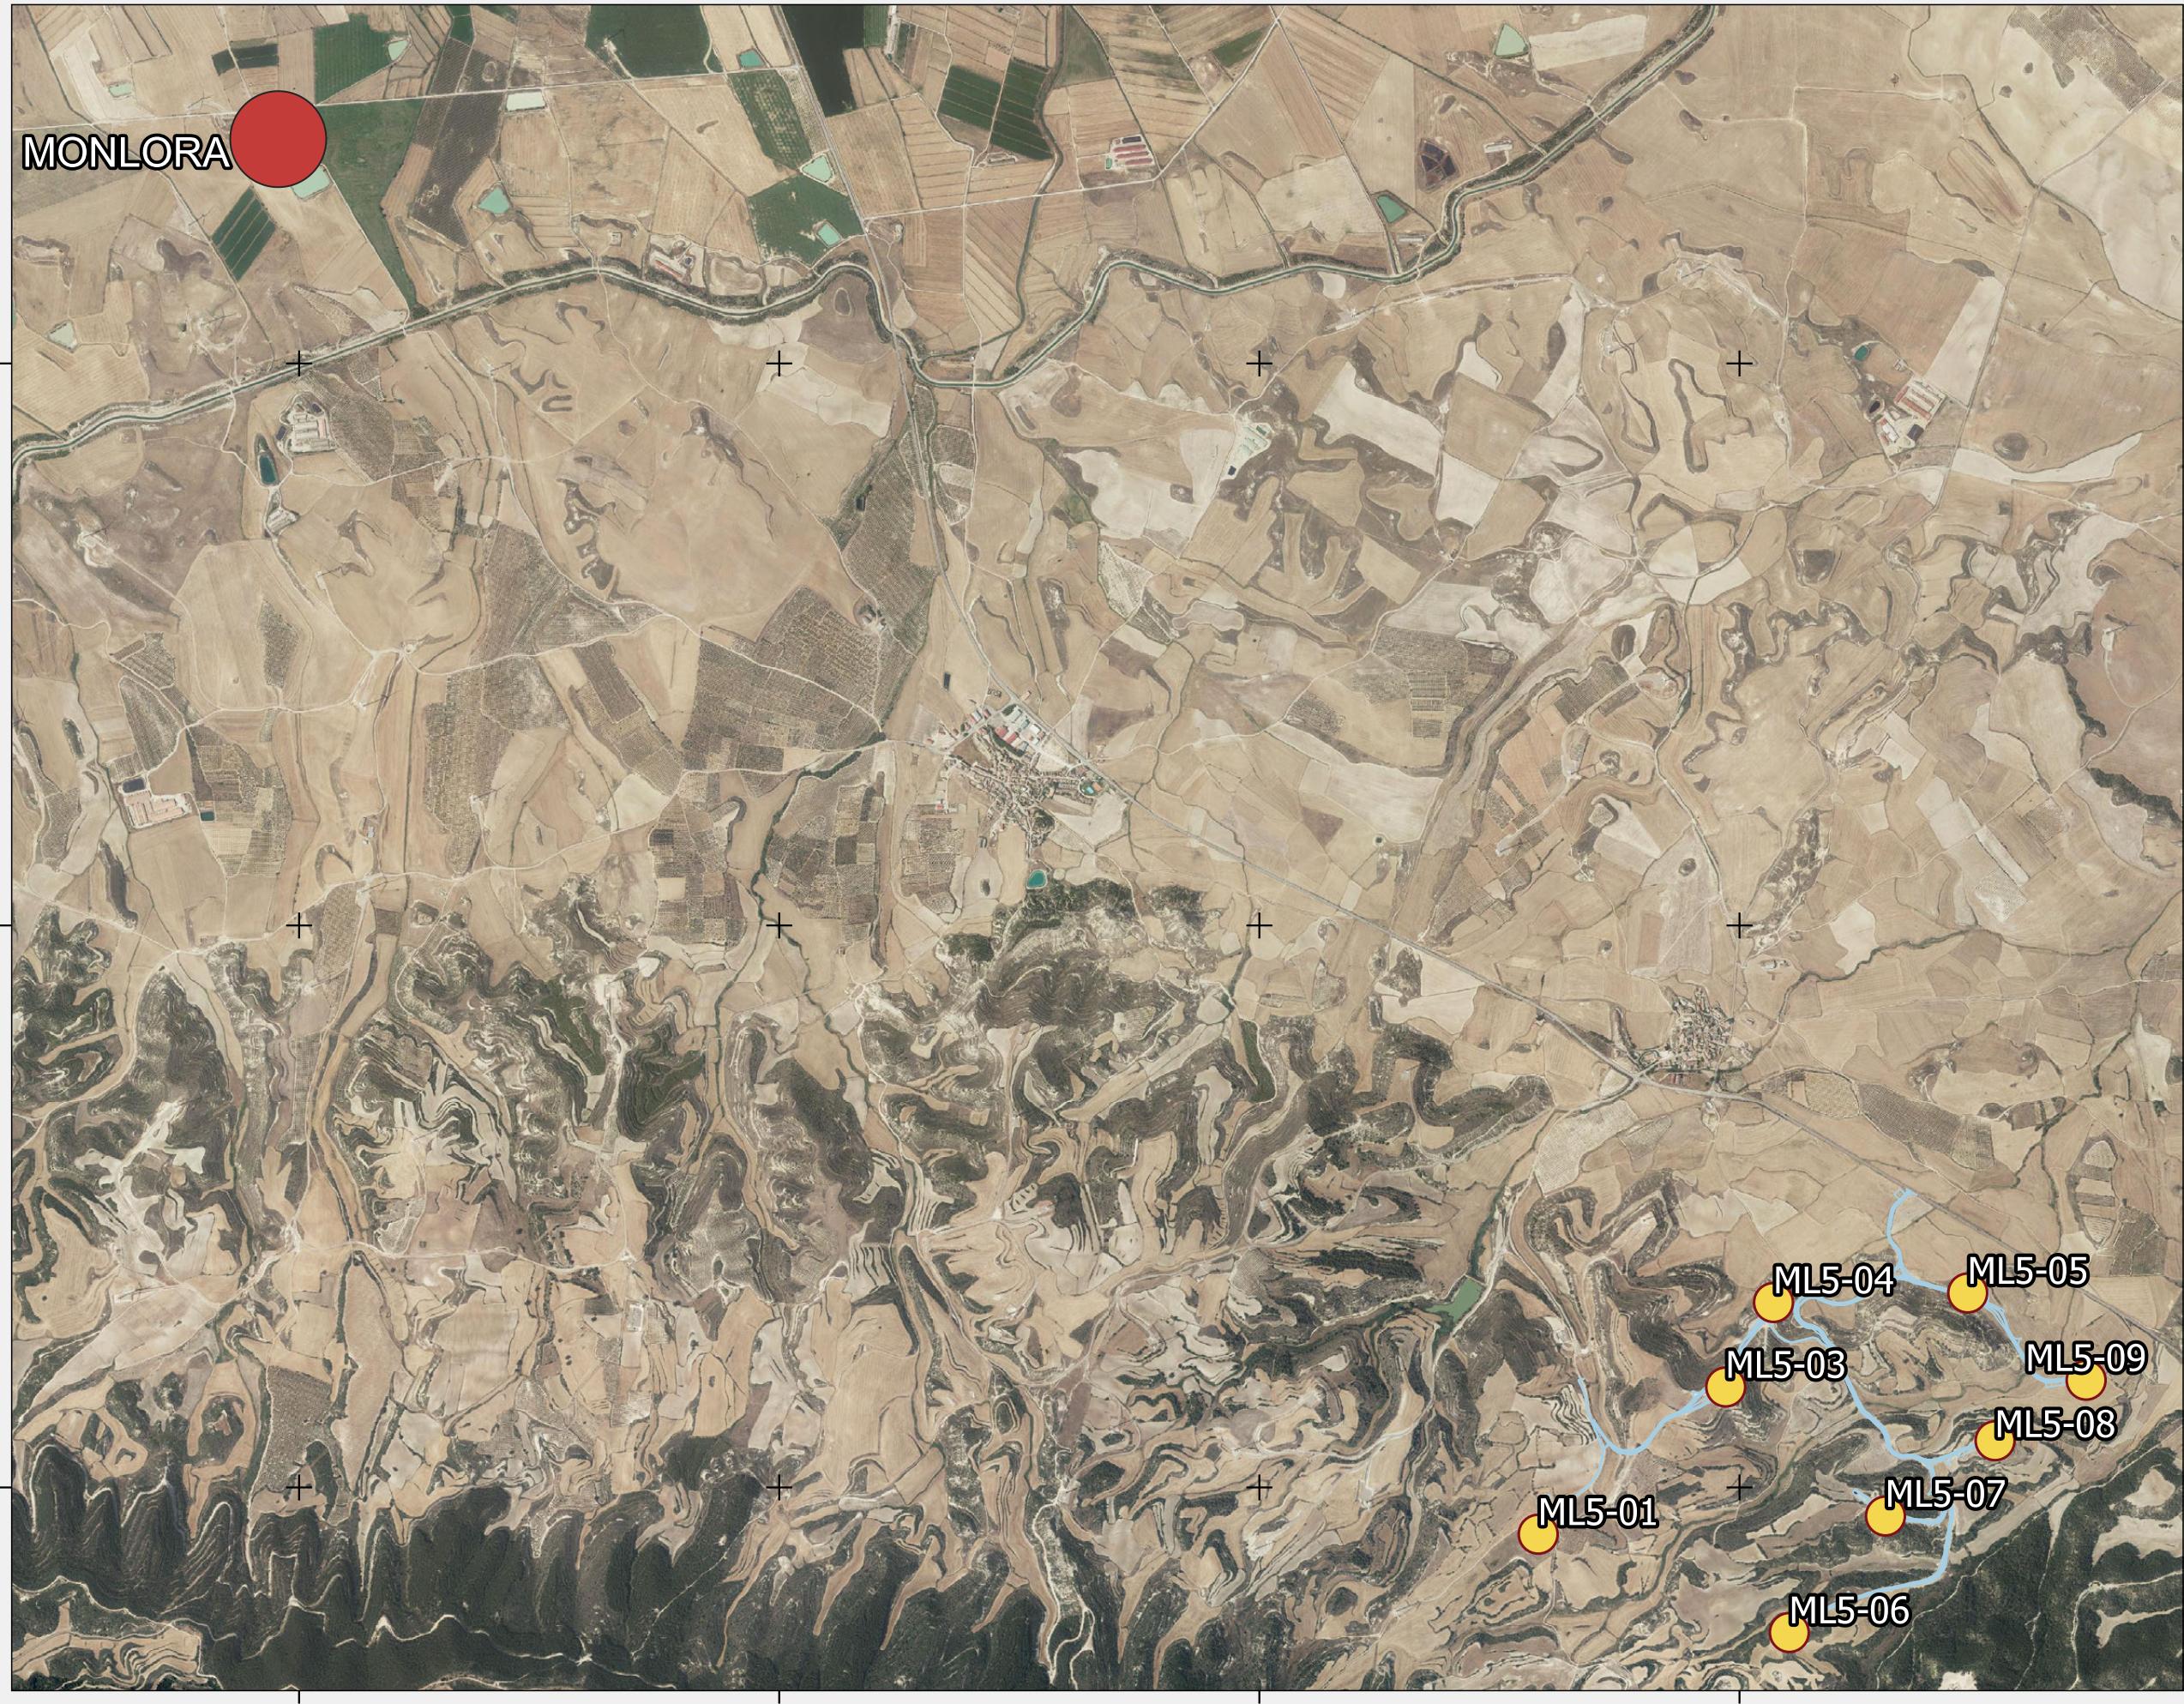

### Leyenda

- Mapa general
- Aerogeneradores
  - Estación grabadora de quirópteros



1:27.000  
Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N  
Fecha: 19 de agosto de 2024



# ANEXO 2

## Fichas de Control - Siniestralidad



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x065

FECHA: 30/07/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

Con el objeto de dar cumplimiento a las periodicidades indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y siguiendo la metodología desarrollada en el apartado siniestralidad del presente informe cuatrimestral, se realizan recorridos de un radio establecido desde la base. Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo						
ML5-03	Negativo						
ML5-04	Negativo						
ML5-05	Negativo						
ML5-06	Negativo						
ML5-07	Negativo						
ML5-08	Negativo						
ML5-09	Negativo						

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**

**COND 14.2x064**

**ORIGEN DE CONTROL:**

Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

**FECHA: 09/07/24**

**TIPO DE CONTROL:**

MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

**PROYECTO**  
020ML5

Con el objeto de dar cumplimiento a las periodicidades indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y siguiendo la metodología desarrollada en el apartado siniestralidad del presente informe cuatrimestral, se realizan recorridos de un radio establecido desde la base. Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo						
ML5-03	Negativo						
ML5-04	Negativo						
ML5-05	Negativo						
ML5-06	Positivo	Buitre leonado	676236	4653633	25-50	Cadaver fragmentado	
ML5-07	Negativo						
ML5-08	Negativo						
ML5-09	Positivo	Pipistrellus sp	677408	4654669	50-75	Cadaver descompuesto	
		Pardillo común	677499	4654661	50-75	Cadaver fragmentado	
		Pipistrellus sp	677436	4654694	0-25	Cadaver descompuesto	

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x064

FECHA: 09/07/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL:

Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL:

MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL:

Control de siniestralidad en Monlora V

### ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1 Buitre leonado (*Gyps fulvus*) en aero ML5-06, Figura 2: Pipistrellus en ML5-09, Figura 3: Pardillo común (*Carduelis cannabina*) en ML5-09 y Figura 4: Pipistrellus sp. en ML5-09.



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x063

FECHA: 28/06/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

Con el objeto de dar cumplimiento a las periodicidades indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y siguiendo la metodología desarrollada en el apartado siniestralidad del presente informe cuatrimestral, se realizan recorridos de un radio establecido desde la base. Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Positivo	Pipistrellus sp	675140	4654047	25-50	Cadáver descompuesto	
ML5-03	Positivo	Avión común	675930	4654644	25-50	Cadáver descompuesto	
ML5-04	Negativo						
ML5-05	Positivo	Pipistrellus sp	676954	4655076	0-25	Cadáver descompuesto	
ML5-06	Positivo	Alauda sp	676233	4653668	0-25	Cadáver consumido casi completamente	
ML5-07	Negativo						
ML5-08	Negativo						
ML5-09	Negativo						

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:  
COND 14.2x063

ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 28/06/24
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	
CONTROL:	Control de siniestralidad en Monlora V	PROYECTO 020ML5

## ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Pipistrellus sp. en aero ML5-01, avión común (*Delichon urbicum*) en ML5-03, pipistrellus sp.en ML5-05 y alauda sp. en ML5-06.



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x062

FECHA: 12/06/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

Con el objeto de dar cumplimiento a las periodicidades indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y siguiendo la metodología desarrollada en el apartado siniestralidad del presente informe cuatrimestral, se realizan recorridos de un radio establecido desde la base. Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo						
ML5-03	Negativo						
ML5-04	Negativo						
ML5-05	Negativo						
ML5-06	Negativo						
ML5-07	Negativo						
ML5-08	Negativo						
ML5-09	Negativo						

## PROYECTO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x061

FECHA: 03/05/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospetor un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	% PROSP	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Positivo	100	Murciélagos enano	675181	4654090	25-50	Cadáver fresco	
ML5-03	Negativo	50						
ML5-04	Negativo	20						
ML5-05	Negativo	15						
ML5-06	Negativo	20						
ML5-07	Negativo	20						
ML5-08	Negativo	30						
ML5-09	Negativo	15						

<b>athmos</b> SOSTENIBILIDAD	PROYECTO MONLORA V	FICHA CONTROL: COND 14.2x061
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 03/05/24
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	
CONTROL:	Control de siniestralidad en Monlora V	PROYECTO 020ML5

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fig. 1. Murciélagos enano (*Pipistrellus pipistrellus*) en ML5-01.



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x060

FECHA: 03/05/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL:

Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL:

MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL:

Control de siniestralidad en Monlora V

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospetor un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	% PROSP	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo	30						
ML5-03	Negativo	40						
ML5-04	Negativo	30						
ML5-05	Positivo	30	Pardillo común	676943	4655066	0-25	Cadáver fresco	
ML5-06	Negativo	40						
ML5-07	Negativo	40						
ML5-08	Negativo	40						
ML5-09	Negativo	30						



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x060

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

FECHA: 03/05/24

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

PROYECTO  
020ML5

### ANEXO FOTOGRÁFICO



Fig 1: pardillo común (*Linaria cannabina*) en aero ML5-05.



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x059

FECHA: 25/04/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES
CONTROL:	Control de siniestralidad en Monlora V

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospetor un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	% PROSP	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo	80						
ML5-03	Negativo	40						
ML5-04	Negativo	50						
ML5-05	Negativo	80						
ML5-06	Positivo	80	Pipistrellus sp	676202	4653645	0-25	Cadáver entero	
ML5-07	Negativo	30						
ML5-08	Negativo	100						
ML5-09	Negativo	60						



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:  
COND 14.2x059

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

FECHA: 25/04/24

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

PROYECTO  
020ML5

### ANEXO FOTOGRÁFICO



Fig 1: Pipistrellus sp en el aero ML5-06



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:

COND 14.2x065

FECHA: 30/07/24

PROYECTO  
020ML5

ORIGEN DE CONTROL: Nº 14.2. TABLA CONDICIONADOS DIA

TIPO DE CONTROL: MORTALIDAD EN AEROGENERADORES

CONTROL: Control de siniestralidad en Monlora V

Con el objeto de dar cumplimiento a las periodicidades indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y siguiendo la metodología desarrollada en el apartado siniestralidad del presente informe cuatrimestral, se realizan recorridos de un radio establecido desde la base. Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
ML5-01	Negativo						
ML5-03	Negativo						
ML5-04	Negativo						
ML5-05	Negativo						
ML5-06	Negativo						
ML5-07	Negativo						
ML5-08	Negativo						
ML5-09	Negativo						

# ANEXO 3

## Fichas de Control – Tasas de vuelo

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 14.4x082**

ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 24/07/24
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc).

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Busardo ratonero	675162	4654464	1	18	01	Campeo	2	No
Cernícalo vulgar	675725	4654460	4	18	03	Campeo	1	No
Busardo ratonero	676436	4655577	1	19	05	Posado	1	No

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 02/07/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	TASAS DE VUELO	
<b>CONTROL:</b>	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc).

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Cernícalo vulgar	675767	4654290	1	18	01	Campeo	1	No
Tórtola europea	675358	4654277	2	18	03	En paso	1	No
Busardo ratonero	676379	4655503	1	19	05	Posado	1	No
Buitre leonado	677534	4655682	4	19	05	En paso	3	No

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 14.4x079**

ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 28/06/24
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc).

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Paloma torcáz	676366	4653792	1	20	06	En paso	1	No
Paloma torcáz	676500	4654092	1	20	07	En paso	1	No
Paloma torcáz	675672	4654478	2	18	03	En paso	1	No

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 28/05/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	TASAS DE VUELO	
<b>CONTROL:</b>	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc)

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1 - 10	Despejado (menos de 25% cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Buitre leonado	677232	4654034	3	20	08	En paso	2	Si
Paloma torcaz	676869	4654311	5	20	08	En paso	1	Si
Corneja común	677102	4654234	2	20	07	En paso	2	Si



## PARQUE EÓLICO MONLORA V

FICHA CONTROL:  
COND 14.4x077

ORIGEN DE CONTROL:	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 07/05/24
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc)

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	0	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Cernícalo vulgar	670106	4655260	1	13	08	Campeo	1	No

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 03/05/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	TASAS DE VUELO	
<b>CONTROL:</b>	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc)

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	0	Nublado (más de 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Buitre leonado	675782	4655481	1	20	04	Campeo	3	No
Buitre leonado	676831	4653913	1	20	06	Campeo	2	Si
Buitre leonado	676596	4654152	2	20	07	Campeo	2	Si

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 14.4x075**

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 22/04/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	TASAS DE VUELO	
<b>CONTROL:</b>	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc)

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	40 +	Nubes y claros (25% - 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Quebrantahuesos	675449	4655011	1	18	3	En paso	2	Si

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 14.4x073**

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 02/04/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	TASAS DE VUELO	
<b>CONTROL:</b>	Detección de vuelos de riesgo	<b>PROYECTO</b> 020ML5

Siguiendo la metodología propuesta “Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón”, que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad y, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs), que indica que para conocer el uso del espacio de las aves en el parque eólico se distribuirán varios puntos de observación para detectar el riesgo de colisión cubriendo por completo el parque eólico, se ha definido un protocolo para el parque eólico Monlora V con 3 puntos de observación, a los que se realizarán 38 visitas anuales, permaneciendo durante 30 minutos en cada punto. Se registrarán el tipo y la altura de vuelo, así como otros datos de relevancia, de aquellas especies consideradas objeto de censo, siendo estas aquellas que, por su talla, forma de vuelo o hábitos, sean susceptibles de entrar en riesgo de colisión con los aerogeneradores (aves planeadoras, rapaces en general, córvidos, colúmbidos, etc)

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	11 - 20	Nubes y claros (25% - 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN	X	Y	Nº	PUNTO	AERO	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
<b>Busardo ratonero</b>	675836	4654656	1	18	07	Posado	1	No
<b>Perdiz roja</b>	676588	4654157	1	20	07	Posado	1	No

## PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 15.4x074**

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4. TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 02/04/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	CENSOS ESPECÍFICOS	
<b>CONTROL:</b>	Seguimiento de avifauna y transectos	<b>PROYECTOS:</b> 020ML5

- Acorde al condicionado de la DIA del proyecto, que indica que se realizará un seguimiento específico de las especies de mayor valor de conservación; y tras reuniones con la Administración, se realizará un transecto de avifauna para tener una mayor información de la comunidad de aves presentes en el entorno, y su evolución temporal. Tras la realización de cada jornada de campo, se aportarán las fichas de campo correspondientes. Se muestran valores: IKA (Índice Kilométrico de Abundancia) que hace referencia el número total de individuos detectados por kilómetros recorrido; Densidad: número de individuos detectados en la franja 0-25 m por superficie prospectada.

- En el parque eólico se ha establecido un transecto, llamado Transecto 03, que transcurre en un ambiente mixto de cultivos cerealistas de secano con monte mediterráneo, generalmente de porte arbustivo con dominancia de especies aromáticas, aliagas y coscojas. Es un ambiente representativo del proyecto. Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

ESPECIE	C.N.E.A	C.A.E.A	INDIVIDUOS	I.K.A.	DENSIDAD
Alondra común		LAESRPE	3	1,94	0,13
Alondra totovía			3	1,94	0
Cogujada común	LESRPE		4	2,58	0
Escribano soteno	LESRPE		1	0,65	0
Escribano triguero		LAESRPE	10	6,45	0,13
Jilguero		LAESRPE	4	2,58	0,52
Paloma torcaz			1	0,65	0
Pinzón vulgar	LESRPE		1	0,65	0
Serín verdecillo		LAESRPE	2	1,29	0
Verderón común		LAESRPE	1	0,65	0
Zorzal charlo			1	0,65	0
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>	<b>22,14</b>	<b>0,86</b>

# PARQUE EÓLICO MONLORA V

**FICHA CONTROL:**  
**COND 15.4x080**

<b>ORIGEN DE CONTROL:</b>	Nº 14.4. TABLA CONDICIONADOS DIA	<b>FECHA:</b> 25/06/24
<b>TIPO DE CONTROL:</b>	CENSOS ESPECÍFICOS	
<b>CONTROL:</b>	Seguimiento de avifauna y transectos	<b>PROYECTOS:</b> 020ML5

- Acorde al condicionado de la DIA del proyecto, que indica que se realizará un seguimiento específico de las especies de mayor valor de conservación; y tras reuniones con la Administración, se realizará un transecto de avifauna para tener una mayor información de la comunidad de aves presentes en el entorno, y su evolución temporal. Tras la realización de cada jornada de campo, se aportarán las fichas de campo correspondientes. Se muestran valores: IKA (Índice Kilométrico de Abundancia) que hace referencia el número total de individuos detectados por kilómetros recorrido; Densidad: número de individuos detectados en la franja 0-25 m por superficie prospectada.

- En el parque eólico se ha establecido un transecto, llamado Transecto 03, que transcurre en un ambiente mixto de cultivos cerealistas de secano con monte mediterráneo, generalmente de porte arbustivo con dominancia de especies aromáticas, aliagas y coscojas. Es un ambiente representativo del proyecto. Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

ESPECIE	C.N.E.A	C.A.E.A	INDIVIDUOS	I.K.A.	DENSIDAD
Alaudón común	LESRPE		2	1,29	0
Alondra común		LAESRPE	2	1,29	0
Alondra totovía	LESRPE		2	1,29	0
Bisbita campestre	LESRPE		2	1,29	0,13
Codorniz común			1	0,65	0
Cogujada común	LESRPE		2	1,29	0
Curruca mirlona	LESRPE		1	0,65	0
Escribano soteño	LESRPE		1	0,65	0
Escribano triguero		LAESRPE	2	1,29	0,26
Estornino negro			5	3,23	0
Golondrina común	LESRPE		1	0,65	0
Gorrión común			2	1,29	0
Jilguero		LAESRPE	12	7,74	0,13
Mirlo común			1	0,65	0
Paloma torcaz			2	1,29	0
Pardillo común		LAESRPE	5	3,23	0,52
Pinzón vulgar			1	0,65	0
Terrera común	LESRPE		1	0,65	0
Tórtola europea			1	0,65	0
Zarcero políglota	LESRPE		2	1,29	0
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>	<b>34,29</b>	<b>1,14</b>

# ANEXO 4

## Mapas - Aves Especial Conservación

# OBSERVACIONES AVES DE INTERÉS

## MONLORA V

CHR\_020MLA\_GI\_CUA013\_240812\_V01



### Leyenda

- Águila calzada
- Águila real
- Aguilucho cenizo
- Aguilucho lagunero
- Ánade azulón
- Buitre leonado
- Busardo ratonero
- Cernícalo vulgar
- Chova piquirroja
- Cigüeña blanca
- Codorniz común
- Cuco común
- Culebrera europea
- Garza real
- Gaviota patiamarilla
- Milano negro
- Milano real
- Perdiz roja
- Quebrantahuesos
- Tórtola europea

### AEROGENERADORES

- Monlora V

0 0,18 0,36 0,54 km  
N  
1:14.000


Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N  
Fecha: 14 de agosto de 2024



# OBSERVACIONES AVES DIA

## MONLORA V

CHR\_020MLA\_GI\_CUA013\_240812\_V01

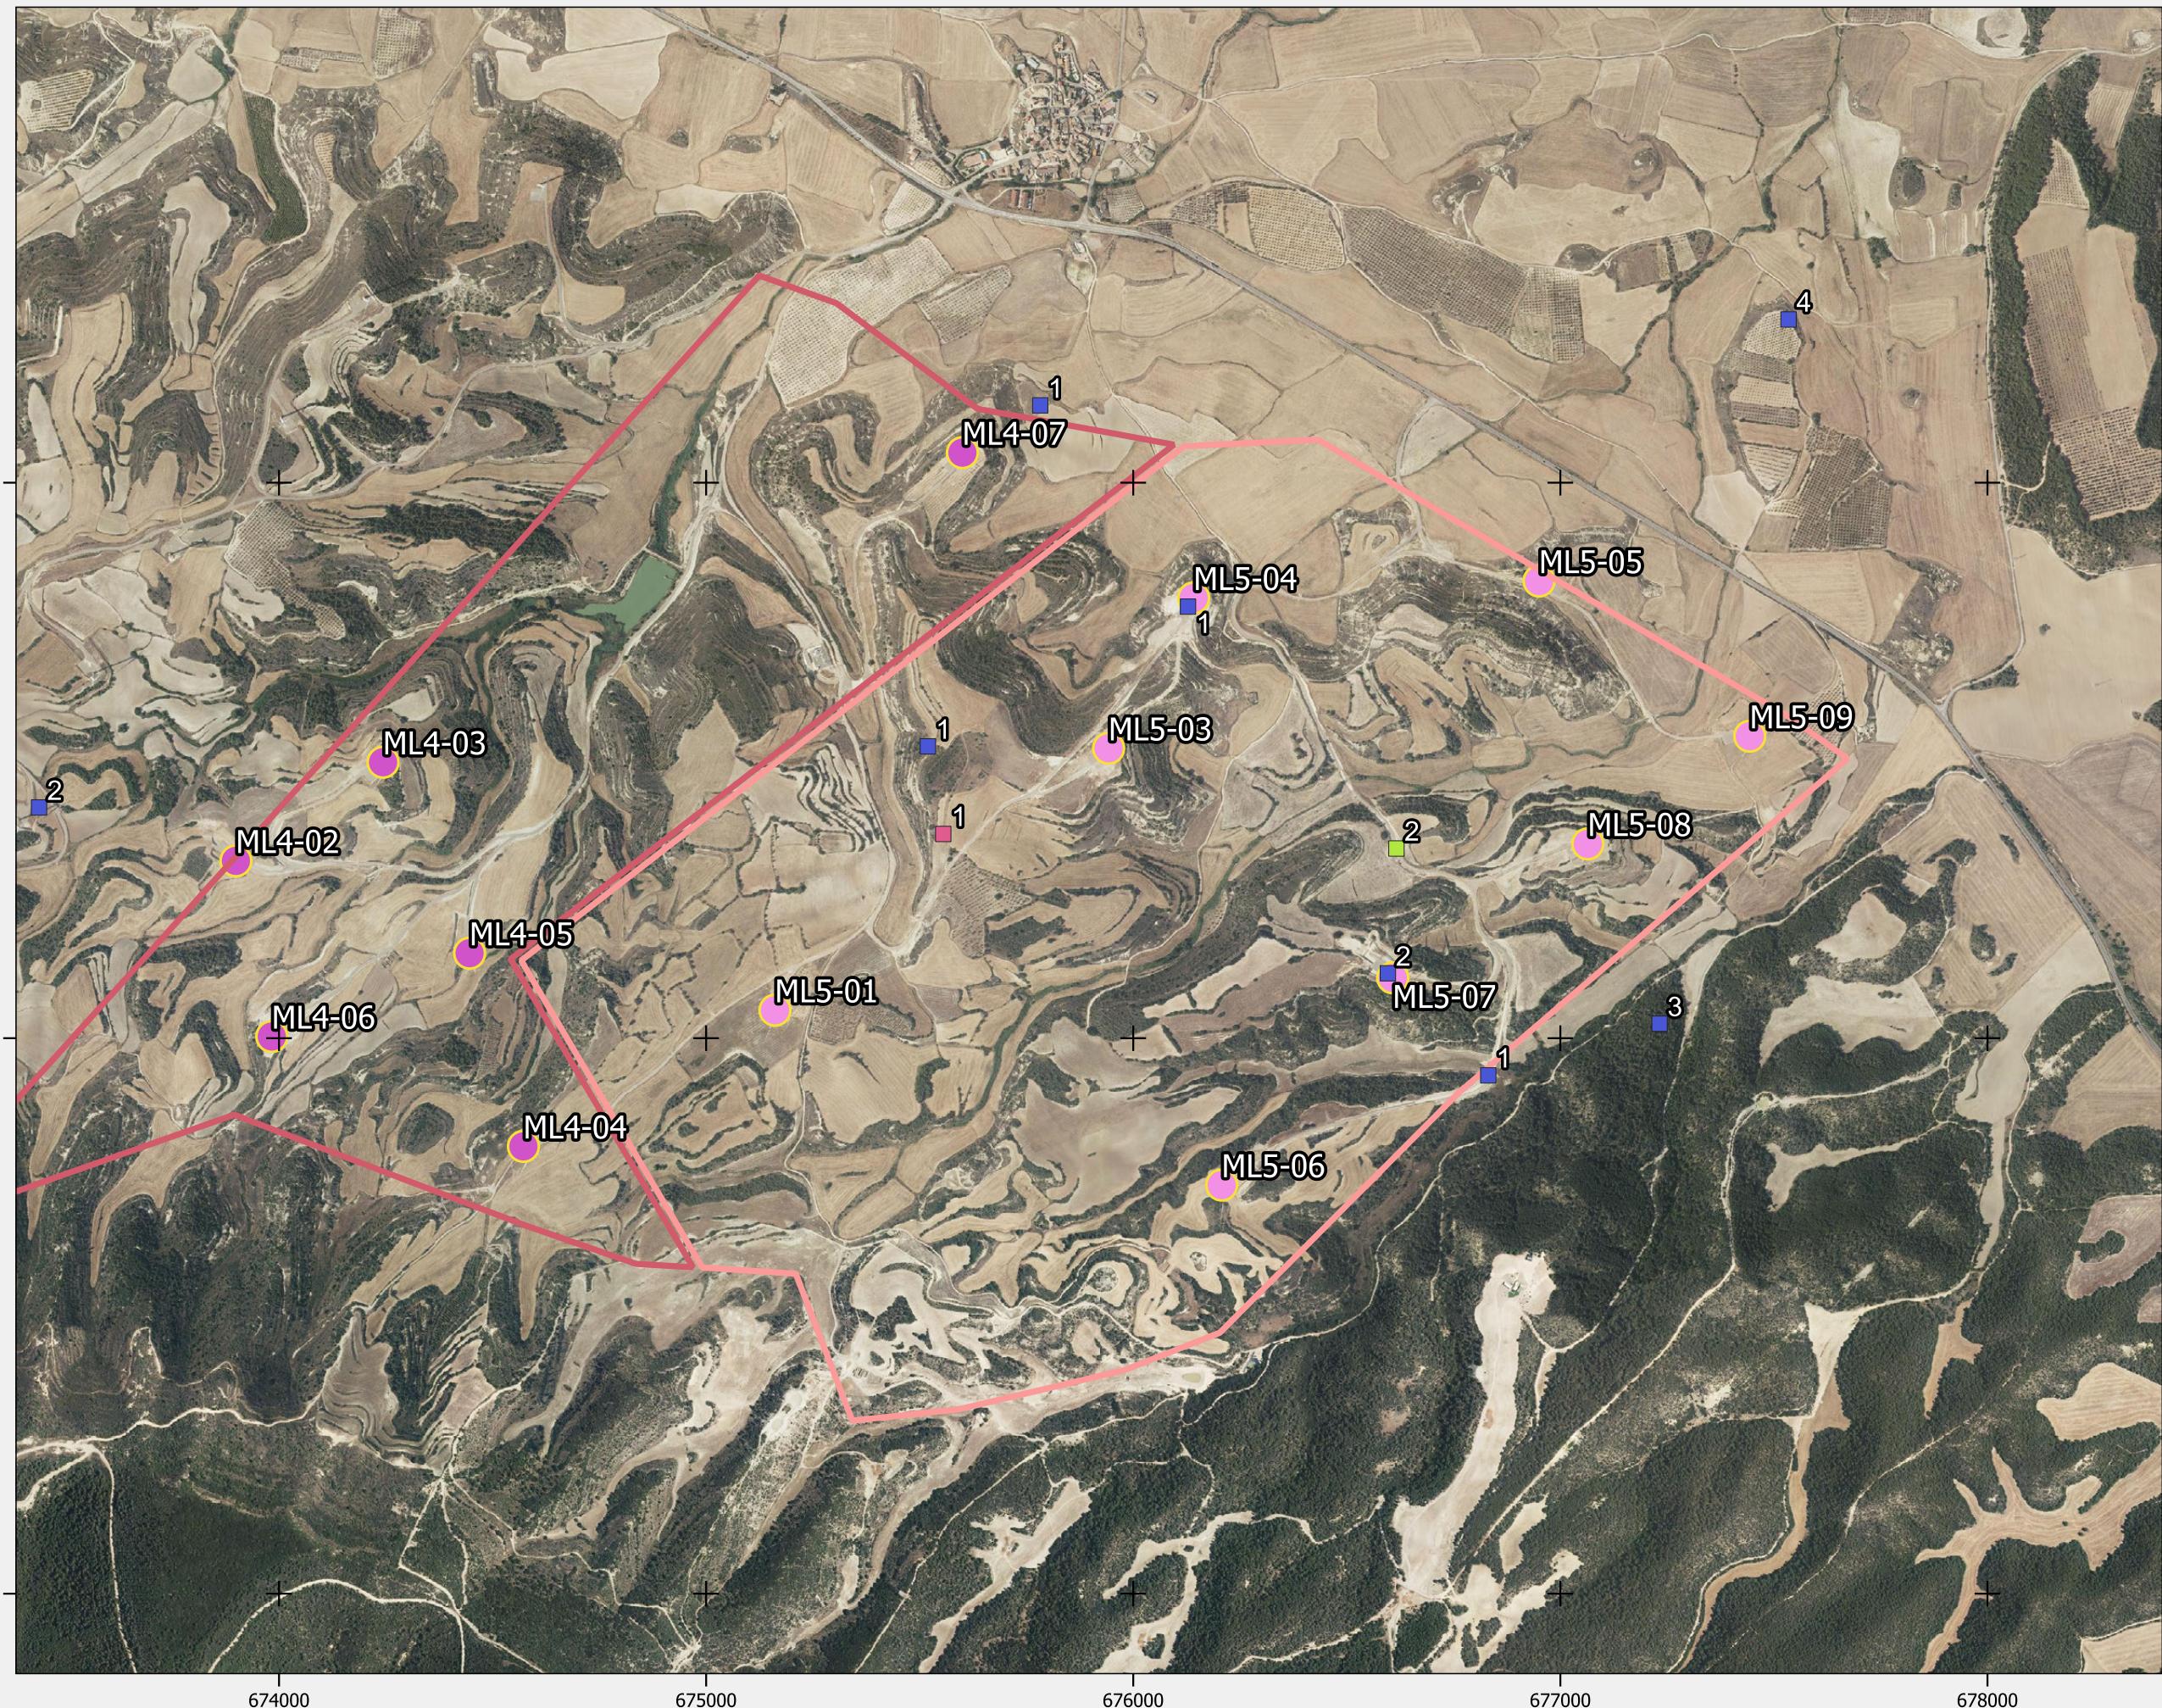

### Leyenda

- Águila real
- Aguilucho cenizo
- Buitre leonado
- Chova piquirroja
- Milano real
- AEROGENERADORES
- Monlora V

AEROGENERADORES

Monlora V

N  
0 0,2 0,4 0,6 km

1:15.000

Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N  
Fecha: 14 de agosto de 2024

