



EOLEXTREM

**PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DEL QUINTO AÑO DE
VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN
ENERO – ABRIL 2024**

**PARQUE EÓLICO RODÉN Y SU LÍNEA
DE EVACUACIÓN.
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
FUENTES DE EBRO
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)**

Nombre de la instalación	P.E. RODÉN
Provincia de la instalación	ZARAGOZA
Nombre del titular	EOLEXTREM DESARROLLOS S.L.
CIF del titular	B-84898758
Nombre de la empresa de vigilancia	BBA1
Tipo de EIA	ORDINARIA
Informe en FASE de	EXPLOTACIÓN
Periodicidad del informe según DIA	CUATRIMESTRAL
Año de seguimiento nº	5
nº de informe y año de seguimiento	INFORME 1 DEL AÑO 5
Período que recoge el informe	ENERO - ABRIL 2024

BBA1



1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETO DEL INFORME	2
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
5. VISITAS REALIZADAS	10
6. CONTROL DE AFECCIONES SOBRE LA AVIFAUNA Y QUIROPTEROFAUNA ..	12
6.1.- CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL ESPACIO DE LA AVIFAUNA Y LA QUIROPTEROFAUNA	12
6.1.1.- QUIRÓPTEROFAUNA	13
6.1.2.- AVIFAUNA.....	16
6.1.3.- RESULTADOS OBTENIDOS	19
7. CONTROL DEL ABANDONO DE CADÁVERES DE ORIGEN GANADERO	26
8. CONTROL DE AVES Y MURCIÉLAGOS ACCIDENTADOS	26
9. COMPROBACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL.....	28
10. CONTROL DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DRENAJE ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
11. CONTROL DE RESIDUOS	31
12. CONCLUSIONES.....	32
13. REDACCIÓN DEL INFORME	36
14. BIBLIOGRAFÍA	37



2. INTRODUCCIÓN

La empresa EOLEXTREM DESARROLLOS S.L. con CIF: B-84898758 y domicilio social en C/ Hermanos Pinzón, nº 4, 1º, 28.036 Madrid, promueve la realización del eólico Rodén y su línea aérea de evacuación, que se localiza en el término municipal de Fuentes de Ebro en la provincia de Zaragoza.

3. OBJETO DEL INFORME

El presente Informe se realiza en cumplimiento de la Resolución del 13 de noviembre de 2017 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Rodén" y su línea de evacuación, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Operación y Mantenimiento de Minicentrales Hidráulicas, S.A. (OMMHTSA). Número de expediente INAGA 500201/01/2016/06036.

En dicha resolución se incluye el necesario cumplimiento de, entre otros, los siguientes requisitos:

Se desarrollará el plan de vigilancia ambiental que figura en el Estudio de Impacto Ambiental objeto de la resolución citada, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones de los condicionados contenidos en la resolución y cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.

El Plan de Vigilancia Ambiental incluirá tanto la fase de construcción como la fase de explotación de los proyectos, y se prolongará, al menos, hasta completar cinco años de funcionamiento de la instalación

Además de dar cumplimiento a la resolución anteriormente citada, el objeto de este Plan de Vigilancia Ambiental es establecer las pautas e indicadores para el



correcto control y seguimiento de las fases de **explotación y funcionamiento**. Es por ello que se pretende:

- Supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctoras y comprobar la eficacia de las mismas. Cuando la eficacia resulte insatisfactoria, determinar las causas para implementar las medidas correctoras pertinentes.
- Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental (EslA) y de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- Detectar impactos no previstos en el EIA y prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el Plan de Restauración Ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos de acuerdo con la DIA.
- Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en el Plan de Restauración Ambiental.
- Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas.
- Informar al promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de estudio pertenece a la provincia de Zaragoza, en concreto a la zona meridional de la Comarca de Zaragoza, se localiza en las hojas n° 384 "Fuentes de Ebro" y 412 "Pina de Ebro" del Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:50.000 y está enmarcada dentro de la cuadrícula UTM 10x10 km 30TXL99.

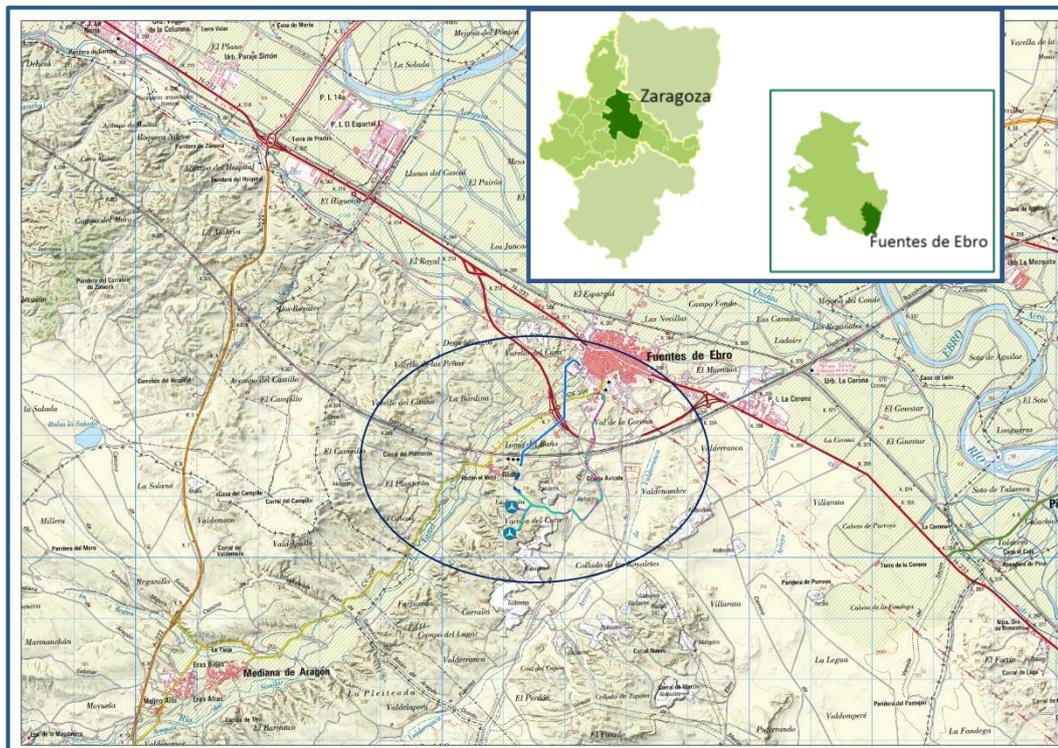


Figura 1. Mapa topográfico del ámbito de estudio.

Las instalaciones objeto de estudio afectan al municipio de Fuentes de Ebro, a un área cercana a la localidad de Rodén, perteneciente a la Comarca de Zaragoza. Se encuentra en la margen derecha de la vega del río Ginel, pequeño arroyo que nace cerca de la ermita de María Magdalena y muere a los pocos kilómetros en el Ebro.



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)



Los terrenos donde se desarrollará el parque se encuentran situados entre el paraje del "Collado de los Royaletes" y el río Ginel, mientras que la subestación se situará en el paraje de "Cuesta Alta".

Los terrenos donde se llevará a cabo la instalación de la línea eléctrica comienzan entre el paraje de "Cuesta Alta" y el río Ginel. Continúa su recorrido por el paraje de "Redondo", "Loma del Baño" y "La Azorica" para terminar finalmente en las afueras de Fuentes de Ebro.

El acceso al área de estudio se puede realizar partiendo de Zaragoza desde la carretera N-232, hasta llegar a la carretera ZP-1127 entre las poblaciones de Mediana de Aragón y Fuentes de Ebro.

La futura zona de implantación de los aerogeneradores tiene una altitud media de 287 m en el caso del parque y 200 m para la línea de evacuación.

Las coordenadas UTM perimetrales de la poligonal del parque eólico son:

N° VÉRTICE	COORDENADAS UTM ETRS 89(HUSO 30)	
	UTM X	UTM Y
V01	696409	4596179
V02	696217	4596065
V03	695955	4595879
V04	695833	4595752
V05	695762	4595408
V06	695577	4595143
V07	667200	4555636
V08	694936	4594486
V09	695064	4594380
V10	695217	4594543
V11	695341	4594687
V12	695497	4594830
V13	695659	4594984



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)



Nº VÉRTICE	COORDENADAS UTM ETRS 89(HUSO 30)	
	UTM X	UTM Y
V14	695892	4595128
V15	696097	4595318
V16	696304	4595255
V17	696641	4595544
V18	696451	4595615
V19	696280	4595615
V20	696572	4596047

Tabla 1. Coordenadas de la poligonal del parque eólico.



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro de dicha poligonal se sitúan un total de 2 aerogeneradores. Las coordenadas que definen la poligonal del área de estudio determinan una superficie de 69,92 ha. Dentro de esa poligonal se encuentra inscrito el PE "Rodén", formado de 2 aerogeneradores de la marca Vestas, modelo V136-82, de 3.000 kW de potencia unitaria. El área seleccionada para la ubicación del parque eólico se sitúa en lo alto de una meseta con suave pendiente, situada al sur de la localidad de Fuentes de Ebro. En la siguiente tabla se indica la posición de los aerogeneradores, en coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30):

AEROGENERADOR	COORDENADAS UTM ETRS 89 (HUSO 30)		MÁQUINA
	X	Y	
R01	696100	4595387	V136-3 MW
R02	696133	4595823	V136-3 MW

Tabla 2. Coordenadas UTM de los aerogeneradores del PE "Rodén".

Dos aerogeneradores de marca Vestas modelo V136-82 de 3 MW de potencia nominal, formado por un rotor orientado a barlovento, de 136 metros de diámetro, equipado con tres palas de paso y velocidad variable de 66,65 metros de longitud, freno aerodinámico e hidráulico y sistema activo de orientación, unido a un generador de inducción asíncrono, trifásico con rotor de jaula, de 3650 kW de potencia, limitada a 3000 kW, y 650 V de tensión de generación.

Los aerogeneradores van montados sobre torres metálicas, tubulares, troncocónicas, de 82 metros de altura hasta el eje del rotor.

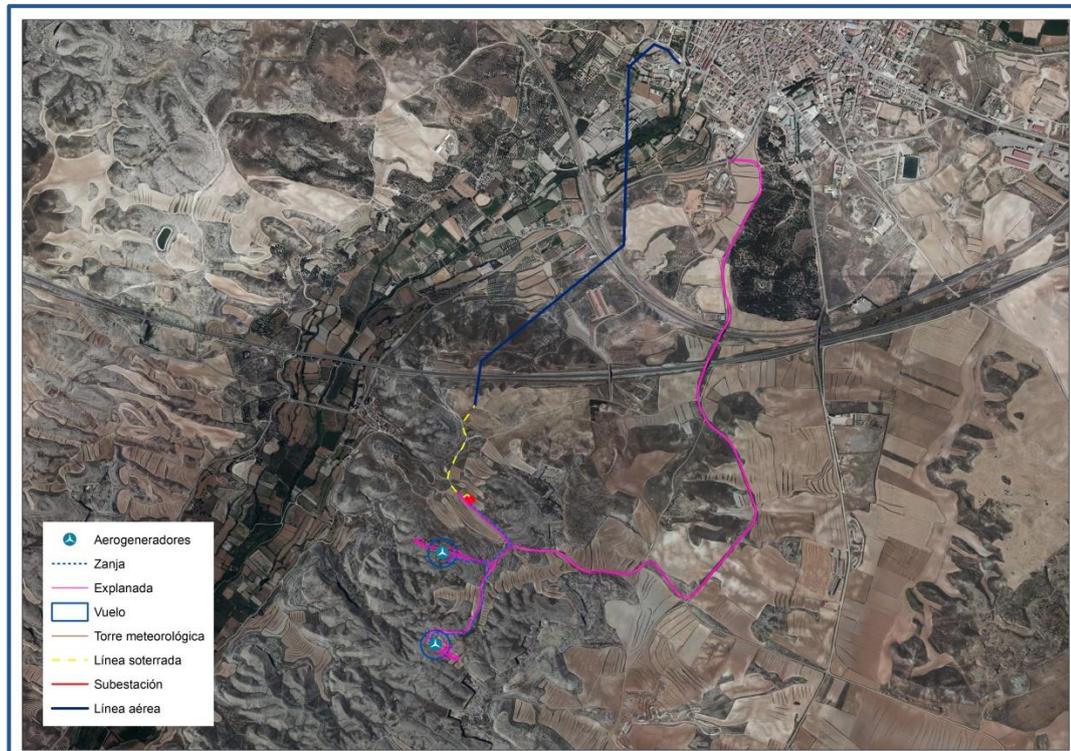


Figura 2. Fotografía aérea P.E Rodén y línea de evacuación.

Subestación Transformadora 20/45 kV de 6 MVA. Nivel de tensión de 20 kV.- Interior, en celdas metálicas con aislamiento de SF6 (L+P+BC+SSAA+ M).. Transformador trifásico de relación 20/45 kV y 6 MVA. Nivel de tensión de 45 kV. Interior, en celdas metálicas con aislamiento de SF6 (L+P).

Línea eléctrica aerosubterránea, simple circuito, a 45 kV de 2.759 metros, formada por un tramo subterráneo de 520 metros con conductor XLPE 26/45 kV 3xlx 400 mm² Al y un tramo aéreo de 2. 239 metros con por conductor 94-AL1/22-STIA (LA-110) sobre apoyos metálicos, con cable de tierra OPGW34F42Z, con origen en la SET del parque y final en SET "Fuentes", propiedad de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.

En la siguiente tabla se indica la posición de los apoyos:



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)



N° APOYO	COORDENADAS UTM ETRS 89 (HUSO 30)	
	UTM	UTM Y
3	696286	4596521
4	696316	459673
5	696443	4596835
6	696642	4596998
7	696822	4597146
8	696988	4597282
9	696993	4597454
10	697000	4597711
11	697005	4597927
12	697009	4598047
13	697011	4598128
14	697131	697131
15	697195	4598208
16	697225	4598167

Tabla 3. Coordenadas UTM de los apoyos de la línea de evacuación.



6. VISITAS REALIZADAS

VISITA	FECHA	ACTIVIDADES
1	12/01/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
2	24/01/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
3	06/02/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
4	21/02/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
5	07/03/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
6	12/03/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
7	18/03/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
8	27/03/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
9	04/04/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
10	12/04/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
11	18/04/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
12	25/04/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación
13	30/04/2024	Control rutinario Transectos Puntos de observación

Tabla 4. Visitas realizadas entre enero y abril de 2024.



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)



El control rutinario consiste en el seguimiento de mortalidad en el parque eólico, así como la comprobación del estado de las redes de drenaje, control de residuos y del estado de las señalizaciones, comprobación de los elementos aislantes y pantallas vegetales, y todas aquellas comprobaciones relacionadas con la temática medioambiental.



7. CONTROL DE AFECCIONES SOBRE LA AVIFAUNA Y QUIROPTEROFAUNA

7.1.- Caracterización del uso del espacio de la avifauna y la quiropterofauna

Hasta completar cinco años de funcionamiento de la instalación, se llevarán a cabo una serie de visitas por técnicos especialistas en avifauna y quiropterofauna, se realizarán estaciones de grabación de quirópteros, puntos de observación, transectos, estaciones de escucha, prospecciones en busca de áreas de concentración, búsqueda de zonas de reproducción y seguimiento reproductivo de los individuos detectados.

Se hará seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de buitre leonado, alimoche, águila real, águila culebrera, milano real, milano negro, cernícalo primilla, y alondra ricotí, en la totalidad del área de la poligonal del parque eólico durante los cinco primeros años.

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en su resolución, así como al Plan de vigilancia presentado, se han realizado visitas quincenales (ampliadas a visitas semanales en los periodos más críticos).

Durante estas visitas, llevadas a cabo por técnicos especialistas en avifauna y quiropterofauna, se han realizado puntos de observación, transectos, estaciones de escucha, prospecciones en busca de áreas de concentración y búsqueda de zonas de reproducción.



7.1.1.- QUIRÓPTEROFAUNA

El muestreo de quirópteros requiere de una metodología de muestreo compleja en comparación con otros grupos taxonómicos debido a su baja detectabilidad.

La detección acústica es la metodología más ampliamente utilizada para este grupo de mamíferos y consiste en la grabación nocturna de las vocalizaciones de ultrasonidos emitidas por los murciélagos para alimentarse, relacionarse socialmente y desplazarse por el territorio, con el fin de identificar las especies cuyas vocalizaciones han sido grabadas.

La identificación es mediante un posterior análisis exhaustivo de las grabaciones con software específico.

Esta metodología ha consistido en la colocación de grabadoras pasivas de ultrasonidos en puntos determinados de las inmediaciones del parque eólico para la detección acústica de quirópteros y el posterior análisis de los sonidos.

Mediante una grabadora de sonido programada, se registra todo el sonido detectable por el micrófono. El sonido registrado se guarda en archivos de formato .WAV en una tarjeta de memoria extraíble. Las grabaciones se han realizado regularmente, en períodos de hasta 10 noches de grabación continua.

La grabadora utilizada ha sido AudioMoth, que es un registrador acústico de espectro completo, basado en la gama de procesadores Gecko de Silicon Labs.

Es capaz de "escuchar" tanto las frecuencias audibles como las ultrasónicas y grabarlas en una tarjeta microSD a velocidades de 8,000 a 384,000 muestras por segundo para su posterior análisis.

Ha sido desarrollado por "Open Acoustic Devices", un grupo de investigación con sede en el Reino Unido formado a partir de una colaboración entre la Universidad de Southampton y la Universidad de Oxford apoyan e implementan hardware y software acústicos de código abierto para su comunidad de usuarios, así como sus propios proyectos de seguimiento ambiental y de fauna silvestre.



Su objetivo es mejorar la accesibilidad y la usabilidad de la tecnología acústica para la conservación aplicando el concepto de open-science.

Características:

- Procesador EFM32 Gecko
- Capaz de grabar a frecuencias de muestreo de hasta 384 kHz
- Graba archivos WAV sin comprimir en la tarjeta microSD
- Alimentado por 3 x pilas AA
- Micrófono analógico MEMS
- Preamplificador analógico con ganancia ajustable
- Mide solo 58 x 48 x 15 mm
- Interfaz USB configurable
- Reloj de tiempo real en UTC

Cada noche, con el fin de aumentar la autonomía de las grabadoras para asegurar la grabación de varias noches, el período de grabación ha sido limitado a las horas de mayor actividad de quirópteros: período entre 1h antes de la puesta del sol y 3 horas después de esta, dos horas a media noche y el periodo entre 2 horas antes de la salida del sol y media hora después de esta (9,5h de grabación en total).

Durante estos períodos de activación del dispositivo ha grabado durante 3 segundos de cada periodo de 8 segundos (3 segundos de grabación y 5 de



parada).

Los datos registrados se analizan con el software Kaleidoscope Pro de Wildlife Acoustics.

Kaleidoscope Pro es el paquete de análisis de sonido avanzado, diseñado para el profesional de los murciélagos.

Un conjunto integrado de herramientas de análisis convierte rápidamente archivos, clasifica y clasifica datos de murciélagos por especie, compila sus resultados y los exporta en un formato que puede cargarse en Excel u otras aplicaciones. Donde hay información de GPS, Kaleidoscope puede extraer esto y generar los datos en archivos csv o kml.

Una gran ventaja de Kaleidoscope para analizar grandes volúmenes de datos es su velocidad: al usar Batch Processing, Kaleidoscope puede realizar diferentes tareas en paralelo en un lote completo de grabaciones.

La clasificación automatizada de especies está disponible para murciélagos de América del Norte, Neotrópicos, Reino Unido, Europa y Sudáfrica. Kaleidoscope genera una tabla que incluye estimaciones de confianza de la clasificación de especies.

Kaleidoscope Pro funciona con cualquier archivo Full Spectrum y Se ejecuta en sistemas operativos Windows, Linux y Mac.

Kaleidoscope Pro incluye:

- Visor de caleidoscopio (espectrogramas)
- Convertidor de archivos (convertir entre archivos WAV, WAC y de cruce por cero)



- Biblioteca virtual de llamadas
- Identificación automática de especies (América del Norte, Neotrópicos, Reino Unido, Europa, Sudáfrica)
- Procesamiento por lotes de alta velocidad
- Herramientas de exportación de datos

7.1.2.- AVIFAUNA

El seguimiento de avifauna se ha realizado estableciendo:

a) Puntos de observación

Se han seleccionado un total de 3 puntos de observación que permiten abarcar la totalidad del parque eólico.

En cada punto de observación se ha permanecido un periodo de tiempo de 30 minutos, y se han tomado datos de la altura de vuelo respecto al rotor de los aerogeneradores, el número de ejemplares, tipo de vuelo, trayectoria seguida y tiempo de permanencia.

b) Transecto en automóvil

Este método consiste en la realización de un transecto circular en automóvil de unos en las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00, ya que se trata de observar si las infraestructuras proyectadas interfieren en las zonas de desplazamiento y caza de algunas de las aves susceptibles de ser afectadas por las instalaciones.

El transecto se realiza lentamente (entre 20 y 30 km/h), deteniéndose tantas veces como exija la correcta identificación y ubicación de las aves y anotando los



siguientes datos:

- N° de individuos.
- Localización.
- Trayectoria de vuelo.
- Tipo de vuelo.
- Altura.

c) Transectos a pie

Este método consiste en la realización de transectos finlandeses (Tellería, 1986) y primeras horas del día. El objeto de éstos es determinar la densidad de aves por hectárea y los índices kilométricos de abundancia (IKAs) en las zonas próximas a la ubicación de los aerogeneradores. Para ello, se ha estimado una banda de 25 m a cada lado del observador y se registraron todos los contactos por delante de la línea progresión, especificando si se encontraban dentro o fuera de la banda de 50 m.

El transecto se realiza lentamente, deteniéndose tantas veces como exija la correcta identificación y ubicación de las aves con respecto a la banda. El modelo de ficha a cumplimentar se adjunta en el anexo 2.

Mediante esta metodología se obtienen dos estimas de abundancia, una estima de la densidad de aves expresada en nº de aves / 10 has obtenida de la siguiente fórmula:

$$D = \frac{n \cdot k}{L} \qquad k = \frac{1 - \sqrt{1 - p}}{W}$$



Dónde:

n = n° total de aves detectadas.

L = longitud del itinerario de censo.

p = proporción de individuos dentro de banda con respecto al total.

W = anchura de la banda de recuento a cada lado de la línea de progresión (en este caso 25 m).

Y un Índice kilométrico de abundancia (IKA), obtenido de dividir el total de aves observadas sin límite de distancia por la longitud del recorrido, que se expresa como n° de aves / km.

Para caracterizar en su conjunto a la comunidad ornítica, además, se obtuvo la Riqueza (n° de especies contactadas durante el itinerario de censo) y la Diversidad, calculada en base al índice de Shannon-Wieber, calculada según la siguiente fórmula (Margalef, 1982):

$$D = -\sum p_i \times \log_2 p_i$$

Dónde p_i es la proporción de cada una de las especies detectadas.

De este modo, la diversidad muestra una estima de la riqueza obtenida en un parque, ponderada por los valores de abundancia de cada especie detectada.

Para este fin se seleccionan dos transectos situados en las inmediaciones de los aerogeneradores.



7.1.3.- RESULTADOS OBTENIDOS

a) Uso del espacio por aves de gran envergadura:

Uno de los principales objetivos del presente informe es determinar las áreas de campeo de las diferentes especies presentes. Gracias a la recogida sistemática de datos y a su procesamiento posterior mediante técnicas SIG, es posible determinar las zonas más frecuentadas durante la época de seguimiento.

En total, durante la realización de los puntos de observación se han contabilizado 203 individuos sobrevolando el parque eólico.

En la siguiente figura se observa el uso que estas hacen del espacio.

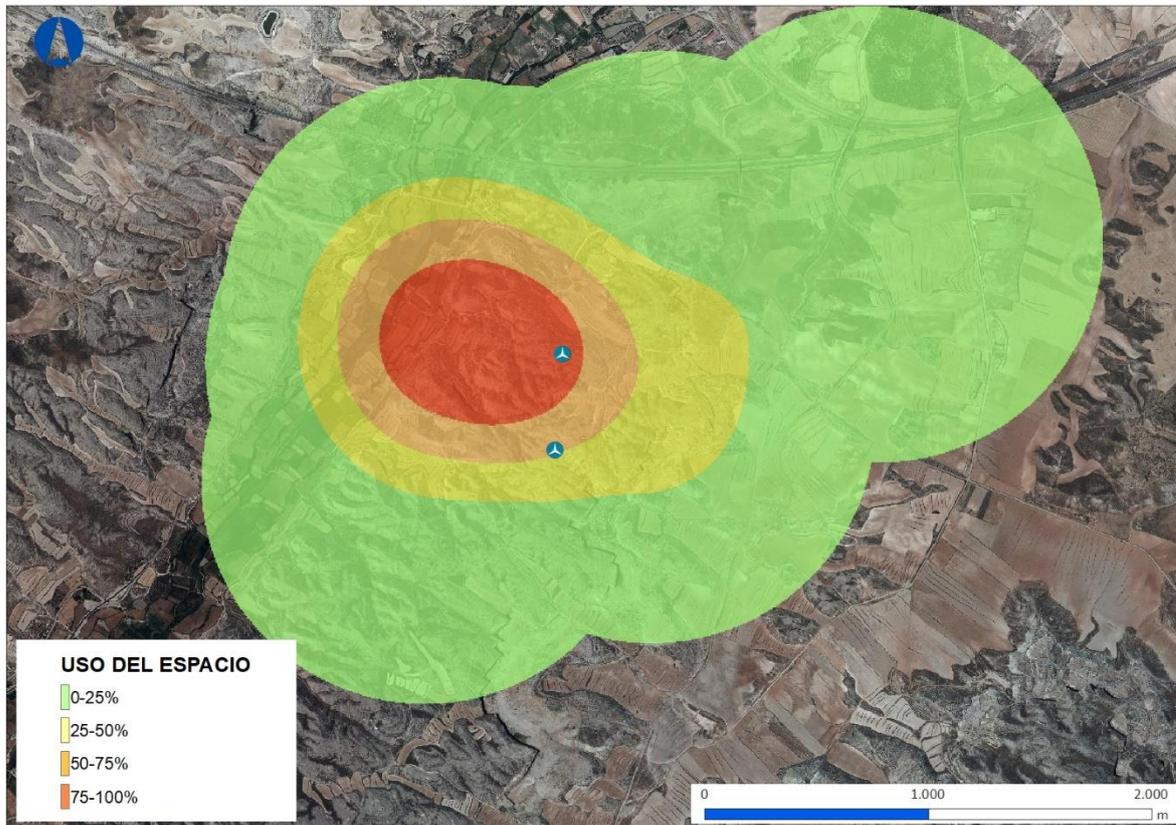


Figura 3. Uso del espacio por las aves en el parque eólico.

Como se observa en la Figura 3 el uso del espacio por estas aves abarca todo el parque eólico, con especial concentración al oeste de los aerogeneradores.

Esta alta densidad en esta zona se debe al paso habitual de buitres leonados en sus desplazamientos. Si analizamos estos datos por especies obtenemos que la observada en mayor cantidad de ocasiones es el buitre leonado, con un número de 122 individuos en total, varias veces en grupos numerosos.

Otras especies observadas a lo largo del periodo son milano negro y cernícalo vulgar.

b) Caracterización de las aves de menor envergadura:

Se ha seleccionado un transecto que corresponden con los hábitats más comunes en la zona de estudio como son el campo de cultivo de cereal y el matorral bajo.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos al calcular la diversidad, la riqueza de especies, la densidad de aves por hectárea (D) y el índice kilométrico de abundancia (IKA).

La diversidad en la zona se ha calculado según el índice de Shannon o índice de Shannon-Weaver, este índice se usa en ecología para medir la biodiversidad. Este índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia) y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0 y 5, aunque no tiene límite superior.

ESPECIE	TRANSECTO 1	
	D (nº aves/10 ha)	IKA (nº aves/km)
Alauda arvensis	0,018	1,208
Carduelis carduelis	0,086	7,005
Columba livia	0,048	6,280
Galerida cristata	0,034	2,899
Gyps fulvus	0,054	6,039
Marops apiaster	0,017	1,449
Melanocorypha calandra	0,019	0,483
Miliaria calandra	0,074	4,348
Motacilla alba	0,019	0,483
Oenanthe hispanica	0,000	0,242
Passer domesticus	0,133	8,213
Serinus serinus	0,029	0,725
Sturnus unicolor	0,064	8,454
TOTAL	0,595	47,826
RIQUEZA	13 spp.	
DIVERSIDAD	3,156	

Tabla 5. Diversidad, riqueza, densidad e IKA.



Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los arrecifes de coral, y los menores las zonas desérticas. Según esto, la zona presenta una diversidad media, con un valor de 3,156.

En total se observan 13 especies diferentes.

La alondra común, cogujada montesina, pardillo, gorrión y estornino negro son las especies más abundantes.

c) Caracterización de la quiropterofauna

Se ha colocado el dispositivo de grabación en dos puntos próximos a los aerogeneradores. Se presentan en este informe los resultados obtenidos desde septiembre a noviembre. En total se han realizado 21 sesiones nocturnas de grabación.

A continuación se detallan las especies detectadas y la cantidad pulsos recogidos de cada una de ellas.

En algunos casos no se pueden identificar especies de manera individual y se agrupan por género o por grupo fónico.

Se han detectado en total 344 contactos, de 7 grupos, de los que en 63 no se ha podido identificar género con claridad, los grupos que se han detectado en más ocasiones pertenecen al género *Pipistrellus*. En la tabla y figura siguientes se detallan los resultados obtenidos.

ESPECIE/GRUPO	CONTACTOS
Eptesicus/nyctalus	8
Hypsugo savii	33
Pipistrellus khulii/nathussi	99
Pipistrellus pipistrellus	103
Pipistrellus pygmaeus	27
Miniopterus schreibersii	2
Sin identificar	63
Tadarida teniotis	10
TOTAL	344

Tabla 6. Especies detectadas.

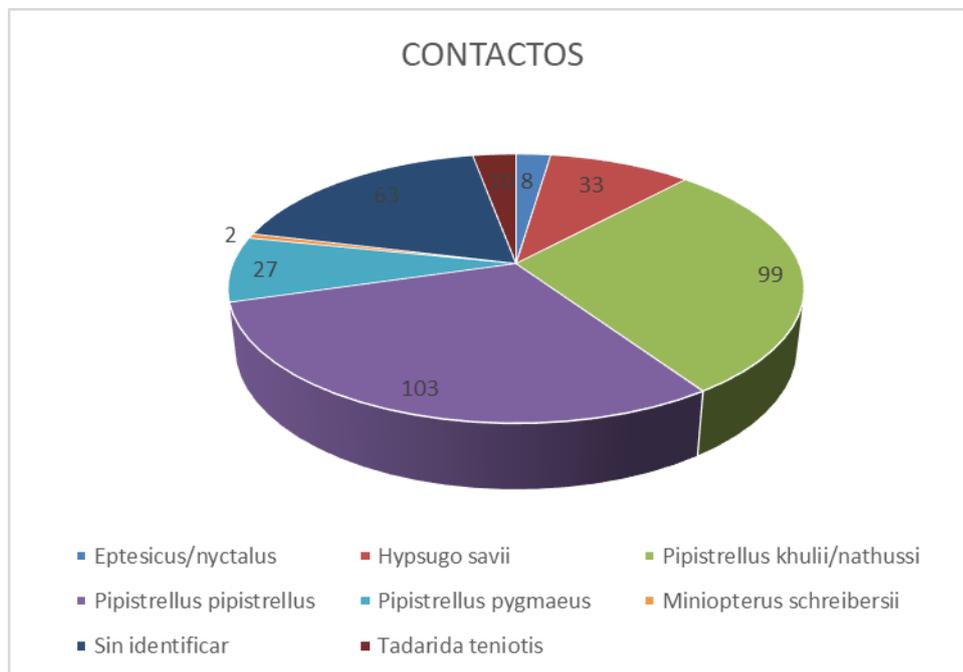


Figura 4. Especies detectadas.

También es importante identificar las horas de mayor actividad, ya que será



cuando un mayor riesgo de mortalidad exista. Estos horarios dependen considerablemente de las especies, de la ubicación de sus refugios respecto de los aerogeneradores, de la época del año y de las condiciones meteorológicas existentes.

De esta manera obtenemos las siguientes tablas:

FRANJA HORARIA	CONTACTOS
00:00/01:00	47
01:00/02:00	47
02:00/03:00	19
03:00/04:00	10
04:00/05:00	19
05:00/06:00	43
06:00/07:00	2
21:00/22:00	20
22:00/23:00	80
23:00/00:00	57
Total	344

Tabla 7. Llamadas registradas por hora.

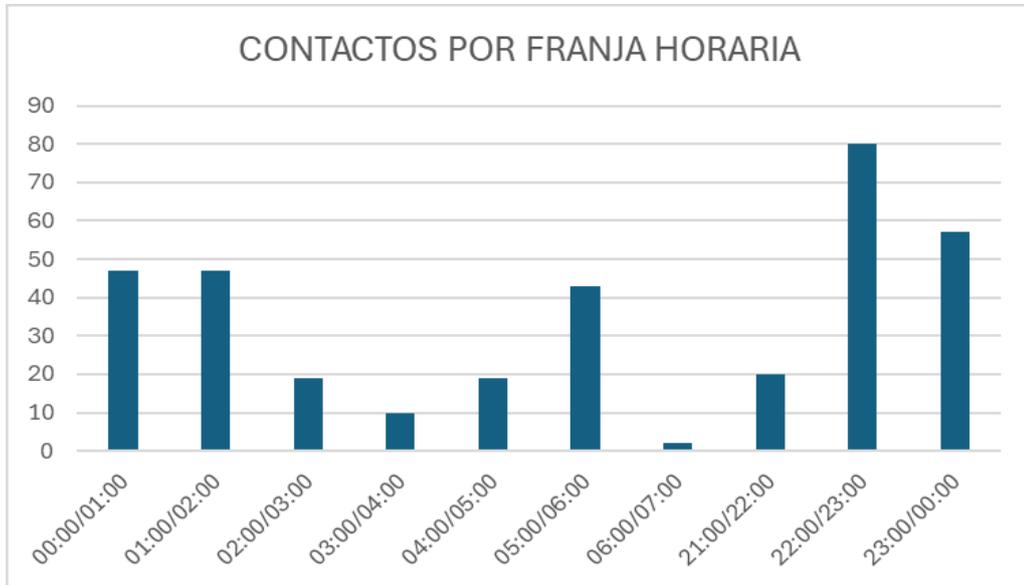


Figura 5. Contactos registrados por hora.

Como se puede observar, el horario con mayor actividad se da entre las 22 y las 23 horas.



8. CONTROL DEL ABANDONO DE CADÁVERES DE ORIGEN GANADERO

La Declaración de Impacto Ambiental dice:

"Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el entorno del parque eólico, con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves necrófagas o carroñeras. Si es preciso, será el propio personal del parque eólico quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos. Respecto al vertido de cadáveres en las proximidades que puede suponer una importante fuente de atracción para buitre leonado y otras rapaces, se pondrá en conocimiento de los agentes de protección de la naturaleza, para que actúen en el ejercicio de sus funciones, en el caso de que se detecten concentraciones de rapaces necrófagas debido a vertidos de cadáveres, prescindiendo de los sistemas autorizados de gestión de los mismos."

En estos meses, no se ha observado abandono de cadáveres en el entorno del parque eólico

9. CONTROL DE AVES Y MURCIÉLAGOS ACCIDENTADOS

El Plan de Vigilancia en Explotación dice:

"Para determinar la afección real del proyecto a las aves y murciélagos, se llevará a cabo la prospección sistemática de cada aerogenerador. Para ello se seguirá el protocolo propuesto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón."

En el caso de que se detectasen restos de individuos colisionados, se llevará a cabo su identificación, anotando en fichas confeccionadas a tal fin, la fecha y hora, el punto de hallazgo, estado de conservación, daños físicos observables, etc."



Se deberá dar aviso a los animales heridos o muertos que se encuentren a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona, los cuales indicarán la forma de proceder. Para ello se llamará in situ al 112 o al número de teléfono del Agente que facilite la Oficina Comarcal Agroambiental correspondiente. En el caso de que los Agentes no puedan hacerse cargo de los animales heridos o muertos, el personal que realiza la vigilancia los deberá trasladar por sus propios medios al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, sito en Finca de la Alfranca, Pastriz (Zaragoza). Se remitirá igualmente comunicación mediante fax o correo electrónico a la Dirección General de Calidad Ambiental y al INAGA-Área II. Las personas que realicen el seguimiento deberán contar con la autorización pertinente a efectos de manejo de fauna silvestre.

De la evolución de incidencias durante el seguimiento se desprenderán, en su caso, las medidas correctoras adicionales o complementarias a adoptar."

Para la revisión de los aerogeneradores y control de colisiones se han llevado a cabo la prospección mediante la realización de transectos a pie circulares, con centro en la base de la torre del aerogenerador, recorriendo círculos concéntricos con un radio máximo de aproximadamente 100 metros.

En estos cuatro meses se ha detectado mortalidad de dos buitres leonados (*Gyps fulvus*), y dos murciélagos, uno de ellos común (*Pipistrellus pipistellus*) y otro rabudo (*Tadarida teniotis*).



Especie	Fecha	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación	
				x	y
Buitre leonado	07/03/2024	2	140	696231	4595758
Buitre leonado	07/03/2024	2	100	696230	4595854
Murciélago común	04/04/2024	2	5	696134	4595833
Murciélago rabudo	30/04/2024	1	4	696102	4595390

10. COMPROBACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

Al finalizar la fase de obra del Parque eólico se realizó una hidrosiembra en taludes y zonas que habían quedado desprovistas de vegetación durante el transcurso de las obras.

Una vez finalizadas las obras, en febrero de 2020, se realizó una revegetación mediante hidrosiembra. Esta se aplicó en las zonas próximas a las plataformas que se habían visto alteradas por las obras y en uno de los taludes, situado en el aerogenerador RO-02, siendo el único talud con una pendiente en torno a un 45%. También se utilizó malla de fibra vegetal para favorecer la fijación del suelo en dicho talud. Sobre el resto de taludes no se contempló la opción de hidrosiembra debido a su disposición prácticamente vertical y la composición del sustrato, siendo este de roca caliza.

Las semillas comenzaron a brotar en los meses posteriores, así como las plantas autóctonas, favorecidas por el aporte de abono y nutrientes. Si bien esta vegetación no es densa, se asemeja a la de zonas circundantes.



Fotografía 1. Revegetación en talud.



Fotografía 2. Revegetación en talud.



Fotografía 3. Malla de fibra vegetal.



Fotografía 5. Talud vertical de piedra.



1. CONTROL DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DRENAJE

El Plan de Vigilancia en Explotación dice:

"Se realizarán controles del estado y funcionamiento de las redes de drenaje verificando el correcto la conservación de las redes naturales de drenaje, la dirección de flujos de agua que circulan por los drenajes y vigilando la posible aparición de procesos erosivos.

Para ello se realizará una revisión mensual general de las instalaciones, recorriendo la red de drenaje natural del terreno y cada infraestructura de drenaje artificial instalada (cunetas, pasos salva cunetas, arquetas, obras de drenaje longitudinal, etc.). Se registrarán los procesos erosivos detectados y se pondrá en conocimiento del titular inmediatamente para que se realicen las tereas de corrección necesarias."

En estos meses no se han observado escorrentías significativas.

2. CONTROL DE RESIDUOS

En estos meses, se han observado escasos residuos asociados al parque eólico, principalmente restos de bebidas y productos consumidos por el personal del propio parque o visitantes a la zona. También se han observado algunos restos de basura asociada a la actividad agropecuaria de la zona.

Existen contenedores habilitados para la correcta separación y recogida de los residuos generados durante la actividad de parque eólico en la Subestación.

Estos residuos se almacenan en un punto limpio ubicado en el interior del edificio de la subestación.



3. CONCLUSIONES

El presente Informe Cuatrimestral se realiza en cumplimiento del Plan de Vigilancia ambiental y de la Resolución 13 de noviembre de 2017 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la Declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "Rodén", en el término municipal Fuentes de Ebro (Zaragoza).

El presente Plan de vigilancia ambiental es de obligado cumplimiento durante la fase de explotación del parque eólico "Rodén".

A modo de resumen se puede indicar que el seguimiento de fauna, de los meses de enero a abril de 2024 ha permitido establecer la presencia y, en su caso, el uso del espacio de las especies de aves más abundantes en el entorno inmediato del parque eólico en los meses mencionados.

Analizando los vuelos por especies obtenemos que la observada en mayor cantidad de ocasiones es el buitre leonado, con un número de 122 individuos en total, varias veces en grupos numerosos.

Otras especies observadas a lo largo del periodo son milano negro y cernícalo vulgar.

En este primer cuatrimestre de seguimiento del quinto año en funcionamiento del Parque Eólico "Rodén", se ha detectado mortalidad de dos buitres leonados (*Gyps fulvus*), dos murciélagos, uno de ellos común (*Pipistrellus pipistellus*) y otro rabudo (*Tadarida teniotis*).



Fotografía 7. Parque eólico visto desde la subestación.



Fotografía 7. Parque eólico visto desde la subestación



Fotografía 7. Parque eólico visto desde la subestación.



Fotografía 7. Parque eólico visto desde la subestación.



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)




Fotografía 7. Parque eólico visto desde la subestación.



4. REDACCIÓN DEL INFORME

El presente documento ha sido elaborado durante el mes de mayo de 2024 por los técnicos que lo suscriben:

NOMBRE	TITULACIÓN	DNI	FIRMA
Carlos Valiño Colás	Ingeniero Técnico Industrial	17747657Q	
Eva Vallespín Gracia	Licenciada en Ciencias Ambientales	72979938H	

Zaragoza a 27 de mayo de 2024.



5. BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSON, R., MORRISON, M., SINCLAIR, K. & STRICKLAND, D. 1999. *Studying wind energy/bird interactions: A guidance document. Metrics and methods for determining or monitoring potencial impacts on birds at existing and proposed wind energy sites.* National Wind Coordinating Committee/RESOLVE, Washington, D.C. 87 pp.
- ARROYO, B. Y GARCÍA, J. 2007. El Aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 2006 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- BARRIOS, L. & MARTÍ, R. 1995. Incidencia de las plantas de aerogeneradores sobre la avifauna en la comarca del campo de Gibraltar. Resumen del informe final. SEO/Birdlife.
- BARRIOS, L. & RODRIGUEZ, A. 2004. Behavioural and Environmental Correlates of Soaring-Bird Mortality at on-Shore Wind Turbines. *Journal of Applied Ecology*, 41: 72-81.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2004. *Birds in Europe.* Birdlife International. Wageningen.
- CAMPIÓN, D. 2004. Respuesta de las aves de presa frente a las transformaciones de ambientes agroforestales mediterráneos: hábitats de nidificación y campeo. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid. 206 pp.
- CARDIEL, I. E. 2006. El milano real en España. II Censo Nacional (2004). SEO/BirdLife. Madrid.
- CHAMBERLAIN, D. E., REHFISCH, M. R., FOX, A. D., DESHOLM, M. & ANTHONY, S. J. 2006. The effect of avoidance rates on bird morality predictions made by wind turbine collision risk models. *Ibis* 148:198-202.
- DE LUCAS, M., JANSS, G.F.E. & FERRER, M. 2004. The Effects of a Wind Farm on Birds in a Migration Point: The Strait of Gibraltar. *Biodiversity and Conservation*, 13: 395-407.
- DE LUCAS, M., JANNS, G.F.E. & FERRER, M. 2007. *Birds and Wind Farms Risk*



Assessment and Mitigation. Ed. Quercus.

- DEL MORAL, J.C. (ed.). 2009. El buitre leonado en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid
- DE LUCAS, M., JANNIS, G.F.E., WHITFIELD, D.P. & FERRER, M. 2008. *Collision fatality of raptors in wind farms does not depend on raptor abundance*. *Journal of Applied Ecology* (en prensa).
- DESHOLM, M. & KAHLERT, J. 2005. *Avian Collision Risk at an Offshore Wind Farm*. *Biology Letters*, 1: 296-298.
- DIETZ, C., HELVERSEN, O. & NILL D. 2009. *Bats of Britain, Europe & Northwest Africa*. A&C Black.
- DIRKSEN, S., WINDEN, J.V.D. & SPAANS, A.L. 1998. *Nocturnal collision risks of birds with wind turbines in tidal and semi-offshore areas*. En: C.F. Ratto & G. Solari (Eds.): *Wind Energy and Landscape*, pp. 99-107. Balkema, Rotterdam, The Netherlands.
- ERICKSON, W.P., JOHNSON, G.D., STRICKLAND, M.D., YOUNG, D.P., SERNKA, K.J. & GOOD, R.E. 2001. *Avian Collisions with Wind Turbines: A Summary of Existing Studies and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United States*. Western Ecosystems Technology Inc. & National Wind Coordination Committee.
- ERICKSON, W. P., JOHNSON, G., YOUNG, D., STRICKLAND, D., GOOD, R., BOURASSA, M., BAY, K. & SERNKA, K. 2002. *Synthesis and comparison of baseline avian and bat use, raptor nesting and mortality information from proposed and existing wind developments*. WEST. Inc.
- FAJARDO, I., PIVIDAL, V., TRIGO, M. & JIMÉNEZ M. 1998. *Habitat selection, activity peaks and strategies to avoid road mortality by the little owl *Athene noctua**. *A new methodology on owls research*. *Alauda*, 66: 49-60.
- FOWLER, J. & COHEN, L. 1999. *Estadística básica en Ornitología*. Ed. SEO/BirdLife.
- LEKUONA, J.M. 2001. *Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves y murciélagos en los parques eólicos de navarra durante*



un ciclo anual. Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra.

- MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C. & ATIENZA, J. C. (Eds.) 2004. *Libro Rojo de las Aves de España*. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/Birdlife. Madrid.
- MARTÍ, R. & DEL MORAL, J. C. (Eds.) 2003. *Atlas de las aves reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- MARTÍNEZ-ABRAÍN, F., TAVECCHIA, G., REGAN, H.M., JIMÉNEZ, J., SURROCA M. & ORO, D. 2011. *Effects of wind farms and food scarcity on a large scavenging bird species following an epidemic of bovine spongiform encephalopathy*. Journal of Applied Ecology.
- SAMPIETRO, F., PELAYO, E., HERNANDEZ, F., CABRERA, M. & GUIRAL, J. 1998. *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. Diputación General de Aragón.
- SUÁREZ, F., HERVÁS, I. HERRANZ, J. y DEL MORAL, J.C. 2006. *La ganga ibérica y la ganga ortega en España: población en 2005 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- TELLERÍA, J. L. 1986. *Manual para el censo de los vertebrados terrestres*. Ed. Raices.



INFORME CUATRIMESTRAL N°1
QUINTO AÑO
(ENERO - ABRIL 2024)
VIGILANCIA AMBIENTAL
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
PARQUE EÓLICO "RODÉN"
Fuentes de Ebro (Zaragoza)

BBA₁
International Engineering

FICHAS DE LAS VISITAS REALIZADAS:



ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 12/01/2024 TECNICO: Marc Carcelero	Hora inicio: 11:30	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:00	7	15 km/h	no	despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 24/01/2024 TECNICO: Pedro Torres	Hora inicio: 12:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:30	12	10 km/h	no	despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	No	
RO 02	SI	No	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 06/02/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 11:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:00	8	20 km/h	no	Nublado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 21/02/2024 TECNICO: Eva Vallespin	Hora inicio: 12:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:30	12	15 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD						
Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 07/03/2024	Hora inicio: 08:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
TECNICO: Eva Vallespín y Selene Santos	Hora fin: 11:00	10	15 km/h	no	Nublado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	2 Gyps fulvus	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	
Gyps fulvus	1	2	140	696231	4595758	Con signos de colisión
Gyps fulvus	1	2	100	696232	4595854	Con signos de colisión

FOTOGRAFÍAS





ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 12/03/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 08:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 11:00	10	40 km/h	no	Nublado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 19/03/2024 TECNICO: Marina Cirez y Selene Santos	Hora inicio: 08:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 11:00	15	20 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD						
Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 25/03/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 12:30	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 15:00	12	40 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD						
Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Coordenadas UTM		OBSERVACIONES
				X	Y	

--

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 04/04/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 08:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 11:00	16	15 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	Pipistrellus pipistrellus	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	
Pipistrellus pipistrellus	1	2	5	696134	4595833	Entero.

FOTOGRAFÍAS





ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 12/04/2024 TECNICO: Marc Carcelero y Celeste Santellán	Hora inicio: 08:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 11:00	20	10 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 18/04/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 10:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 13:00	14	25 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 25/04/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 12:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:00	18	30 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	NO	
RO 02	SI	NO	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	

FOTOGRAFÍAS

ACTA DE VISITA
SEGUIMIENTO EN EXPLOTACIÓN

PARQUE EÓLICO RODEN

FECHA: 30/04/2024 TECNICO: Eva Vallespín	Hora inicio: 09:00	Temperatura	Viento	Lluvia	Cielo
	Hora fin: 14:00	20	25 km/h	no	Despejado

AEROGENERADOR	REVISADO	RESTOS ENCONTRADOS	INCIDENCIAS
RO 01	SI	Tadarida teniotis	
RO 02	SI	no	
OTROS ELEMENTOS			

OBSERVACIONES

MORTALIDAD

Especie	Cantidad	Aerogenerador	Distancia (metros)	Ubicación		Estado
				X	Y	
Tadarida teniotis	1	1	4	696102	4595390	Entero.

FOTOGRAFÍAS





